

1과목 : 금속조직학

1. 강의 마텐사이트 변태시 Ms 점을 강하시키는 경우는?

- ① 결정립의 조대화에 의해
 ② 높은 오스테나이트화 온도에 의해
 ③ Co, Al 등 첨가원소의 영향에 의해
 ④ Ms 점 직상에서의 가공응력에 의해

2. 순철의 상태도에서 가열시 γ -Fe이 나타나는 변태를 나타내는 것은?

- ① Ac_2 ② Ar_2
 ③ Ac_3 ④ Ar_3

3. 스피노달 분해(spinodal decomposition)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① $(d^2G/dX^2) < 0$ 이 만족될 때 스피노달 분해가 일어난다.
 ② 합금의 조성이 스피노달 영역 밖에 존재하면 합금은 준안정상태가 된다.
 ③ 스피노달 조성 밖의 합금에서는 변태가 핵의 생성과 성장 과정에 의해 진행되어야 한다.
 ④ 스피노달 분해가 일어나기 위해서는 합금은 자유에너지 곡선상에서 두 변곡점 사이의 조성을 가져서는 안 된다.

4. 금속의 변태점 측정방법이 아닌 것은?

- ① 비열법 ② 열분석법
 ③ 자기분석법 ④ 성분분해법

5. 열간 인발한 알루미늄의 횡단면 조직을 관찰한 결과 중심부에는 매우 미세한 결정립으로 구성되어 있으나 가장자리는 현저한 조대입자의 생성이 관찰되었을 때의 원인과 방지대책으로 적합한 것은?

- ① 원인 : 편석, 대책 : 재어닐링을 실시한다.
 ② 원인 : 불균일한 변형도, 대책 : 인발도를 증가시킨다.
 ③ 원인 : 불순물 원소의 확산, 대책 : 재어닐링을 실시한다.
 ④ 원인 : 공정온도의 불균일, 대책 : 공정온도를 상향 조정 한다.

6. 다음 중 회복에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축적에너지가 회복의 구동력이다.
 ② 회복이 일어나면 새로운 결정립이 생성된다.
 ③ 체심입방구조의 금속은 회복속도가 빠르다.
 ④ 가공으로 생성된 점결함들이 사라지는 과정이다.

7. 다음 중 페라이트의 강도를 향상시키기 위한 첨가원소의 고려사항으로 틀린 것은?

- ① Fe와 전기음성도 차이가 큰 원소
 ② Fe와 다른 결정 구조의 원소
 ③ Fe와 원자작경의 차이가 큰 원소
 ④ 탄소의 고용도가 작은 원소

8. 마텐사이트 변태의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 변태 시 조성변화가 없다.
 ② 단상(單相)에서 단상으로 변화한다.
 ③ 마텐사이트 상 안에는 격자결함이 없다.
 ④ 변태와 함께 표면에 기복을 수반한다.

9. 금속의 소성변형기구가 아닌 것은?

- ① 슬립 ② 쌍정
 ③ 핵생성 ④ 입계미끄럼

10. 오스테나이트 안정화 원소에 해당되는 것은?

- ① Mn ② Si
 ③ Cr ④ Nb

11. 완전 규칙상태에서 금속결정의 규칙도는?

- ① 0 ② 0.5
 ③ 1 ④ 1.5

12. 냉간가공 후 수행하는 풀링처리(annealing)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 열적으로 활성화 된 전위의 슬립에 의해 연화된다.
 ② 열응력(thermal stress)에 의해 강화된다.
 ③ 재료의 강도에 영향을 미치지 않는다.
 ④ 전위밀도의 감소에 의해 연화된다.

13. 다음 중 결정구조가 다른 하나는?

- ① Co ② Fe
 ③ Zr ④ Ti

14. 성분 금속 A와 B가 전 농도에 걸쳐 액상과 고상에서 어떠한 비율로도 고용체를 만들 때를 무엇이라고 하는가?

- ① 편정형 고용체 ② 공정형 고용체
 ③ 포석형 고용체 ④ 전율 고용체

15. 금속간 화합물에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 유기화합물과 같이 원자가 법칙을 따른다.
 ② 일반적으로 연하며, 간단한 결정구조를 갖는다.
 ③ 일반적으로 융점이 낮아 고온에서 분해하지 않는다.
 ④ 용매 Al에 Cu를 가하여 $CuAl_2$ 합금을 형성하는 것을 말한다.

16. 규칙화 합금에서 규칙도는 합금계, 온도, 열처리 등에 의해 변화하여 규칙화 영역이 서로 접하는 면이 생기는 경우가 있는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① 입계 ② 상경계
 ③ 역위상경계 ④ 적층결합계

17. 다음 중 격자상수가 $a=b\neq c$ 이고, 측각이 $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ 인 결정계는?

- ① 입방정계 ② 정방정계
 ③ 사방정계 ④ 삼사정계

18. 응축계(Condensed system)에서 적용되는 자유도를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, F : 자유도, P : 상의 수, C : 성분의 수, 대기압 : 1기압으로 일정하다.)

- ① $F = C + 1 - P$ ② $F = C + 2 - P$
 ③ $F = C + 3 - P$ ④ $F = C - P$

19. 프랭크 리드 원(Frank-Read source)과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 전위의 생성원이다.

- ② 침입형 원자의 공급원이다.
 ③ 결정입계의 이동을 용이하게 한다.
 ④ 빈자리 이동에 가장 중요한 기구이다.

20. 재결정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재결정 온도가 감소하면 어닐링 시간이 감소한다.
 ② 금속의 순도가 높을수록 재결정 온도는 증가한다.
 ③ 변형 정도가 작을수록 재결정을 일으키는데 필요한 온도는 높아진다.
 ④ 가공온도가 증가하면 같은 재결정 거동을 얻는데 필요한 변형량이 감소한다.

2과목 : 금속재료학

21. 탄소강의 5대 원소가 아닌 것은?

- ① C ② Mn
 ③ Si ④ Mo

22. 마르에이징(maraging)강에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 극저탄소강 마텐자이트를 시효처리한 강이다.
 ② 고탄소강으로 Mn이 함유된 강이다.
 ③ 우수한 인성을 위해 탄소함량이 매우 낮다.
 ④ 금속간 화합물에 의한 석출강화로 강도를 높인 강이다.

23. 다음 중 불변강의 종류가 아닌 것은?

- ① Invar ② Elinvar
 ③ Inconel ④ Superinvar

24. 활동의 자연균열(season cracking)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 외부에서의 인장하중에 의해서도 일어난다.
 ② Hg 및 그 화합물은 균열을 일으키게 한다.
 ③ 암모니아 혹은 그 유도체가 있을 때에는 자연균열을 방지한다.
 ④ 아연량이 많은 가공재를 180~260°C에서 응력제거풀림하면 자연균열을 방지할 수 있다.

25. Ti합금의 기본이 되는 합금형이 아닌 것은?

- ① α형 ② β형
 ③ η형 ④ (α+β)형

26. 해드필드(hadfield) 강에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 베이나이트 조직을 가진 강이다.
 ② 고온에서 서냉하면 결정립계에 M₃C가 석출한다.
 ③ 고온에서 서냉하면 오스테나이트가 마텐자이트로 변태한다.
 ④ 열전도성이 나쁘고, 팽창계수도 커서 열변형을 일으킨다.

27. 전자강판(규소강판)에 요구되는 특성으로 옳은 것은?

- ① 철손(鐵損)이 클 것
 ② 투자율이 높고 포화자속밀도가 높을 것
 ③ 사용 중에 자기 시효 변화가 클 것
 ④ 박판을 적층하여 사용할 때 층간 저항이 낮을 것

28. Mg-Al계 합금에 Zn과 Mn을 소량 첨가한 합금을 무엇이라

하는가?

- ① 실루민(Silumin)합금
 ② 엘렉트론(Elektron)
 ③ 퍼말로이(Permalloy)합금
 ④ 하이드로날륨(Hydronalium)합금

29. 강에서 발생하는 백점(flake)의 주 원인은?

- ① S ② H₂
 ③ N ④ O₂

30. 강을 풀링할 경우 Austenite를 가능한 한 빨리 Pearlite로 변태시키기 위하여 S곡선의 Nose 또는 이보다 약간 높은 온도에서 처리하는 열처리 방법은?

- ① 완전 풀링(full annealing)
 ② 항온 풀링(isothermal annealing)
 ③ 중간 풀링(process annealing)
 ④ 변태점직하 풀링(subcritical annealing)

31. 백선 또는 반선에 Ca-Si 합금을 0.3% 정도 첨가하여 미세특성을 균일하게 분포시킨 펄라이트(Pearlite) 기지의 주철은?

- ① Meehanite 주철 ② Acicular 주철
 ③ Ni hard 주철 ④ Chilled 주철

32. 다음 중 Mg의 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 융점은 약 1100°C 이다.
 ② 비강도가 커서 항공우주용 재료로 사용된다.
 ③ 강쇠능이 주철보다 커서 소음방지 구조재로서 우수하다.
 ④ 상온에서 100°C까지는 장시간에 노출되어도 치수의 변화가 거의 없다.

33. 금속분말을 소결처리 할 때 성형체에서 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 분말입자의 완전 용융 ② 내부응력의 변화
 ③ 치수의 변화 ④ 상의 변화

34. 다음 중 초소성을 유발하여 재료의 초소성을 얻기 위한 초기 조작 조건이 아닌 것은?

- ① 모상입계는 저경각인 편이 좋다.
 ② 결정립의 모양은 등축이어야 한다.
 ③ 결정립도는 μm이하로 미세하여야 한다
 ④ 제2상이 수%에서 50% 정도 존재하는 것이 좋다.

35. 주철과 비교한 주강의 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 주철에 비하여 용융점이 높다.
 ② 주철에 비하여 응고시 수축률이 작다.
 ③ 주철에 비하여 기계적 성질이 우수하다.
 ④ 주철에 비하여 용접에 의한 보수가 용이하다.

36. 일반적인 금속 분말에 325mesh 이하의 미립분말을 첨가하는 경우 걸보기 밀도가 변화하게 된다. 초기 분말의 형상과 걸보기 밀도의 변화가 옳게 짹지어진 것은?

- ① 초기 분말이 구상 분말 입자인 경우 : 증가
 초기 분말이 판상 분말 입자인 경우 : 증가
 ② 초기 분말이 구상 분말 입자인 경우 : 감소
 초기 분말이 판상 분말 입자인 경우 : 증가

- ③ 초기 분말이 구상 분말 입자인 경우 : 증가
초기 분말이 판상 분말 입자인 경우 : 감소
④ 초기 분말이 구상 분말 입자인 경우 : 감소
초기 분말이 판상 분말 입자인 경우 : 감소
37. 탄소강에서 보통 200~300°C에서 연신율과 단면 수축율이 상온보다 저하되어 단단하고 깨지기 쉬운 성질은?
 ① 동소취성 ② 상온취성
 ③ 적열취성 ④ 청열취성
38. 표점거리 100mm인 인장시험편의 연신율이 30% 였을 때 늘어난 길이는 몇 mm 인가?
 ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 40
39. 탄소강에 합금원소를 첨가하여 합금강(특수강)을 만드는 목적으로 적당하지 않은 것은?
 ① 저온에서의 충격강도를 높인다.
 ② 열처리의 질량효과를 높인다.
 ③ 부식환경에서의 내식성을 개선한다.
 ④ 고온에서의 내열성(내산화성)을 개선한다.
40. 강괴의 응고조직이나 단조압연상태의 좋고 나쁨 등을 조사하는 수단으로 강편이나 강제품의 결함 및 품질 상태를 검출하는 품질판정법으로 적합한 것은?
 ① 경화능시험 ② 결정립도시험
 ③ 설퍼프린트시험 ④ 매크로조직시험
- 3과목 : 야금공학**
41. 황 32kg을 완전 연소시키기 위하여 필요한 산소량은 몇 kg 인가?
 ① 32 ② 16
 ③ 12 ④ 2
42. 밀폐된 용기 속에 있는 표준상태(0°C, 1기압)의 헬륨 224ℓ를 100°C로 가열할 때 엔탈피 변화량(ΔH)은 몇 J 인가?
 (단, He는 이상기체이고, $C_v = 3/2 R$, $C_p = 5/2 R$ 이며, 기체상수 R은 8.3144 J/k·mol 이다.)
 ① 2078J ② 6676J
 ③ 20786J ④ 66763J
43. A-B 2성분계 용액에서 각 성분의 활동도 계수가 전조성 범위에서 1보다 큰 경우 다음 설명 중 옳은 것은?
 ① 용액을 만들 때 열이 발생한다.
 ② 라울의 법칙으로부터 부편차를 나타낸다.
 ③ 같은 성분끼리 모이려는 밀집 경향을 나타낸다.
 ④ 온도가 높아지면 활동도 계수값이 커지는 경향을 나타낸다.
44. 규사(SiO_2)가 1800K에서 환원될 때 ($SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$) 엔트로피변화는
- $$\Delta S_{1800} = \Delta S_{298} + \int_{298}^{1800} \frac{C_p}{T} dT$$
- 의식에
- 의하여 계산되는데 이때 ΔS_{298} 의 값은 약 몇 J/mole·K 인가? (단, 298K에서 $S^{CO}=47.31$, $S_{Si}=4.50$, $S_C=1.36$, S_{SiO_2}
- $\text{o}=10.0$, 단위는 cal/°C·mole 이다.)
 ① 169.03J/mole·K ② 274.05J/mole·K
 ③ 361.5J/mole·K ④ 504.2J/mole·K
45. 1몰의 수증기가 25°C에서 압력 20mmHg로부터 0.50mmHg 까지 등온 팽창할 때 깁스자유에너지 변화값(ΔG)은? (단, 수증기는 이상기체로 가정한다.)
 ① 0 J/mol ② 1827.6J/mol
 ③ -9144.5J/mol ④ 9144.5J/mol
46. 어떠한 비정질 물질이 임계온도에서 비정질(amorphous)→ 결정질(crystalline)반응에 의해 결정물질로 된다. 이 반응의 엔탈피 변화량 ΔH 와 관련된 설명으로 옳은 것은?
 ① ΔH 는 0이다. ② ΔH 는 음수이다.
 ③ ΔH 는 양수이다. ④ 물질에 따라 ΔH 는 다르다.
47. 용융염 전해법으로 얻을 수 있는 금속은?
 ① Cu, Al ② Al, Mg
 ③ Mg, Zn ④ Zn, Cd
48. 용액의 준화학 모형(Quasi-chemical model)에 의한 $\Delta \bar{H}_T^M$ 과 라울(Raoult)형 이상거동으로부터의 편차에 대해 옳게 설명한 것은? (단, 그림에서 대각선은 라울형 이상편차를 나타낸다.)
-
- ① $\Delta \bar{H}_T^M$ 와 편차는 무관하다.
 ② $\Delta \bar{H}_T^M$ 이 음이면 부편차를 나타낸다.
 ③ $\Delta \bar{H}_T^M$ 이 양이면 부편차를 나타낸다.
 ④ $\Delta \bar{H}_T^M = 0$ 일 때만 부편차를 나타낸다.
49. 반 대르발스(van der Waals) 방정식을 옮바르게 표현한 것은? (단, F는 물부피를 나타낸다.)
- $$(P - \frac{a}{V^2})(V + b) = RT$$
- ① $(P - \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$

$$\textcircled{3} \quad (P + \frac{a}{V^2})(V + b) = RT$$

$$\textcircled{1} \quad (P + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$$

50. 제게르 추 번호 SK34일 때 내화온도는?

- ① 1580°C
- ② 1650°C
- ③ 1750°C
- ④ 1850°C

51. 이상기체가 상태 1에서 상태2로 변할 때 그 과정에 따라 상태함수의 값이 항상 0(zero)이 될 수 있다. 다음 중 그 함수의 값이 항상 0(zero)이 아닌 것은?

- ① 단열 가역과정에서 일(W)
- ② 등온 비가역과정에서 엔탈피 변화(ΔH)
- ③ 등온 가역과정에서 내부에너지 변화(ΔU)
- ④ 단열 가역반응에서 계의 엔트로피 변화(ΔS)

52. 고체연료에서 인공적으로 제조되는 가스가 아닌 것은?

- ① 수성가스(water gas)
- ② 석탄가스(coal gas)
- ③ 천연가스(natural gas)
- ④ 발생로가스(producer gas)

53. ISP(Imperial Smelting Process) 법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 소결과정을 거친다.
- ② 용광로 노내에서는 환원반응이 일어난다.
- ③ Pb와 Zn을 용광로에서 동시에 제련하는 방법이다.
- ④ 원료 광석 중 Pb의 품위는 높을수록 조업에 유리하다.

54. 다음 열역학의 기본식 중 틀린 것은? (단, A : Helmholtz 자유에너지, G : Gibbs 자유에너지, E : 내부에너지이다.)

$$\textcircled{1} \quad dE = TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i$$

$$\textcircled{2} \quad dG = -SdT - VdP + \sum \mu_i dn_i$$

$$\textcircled{3} \quad dA = -SdT - PdV + \sum \mu_i dn_i$$

$$\textcircled{4} \quad dH = TdS + VdP + \sum \mu_i dn_i$$

55. 다음 중 음의 전해 경련법은?

- ① Dow법
- ② Mond법
- ③ Moebius법
- ④ Hybinette법

56. 이상기체 1몰의 $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$ 값은 무엇과 같은가? (단, R은 기체상수이다.)

- ① R/P
- ② -R/P
- ③ 1/T
- ④ -1/T

57. 부피 팽창에 관계되는 일 이외는 어떤 일도 하지 않는 달桓계에서 열역학 제1법칙과 제2법칙을 결합한 관계식으로 옳은 것은? (단, U : 내부에너지, S : 엔트로피이다.)

- ① $dU = PdV - TdS$
- ② $dU = PdV + TdS$
- ③ $dU = -TdS - PdV$
- ④ $dU = TdS - PdV$

58. O_2 의 분압이 10^{-20} atm인 분위기 하에서 $NiO-Ni$ 가 평형상으로 공존하는 온도는? (단, $2NiO(s) = 2Ni(s) + O_2(g)$: $\Delta G^\circ = 489100 - 197 T$ (Joule/mole)이다.)

- ① 743K
- ② 793K
- ③ 843K
- ④ 893K

59. 어떤 밀폐된 용기 내에 들어있는 기체의 압력에 관계되지 않는 것은?

- ① 온도
- ② 기체의 질량
- ③ 기체의 분자량
- ④ 기체의 독성

60. 고로에서 사용되는 내화재의 조건이 아닌 것은?

- ① 열충격이나 마모에 강할 것
- ② 열전도도 및 냉각효과가 없을 것
- ③ 고온에서 용융, 연화하지 않을 것
- ④ 고온, 고압하에서 상당한 강도를 가질 것

4과목 : 금속가공학

61. 취성파괴의 특징이 아닌 것은?

- ① 균열의 전파속도가 크다.
- ② 이온결정의 벽개파괴와 유사하다.
- ③ 미소 소성변형이 거의 없는 빠른 균열전파에 의한 파괴이다.
- ④ 균열전파 전에 상당량의 소성변형을 초래한다.

62. 평균 압연압력에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 윤활상태가 좋을수록 평균 압연압력이 크다.
- ② 소재의 폭이 크면 평균 압연압력도 크다.
- ③ 롤(roll)의 지름이 작으면 평균 압연압력도 작다.
- ④ 스트립의 두께가 두꺼울수록 평균 압연압력이 크다.

63. 칼날전위(negative edge dislocation)의 전위선과 그 버거스 벡터가 이루는 각은?

- ① 0°
- ② 45°
- ③ 90°
- ④ 180°

64. 탄성계수 E와 체적탄성계수 K의 관계식으로 옳은 것은? (단, v : 프와송의 비이다.)

$$\textcircled{1} \quad K = \frac{E}{1+\nu} \quad \textcircled{2} \quad K = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$\textcircled{3} \quad K = \frac{E}{1-2\nu} \quad \textcircled{4} \quad K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

65. 금속재료에 규일한 인장하중을 가하여 제거한 후 다시 이와 반대방향으로 압축하중을 가하면, 전보다 작은 응력에서 향복이 생기는 것을 무엇이라 하는가?

- ① Peening효과
- ② 바우싱거효과
- ③ 가공경화효과
- ④ 크리아프효과

66. $t = 100\text{MPa}$ 이고, 기타의 모든 $\sigma_{ij} = 0$ 일 때 최대전단응력

은 얼마인가?

- ① 50MPa ② 100MPa
 ③ 150MPa ④ 200MPa

67. 전위의 집적이 생기면 전위의 증식원(源)인 프랭크 리드(Frank Read)원에도 응력이 미치는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 동적회복 ② 시효응력
 ③ 역응력 ④ 항복강하

68. FCC금속의 {111}면의 적층결함에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적층결함에너지가 클수록 교차활주가 쉽다.
 ② 적층결함은 전위의 분해반응과 관련이 있다.
③ 적층결함은 {111}면에 수직한 <111>축에 대해 45도 회전을 함으로써 생길 수 있다.
 ④ 적층결함의 에너지는 결함주위의 인접원자의 배위수 및 거리의 변화와 관련이 있다.

69. 단조작업시 금형이 마지막 단계에 이르렀을 때 과잉의 금속은 금형 속으로부터 밀려나서 금속의 얇은 띠가 생기는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 핫티어 ② 플래시
 ③ 플레이크 ④ 산화몰랩

70. 충격시험에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 재료의 연성 또는 취성을 판단하기 위해 시험한다.
 ② 체심입방정 금속의 노치인성은 온도에 크게 의존한다.
③ 연성-취성 천이 온도가 높은 재료가 좋은 재료이다.
 ④ 노치-bar(notch-bar) 충격시험으로, 인장시험에서 관찰할 수 없는 재료들 간의 차이를 감지할 수도 있다.

71. 크리프 강도가 높은 재료가 갖추어야 할 재료 물성 또는 미세조직적 요건 중 틀린 것은?

- ① 조대한 결정립 ② 높은 융점
 ③ 높은 격자저항 ④ 빠른 확산속도

72. 변형률 속도감도 m 에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 초소성금속은 m 의 값이 크다.
 ② 초소성금속의 결정립은 매우 미세하다.
③ m 이 적으면 국부수축에 대한 저항이 크다.
 ④ 초소성은 고온과 낮은 변형속도에서 나타난다.

73. 열간가공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고온가공이므로 기계적 성질의 향상은 기대할 수 없다.
 ② 고온가공이므로 깨끗한 표면 마무리 작업이 어렵다.
 ③ 장치의 소형화가 가능하지만 가열하는 부대시설이 필요하다.
 ④ 윤활제의 사용이 냉간가공에 비하여 어렵고, 장치의 수명이 짧아진다.

74. 잔류응력에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 전위의 집적은 잔류응력을 없애는 역할을 한다.
 ② 열간압연 제품의 표면에는 보통 인장 잔류응력이 발생한다.
③ 잔류응력은 탄성응력이며 최대치로서 탄성한도의 값을

갖는다.

- ④ shot peening 및 표면압연 등은 피로강도를 저하시킨다.

75. 임계분해 전단응력의 법칙(Schmid의법칙)을 HCP금속으로 증명하기가 좋은 가장 큰 이유는?

- ① 슬립방향이 불규칙하므로
 ② 슬립계의 수가 적기 때문에
 ③ 전단응력의 값이 크기 때문에
 ④ 슬립면과 인장축 사이의 방향 차이를 적게 할 수 있으므로

76. 금속재료의 항복(yield)은 어느 응력과 관계가 있는가?

- ① 평균 응력 ② 정수 응력
 ③ 등방향 응력 ④ 편차 응력

77. 직경 200mm 알루미늄합금 빌렛트를 직경 120mm로 압출할 경우 압출비는 약 얼마인가?

- ① 0.36 ② 1.39
 ③ 2.14 ④ 2.78

78. 결정입자 미세화 강화에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 결정입자는 전위의 운동을 활성화시키고 슬립하는 전위와 상호작용운동을 한다.
② 결정입자는 전위의 운동을 방해하는 장애물로서 결정입자가 미세할수록 강도가 크게 된다.
 ③ 결정입자는 전위의 운동과는 아무런 상관없이 결정입자가 미세할수록 강도가 크게 된다.
 ④ 결정입자는 전위운동에 장애물로서 결정입자가 미세화 강화에 아무런 관계가 없다.

79. $\frac{a_0}{3}[112] + \frac{a_0}{6}[11\bar{1}]$ 의 값으로 옳은 것은? (단, a_0 는 격자상수이다.)

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ① $\frac{a_0}{2}[111]$ | ② $\frac{a_0}{2}[101]$ |
| ③ $\frac{a_0}{3}[110]$ | ④ $\frac{a_0}{6}[011]$ |

80. 전단저항이 45kg/mm^2 이고, 두께가 2mm, 전단 절단구 둘레 길이가 200mm인 강판을 동시에 자르는 데 필요한 최대 전단 하중은 몇 ton 인가?

- ① 18 ② 20
 ③ 34 ④ 45

5과목 : 표면공학

81. Cu 도금층의 밀착력을 향상시키기 위한 처리방법 중 밀착력이 가장 우수한 것은?

- ① 인산염 피막처리
 ② Cu 무전해 도금처리
 ③ 황산욕에서 Cu 스트라이크처리
④ 시안화욕에서 Cu 스트라이크처리

82. 진공증착, 스퍼터링, 이온도금으로 제조된 박막의 특성을 살

명한 것 중 틀린 것은?

- ① 이온도금으로 제조된 박막의 부착강도가 가장 크다.
 ② 스퍼터링으로 제조된 박막의 도금속도가 가장 빠르다.
 ③ 진공증착으로 박막을 제조할 때 기판의 온도 상승이 가장 작다.
 ④ 진공증착과 이온 금으로 제조된 박막의 도금속도는 거의 비슷하다.

83. 알루미늄을 흑색으로 칠색하기 위해 사용하는 약품은?

- ① 염화제2철 ② 황산구리
 ③ 몰리브덴산암모늄 ④ 황산니켈암모늄

84. 금속 위의 칠색은 장식, 내식(방식), 광학적 기능을 얻기 위하여 처리되어진다. 다음의 칠색 방법 중에서 철강의 칠색 방법이 아닌 것은?

- ① 알칼리 칠색법 ② 인산염 피막법
 ③ 알로딘(Alodine)법 ④ 템퍼칼라(Tempercolor)

85. 공구강을 훈칭(담금질)할 때에는 균열이나 변형이 발생하기 쉽다. 이러한 균열이나 변형을 방지할 목적으로 훈칭을 하기 전에 실시하는 열처리는?

- ① 항온풀림 ② 구상화풀림
 ③ 연화풀림 ④ 응력제거풀림

86. 물리적증착(PVD)법을 전기도금이나 용사법 등의 표면피복법과 비교하여 장점을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 피막의 조성은 고순도가 된다.
 ② 피막과 기판의 부착력을 조절할 수 있다.
 ③ 플라즈마를 사용하므로 공정을 구성하는 장치가 간단하고 비용이 비교적 저렴하다.
 ④ 플라즈마(Plasma)상태의 화학적 활성을 이용하여 화합물의 피막을 생성시킬 경우 소재의 온도를 광범위하게 변화시킬 수가 있다.

87. 알루미늄표면에 양극산화된 피막은 많은 봉공을 형성하고 있어 외부오염이나 내식성, 염색 후의 칠색 안정성에 취약하다. 이러한 봉공을 처리하는 방법을 옳게 설명한 것은?

- ① 유기물 봉공처리 - 표면에 도막을 형성시키는 방법
 ② 금속염 봉공처리 - 오일 등을 도포하거나 침적하는 방법
 ③ 수화 봉공처리 - 비등수, 가압증기에 의한 봉공 처리 방법
 ④ 도장에 의한 봉공 - 금속염을 포함하는 뜨거운 물에 의한 처리

88. 심냉처리에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공구강에 필요한 열처리이다.
 ② 심냉처리하면 훈칭 경도가 증가 된다.
 ③ 잔류오스테나이트를 펄라이트로 변태시킨다.
 ④ 잔류오스테나이트가 존재하면 훈칭 경도가 저하된다.

89. 금속용사 전처리 방법이 아닌 것은?

- ① 용착법 ② 버프연마법
 ③ 샌드블라스트법 ④ 쇼트블라스트법

90. 담금질 균열의 방지 대책으로 틀린 것은?

- ① 시간담금질을 채용한다.

- ② 구멍에는 찰흙이나 석면으로 채운다.

- ③ Ms~Mf 범위는 가능한 한 급냉한다.
 ④ 날카로운 모서리를 이루지 않도록 한다.

91. 내마모강으로 사용하는 고Mn강인 해드필드강을 샤르피충격치 및 연신율이 가장 높게 열처리할 수 있는 열처리 방법은?

- ① 고탄소강의 열처리 온도인 780°C에서 수냉하였다.
 ② 고탄소강의 열처리 온도인 780°C에서 서냉하였다.
 ③ 오스테나이트화 온도 1100°C에서 수냉하였다.
 ④ 300°C에서 수인처리하여 750°C에서 풀림처리하였다.

92. 플라즈마 CVD 방법으로 코팅하는 이유에 해당하지 않는 것은?

- ① 밀착력의 향상을 위해
 ② Aspect Ratio를 높이기 위해
 ③ 소지금속의 변형을 예방하기 위해
 ④ 저온에서 코팅이 가능하도록 하기 위해

93. 주사전자현미경은 초점심도(depth of focus)가 깊어 입체감이 있는 표면영상을 얻는데 매우 유용하다. 이 초점심도를 바르게 나타낸 식은? (단, D는 초점심도, γ는 CRT의 식별가능 최소거리, M은 배율, d은 프로브의 직경, 2α는 대물렌즈의 개구각이다.)

$$\textcircled{1} \quad D = \frac{\left(\frac{\gamma}{M}\right) - d}{2a} \quad \textcircled{2} \quad D = \frac{\left(\frac{M}{\gamma}\right) - d}{2a}$$

$$\textcircled{3} \quad D = \frac{2a}{\left(\frac{M}{\gamma}\right) - d} \quad \textcircled{4} \quad D = \frac{2a}{\left(\frac{\gamma}{M}\right) - d}$$

94. 용접제품의 응력제거 풀림에 의하여 기대되는 효과가 아닌 것은?

- ① 치수의 변화 방지
 ② 용접잔류응력의 제거
 ③ 응력부식에 대한 저항력 감소
 ④ 노치인성 및 강도의 증가

95. PVD 법에서 저항발열원으로 사용하는 내열성 금속이 아닌 것은?

- ① W ② Cu
 ③ Mo ④ Ta

96. 아연도금 후 변색을 방지하기 위해 처리하는 것은 다음 중 어느 것인가?

- ① 크로메이트 처리 ② 인산염 피막처리
 ③ 라커(Lacquer) 처리 ④ 크롬도금 처리

97. 진공증착기가 갖추어야 할 기본사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 필요한 물질은 단층으로만 증착이 이루어져야 한다.
 ② 진공펌프는 반응조 내의 기체를 허용 수준까지 감소시킬 수 있어야 한다.

- ③ 진공도와 기타변수를 감시할 수 있는 계기가 부착되어 있어야 한다.
 ④ 진공조는 증착시 필요한 정도의 진공도를 유지할 수 있어야 한다.

98. 강재의 침탄시 각종원소가 침탄에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① Si는 침탄성을 증진시키는 효과가 크다.
 ② Mn은 침탄성을 저해시키는 효과가 크다.
 ③ Ni은 표면탄소농도 및 침탄깊이를 증가시킨다.
 ④ Cr은 강중에 탄소의 확산속도를 느리게 한다.

99. 고주파 열처리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주파수가 높을수록 침투깊이도 증가한다.
 ② 고유저항 값이 낮을수록 침투깊이는 증가한다.
 ③ 표면, 제품 전체 및 내부 깊은 곳까지 열처리하는 방법이다.
 ④ 차축이나 대형기어 등을 열처리함으로써 질량효과를 경감시킬 수 있다.

100. 주사전자현미경(SEM)을 통한 이미지 영상을 통해서 알 수 있는 것이 아닌 것은?

- | | |
|------------|--------------|
| ① 시료의 기공도 | ② 입자의 결정방위 |
| ③ 시료파면의 형태 | ④ 입자의 크기와 분포 |

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	④	②	②	①	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	④	④	③	②	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	③	①	②	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	①	②	③	④	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	③	③	②	②	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	②	③	②	④	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	④	②	②	③	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	③	②	④	④	②	①	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	③	③	②	③	③	③	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	①	③	②	①	①	④	④	②