

## 1과목 : 기계제작법

1. 다음 중 높은 용융점의 금속에 가장 부적당한 주조 방법은?

- ① 인베스트먼트 주조법
- ② 사형 주조법
- ③ 다이캐스팅법
- ④ 원심 주조법

2. 지름 20mm의 드릴을 이용하여 26m/min의 절삭속도와 0.1 mm/rev의 이송으로 깊이 100 mm인 구멍을 뚫는데 소요되는 시간은 얼마인가? (단, 드릴의 원주 높이는 5.4 mm이다.)

- ① 2분 33초
- ② 3분 55초
- ③ 4분 34초
- ④ 5분 55초

3. 다음 중 구멍의 내면을 가장 정밀하게 가공하는 방법은?

- ① 드릴링
- ② 소잉
- ③ 편침
- ④ 호닝

4. 다음 중 각도측정에 사용되는 측정기는?

- ① 포인트 마이크로미터
- ② 수준기(level)
- ③ 텔리스코핑 게이지
- ④ 조도계(roughness indicator)

5. 순철의 자기(磁氣)변태점은?

- ① A1 변태점
- ② A2 변태점
- ③ A3 변태점
- ④ A4 변태점

6. 다음은 가공변질층에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 가공변질층은 절삭저항의 크기에는 관계가 없다.
- ② 가공변질층은 내식성과 내마모성이 좋지 않다.
- ③ 가공변질층은 흔히 잔류응력이 남는다.
- ④ 절삭온도는 가공변질층에 영향을 미친다.

7. 프레스 작업(press working) 가공방식이 아닌 것은?

- ① 래핑(lapping)
- ② 벤딩(bending)
- ③ 드로잉(drawing)
- ④ 엠보싱(embossing)

8. 선반의 전 소비동력(N)은 다음 중 3가지 동력을 합한 것이다. 이 3가지에 해당하지 않는 것은?

- ① 손실동력(N)
- ② 유효절삭동력(N)
- ③ 이송동력(N)
- ④ 회전동력(N)

9. 다음 중 이음매 없는 강관을 제조하는 방법은?

- ① 인발 가공
- ② 전조 가공
- ③ 만네스만 법
- ④ 냉간 압연법

10. 두께가 2mm인 연강판에 편침 프레스로 지름 20mm의 구멍을 뚫을 때 필요한 힘은 약 얼마인가? (단, 전단응력은 20kgf/mm<sup>2</sup>이다.)

- ① 2164 kgf
- ② 2514 kgf
- ③ 3620 kgf
- ④ 5068 kgf

11. 구성인선(built-up edge)을 감소시키기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 절삭공구의 인선을 예리하게 한다.
- ② 윤활성이 좋은 절삭유를 사용한다.

③ 공구 윗면 경사각을 크게 한다.

- ① 저속으로 절삭 작업을 한다.

12. 가공의 영향으로 생긴 스트레인이나 내부 응력을 제거하고 미세한 표준조직으로 기계적 성질을 향상시키는 열처리법은?

- ① 소프트닝
- ② 보로나이징
- ③ 하드 메이싱
- ④ 노멀라이징

13. 강판재에 곡선 윤곽의 구멍을 뚫어서 형판(template)을 제작할 때 다음 중 가장 적합한 가공법은?

- ① 버니싱 가공
- ② 와이어 컷 방전가공
- ③ 초음파 가공
- ④ 플라즈마 젓 가공

14. 다음의 프레스가공 방식 중 굽힘가공에 해당하는 것은?

- ① 편침(punching)
- ② 트리밍(trimming)
- ③ 컬링(curling)
- ④ 셰이빙(shaving)

15. 주물사에 가장 많이 포함된 주성분은?

- ① MgO
- ② Fe2O3
- ③ Al2O3
- ④ SiO2

16. 가는 선(細線)의 접합이나 특수한 이중 금속 간의 접합에 특히 유용하며, 발진기, 진동자, 자동전달기구, 용접팀, 가압기 및 자동제어장치 등을 이용하는 용접법은?

- ① 스터드 용접법(stud welding)
- ② 마찰 용접법(friction welding)
- ③ 냉간 용접법(cold pressure welding)
- ④ 초음파 용접법(ultrasonic welding)

17. 소성가공에 속하지 않는 것은?

- ① 암연가공
- ② 인발가공
- ③ 단조가공
- ④ 선반가공

18. 18-4-1계 고속도강에서의 18의 의미는?

- ① 탄소의 함유량
- ② 텅스텐의 함유량
- ③ 크롬의 함유량
- ④ 몰리브덴의 함유량

19. 용접에서 가스 가우징(gas gousing) 이란?

- ① 열원을 가스화염에서 얻는 일종의 맞대기 용접이다.
- ② 용접 부분의 뒷면을 띠내거나 강재의 표면에 둉근 훈을 파내는 가스가공이다.
- ③ 모재의 훈을 파고 가스건으로 모재와 용접봉을 가열하여 둘러 줄이는 작업이다.
- ④ 가스절단시 절단성으로 판정하는 기준이다.

20. 게이지블록의 특징으로 틀린 것은?

- ① 측정면이 서로 밀착하는 특성을 가지고 있어서 몇 개의 수로 많은 치수의 기준을 얻을 수 있다.
- ② 표시하는 길이의 정도가 아주 높다.
- ③ 정밀도가 높아 사용하는데 높은 숙련도가 필요하다.
- ④ 광파장으로부터 길이를 측정할 수 있다.

## 2과목 : 재료역학


21. 한 변의 길이가 4cm인 정사각형 단면의 봉이 압축하중을 받고 있다. 이 때의 수직 변형률이 0.004라면 단면적의 증가량은 얼마인가? (단, 이 재료의 포아송 비는 0.25이다.)

- ①  $0.015\text{cm}^2$       ②  $0.022\text{cm}^2$   
 ③  $0.032\text{cm}^2$       ④  $0.512\text{cm}^2$

22. 지름  $d$ 의 원형 단면을 가진 보의 전단력을  $V$ 라 할 때 단면의 중립축에서 일어나는 최대 전단 응력을?


- ①  $\frac{4V}{3\pi d^2}$       ②  $\frac{16V}{3\pi d^2}$   
 ③  $\frac{3V}{2\pi d^2}$       ④  $\frac{5V}{3\pi d^2}$

23. 그림과 같은 부정정보가 단순 지지단에서 모멘트  $M_0$ 를 받는다. 단순 지지단에서의 반력  $R_8$ 은?

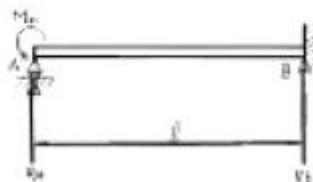


- ①  $\frac{3M_0}{4l}$       ②  $\frac{3M_0}{2l}$   
 ③  $\frac{2M_0}{3l}$       ④  $\frac{4M_0}{3l}$

24. 단면의 도심  $O$ 를 지나는 단면 2차 모멘트  $I_x$ 는?

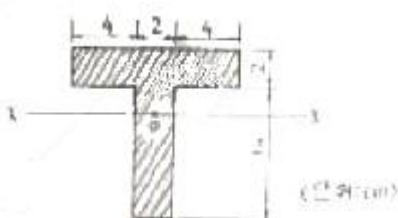


- ①  $1210\text{mm}^2$       ②  $120.9\text{mm}^2$   
 ③  $1210\text{cm}^2$       ④  $120.9\text{cm}^2$

25. 그림에서 인장력 12kN이 작용할 때 지름 20mm인 리벳단면에 일어나는 전단 응력은 몇 MPa인가?

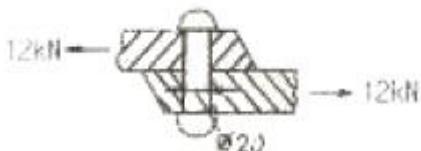

- ① 68.2      ② 38.2  
 ③ 23.8      ④ 32.0

26. 그림과 같은 평면 응력 상태에서  $\sigma$

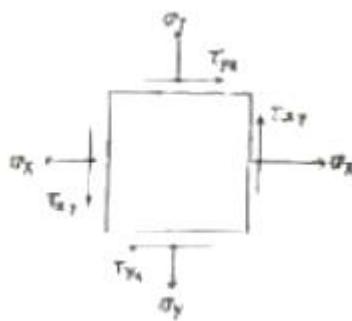


①  $\sigma_{\max} = 24.6, \sigma_{\min} = -11.6$

②  $\sigma_{\max} = 21.8, \sigma_{\min} = -9.8$

③  $\sigma_{\max} = 19.4, \sigma_{\min} = -8.2$

④  $\sigma_{\max} = 17.8, \sigma_{\min} = -7.2$

27. 다음 보에서 최대 굽힘모멘트가 일어나는 곳은 좌단에서 어느 위치인가?

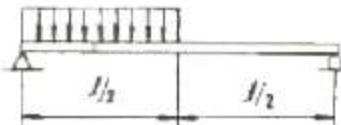





①  $\frac{3}{4}\ell$       ②  $\frac{3}{8}\ell$


③  $\frac{5}{12}\ell$       ④  $\frac{5}{8}\ell$

28. 지름 3cm인 축이 1590 rpm으로 회전하고 있다. 이 축에 발생하는 최대 전단응력이 30 MPa를 넘지 않는 범위에서 이 축이 전달할 수 있는 최대 동력은 몇 kW인가?


- ① 26      ② 11  
 ③ 35      ④ 17

  29. 다음 그림과 같이 균일분포 하중  $w$ 를 받는 보에서 굽힘 모멘트 선도는?

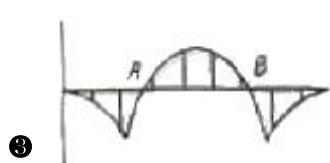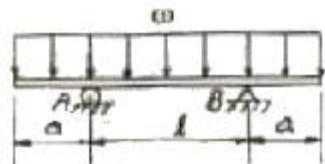

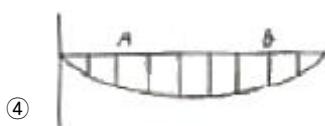


30. 다음 그림과 같은 구조물에 힘  $P$ 가 작용할 때, A점에서의 모멘트는?

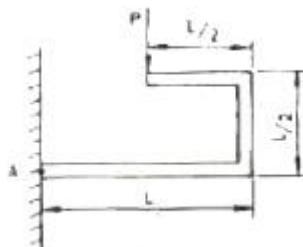


- ①  $\frac{1}{2}PL$       ②  $\frac{1}{4}PL^2$   
 ③  $\frac{3}{2}PL$       ④  $2PL$

31. 그림과 같이 수평 강체봉 AB의 일단을 연직벽에 헌지로 연결하고 죄임봉 CD로 매단 구조물이 있다. 죄임봉의 단면적은  $1\text{cm}^2$ , 허용 인장응력은  $100\text{ MPa}$ , 탄성계수  $E = 200\text{ GPa}$  일 때 B단의 최대 안전하중은 몇 kN인가?

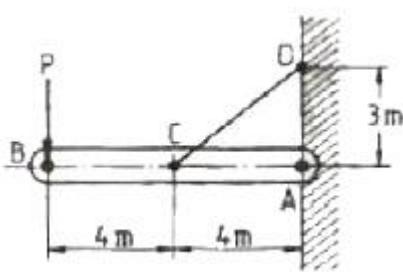

- ① 3      ② 3.75  
 ③ 6      ④ 8.33

32. 지름 70mm인 환봉에  $20\text{ MPa}$ 의 최대 전단응력이 생겼을 때의 비틀림 모멘트는 몇  $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?

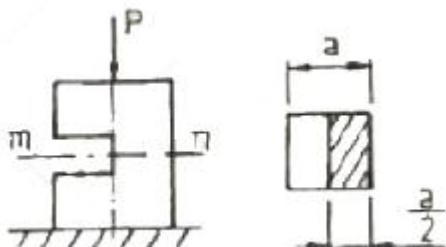


- ① 1347      ② 2546  
 ③ 3467      ④ 4500

33. 정사각형 단면의 짧은 기둥에 그림과 같이 측면에 흙이 파져 있다. 도심에 작용하는 하중  $P$ 로 인하여 단면 m-n에 발생하는 최대 압축응력은 흙이 없을 때 압축응력의 몇 배인가?

- ① 2      ② 4  
 ③ 6      ④ 8

34. 다음 그림과 같은 균일 단면의 보 AC가 C점에서 하중  $P$ 를 받고 있을 때, C점에서의 처짐을 길이  $L$ 과 굽힘 강성 티의 항으로 구한 것을?

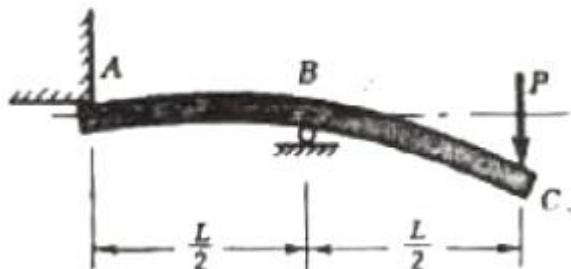


- ①  $\delta = \frac{PL^3}{12EI}$       ②  $\delta = \frac{3PL^3}{12EI}$   
 ③  $\delta = \frac{5PL^3}{12EI}$       ④  $\delta = \frac{7PL^3}{12EI}$

35. 단면적이  $10\text{cm}^2$ 인 봉을  $30^\circ\text{C}$ 에서 수직으로 매달고  $10^\circ\text{C}$ 로 냉각하였을 때 원래의 길이를 유지하려면 봉의 하단에 몇 kN의 하중을 가하면 되는가? (단, 탄성계수  $E = 200\text{ GPa}$ , 열팽창계수  $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}/\text{C}$ , 자중에 의한 산장량은 무시한다.)

- ① 35      ② 17  
 ③ 26      ④ 48

36. 그림과 같은 단주에서 편심거리  $e$ 에 압축하중  $P=80\text{kN}$ 이 작용할 때 단면에 인장력이 생기지 않기 위한  $e$ 의 한계는 몇 cm인가?

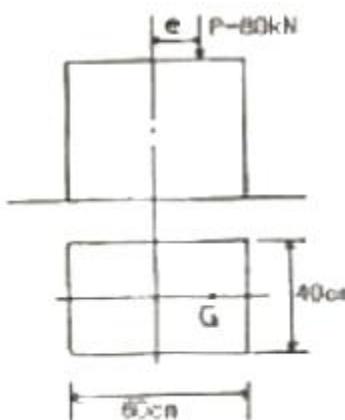

- ① 8      ② 10  
 ③ 12      ④ 14

37. 길이가  $L$ 이고 탄성계수가  $E$ 인 봉에 인장하중  $P$ 가 작용하여 하중이 작용한 방향으로 변형량  $\lambda$ 가 발생되었다면 이 때 이 봉의 단면적은 어떻게 표현되겠는가?

- ①  $\frac{PL}{E\lambda}$       ②  $\frac{EL}{P\lambda}$   
 ③  $\frac{P\lambda}{EL}$       ④  $\frac{EL}{P\lambda}$

38. 스트레이인 게이지를 이용하여 물체 표면( $x-y$ 평면)상의 한 점에서 측정한 변형률 성분들이  $\epsilon_x = 150 \times 10^{-6}$ ,  $\epsilon_y = -200 \times 10^{-6}$ ,  $\gamma_{xy} = -100 \times 10^{-6}$ 이다. 이 점에서의 수직응

력  $\sigma_x$ 는 몇 MPa 인가? (단, 탄성계수 및 포아송비는  $E=200 \text{ GPa}$ ,  $\mu=0.30$ 이다.)

- ① 8.7
- ② 12.7
- ③ 19.8
- ④ 25.3

39. 선형 탄성재료의 전단 탄성계수가  $G$ 이고 탄성계수가  $E$ 라 한다면 이  $\mu$ 재료의 포아송비는 어떻게 표현되겠는가?

$$\begin{array}{ll} ① \frac{E}{G}-1 & ② \frac{E}{2G}-1 \\ ③ \frac{2E}{G}-1 & ④ \frac{E}{G}-2 \end{array}$$

40. 직육면체가 일반적인 3축응력  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$ 를 받고 있을 때 체적 변형률  $\epsilon_y$ 는 대략 어떻게  $\epsilon_y$  표현되는가?

$$\begin{array}{ll} ① \epsilon_y = \frac{1}{3}(\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z) & \\ ② \epsilon_y = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z & \\ ③ \epsilon_y = \epsilon_x\epsilon_y + \epsilon_y\epsilon_z + \epsilon_z\epsilon_x & \\ ④ \epsilon_y = \frac{1}{3}(\epsilon_x\epsilon_y + \epsilon_y\epsilon_z + \epsilon_z\epsilon_x) & \end{array}$$

### 3과목 : 용접야금

41. 4.3%C 의 공정성분인 액체가 1130°C에서 응고하여 생기는 철-탄화철계의 공정조직으로 세링의 오스테나이트와 시멘타이트가 혼합된 조직은?

- ① 펄라이트(pearlite)
- ② 트루스타이트(troostite)
- ③ 레데부라이트(ledeburite)
- ④ 페라이트(ferrite)

42. 용접 형상 불량 중 온점(fish eye)의 주요 원인이 되는 원소는?

- ① 산소
- ② 질소
- ③ 수소
- ④ 탄산가스

43. 다음 중 산소 ·아세틸렌 가스질단이 가장 잘 되는 금속은?

- ① 주철
- ② 스테인리스강
- ③ 비철금속
- ④ 탄소강

44. 오스테나이트계 스테인리스강의 용접시 강이 냉각되면서 고온균열을 발생시키는 주요 원인으로 틀린 것은?

- ① 아크길이가 너무 길때
- ② 구속력이 가해진 상태에서 용접할 때
- ③ 크레이터 처리를 했을 때
- ④ 모재가 오염되어 있을 때

45. Mn이 탄소강에 미치는 영향이 아닌 것은?

- ① 탈산, 탈황 촉진
- ② 강도 및 인성 증가
- ③ 주조성 개선
- ④ 담금질 효과 저해

46. 어느 방향으로 소성변형을 준 금속재료에 역방향으로 소성변형을 가하면 항복점이 낮게 되는데 이 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 코트렐 효과(Cottrell effect)
- ② 바우싱거 효과(Bauschinger effect)
- ③ 버거스 효과(Burgers effect)
- ④ 스즈키 효과(Suzuki effect)

47. 퍼커션 용접(percussion welding)은 다음 중 어느 것에 해당하는가?

- ① 아크 용접
- ② 가스 용접
- ③ 전기 저항 용접
- ④ 전자 빔 용접

48. 산소-아세틸렌 가스용접에서 구리, 활동 등을 용접할 때 주로 사용하는 용접 불꽃은?

- ① 중성 불꽃
- ② 탄화 불꽃
- ③ 산화 불꽃
- ④ 약한 탄화 불꽃

49. 피복 아크용접에서 용접전류가 260A, 용접 전압이 40V, 용접 속도가 10 cm/min 일 때 용접 임열(J/cm)은?

- ① 62400
- ② 10400
- ③ 6500
- ④ 153800

50. 주조시 주형에 금형 또는 철 메탈을 붙여 필요한 부분안을 급랭시켜 경도를 증가시킨 내마모성 주철은?

- ① 철드주철
- ② 가단주철
- ③ 구상흑연주철
- ④ 흑심가단주철

51. 금속의 자기변태에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 철의 자기변태점은 358°C, 니켈은 768°C, 코발트는 1120°C이다.
- ② 일정한 온도에서 자기의 강도가 감소되는 변태이다.
- ③ 자기변태는 원자의 배열 및 격자의 배열 변화만 일어난다.
- ④ 일정온도 이상에서 결정구조는 변화하지만 자성은 잊지 않고 강자성체로 유지된다.

52. 구리 및 구리 합금의 용접성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용접성에 영향을 주는 것은 열전도도, 열팽창계수, 용융온도, 재결정 온도 등이다.
- ② 구리합금의 경우 과열에 의한 아연 증발로 용접사가 중독을 일으키기 쉽다.
- ③ 구리의 열팽창 계수는 연강보다 200% 이상 크기 때문에 용접 후 응고 수축시 변형이 생기지 않는다.
- ④ 가스 용접시 수소 분위기에서 가열을 하면 산화물이 환원되어 수분을 생성시킨다.

53. S-N 곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피로시험에서 반복응력과 반복회수를 나타내는 곡선
- ② 탄소함유량을 도시한 곡선
- ③ 인장시험에서 인장력과 연신율을 나타내는 곡선
- ④ 항온변태 속도를 나타내는 곡선

54. 저탄소강을 0~500°C 사이에서 인장시험하면 200~300°C의 온도 범위에서 인장 강도가 매우 크게 되고 연성이 매우 작아져 취성을 나타낸다. 이것을 무엇이라 하는가?

- ① 연성취성      ② 청열취성  
 ③ 풀링취성      ④ 적열취성

55. 다음 중 금속결정의 격자구조가 아닌 것은?

- ① 체심입방격자      ② 면심입방격자  
 ③ 세밀이방격자      ④ 조밀육방격자

56. 용접구조물의 제작시 예열의 목적을 잘못 설명한 것은?

- ① 용접구조물의 잔류 응력을 경감시킨다.  
 ② 용접시 발생하는 변형을 경감시킨다.  
**③ 임계온도를 통과, 냉각될 때 냉각속도를 빠르게 한다.**  
 ④ 용접구조물의 비드 밑 균열을 방지시킨다.

57. 황이 층상으로 존재하는 강을 서브어지드 아크 용접할 때 발생하는 균열로서 저수소계 용접봉 등의 사용으로 방지가 가능한 것은?

- ① 헤어 균열      ② 설퍼 균열  
 ③ 비드 밑 균열      ④ 크레이터 균열

58. 금속의 열간가공과 냉간가공을 구분하는 기준점은?

- ① 자기변태온도      ② 뜨임온도  
 ③ 재결정온도      ④ 풀링온도

59. 연강용 피복금속 아크 용접봉의 종류 표기로 옳은 것은?

- ① E4301 - 라임티타니아계  
 ② E4303 - 일미나이트계  
 ③ E4311 - 고산화티탄계  
**④ E4316 - 저수소계**

60. 다음 중 KS규격에 의한 용접 구조용 합연 강재는?

- ① SKH4      ② STC6  
**③ SM400B**      ④ SPS10

#### 4과목 : 용접구조설계

61. 판두께 10mm의 아래보기 맞대기 용접 20cm와 판두께 22mm 수평 맞대기 용접 10cm가 있다. 이 때 환산용접길이는 얼마인가? (단, 모두가 현장용접으로 할 경우이며 판두께 10mm 아래 보기 맞대기 용접에서의 환산계수는 1.92이고, 판두께 22mm 수평 맞대기 용접은 6.12이다.)

- ① 0.996m      ② 9.96m  
**③ 99.6m**      ④ 996m

62. 용접 후의 잔류응력 완화법이 아닌 것은?

- ① 스카핑법      ② 기계적 응력완화법  
 ③ 피닝법      ④ 저온 응력완화법

63. 맞대기 완전용입 이음에서 굽힘모멘트가 9800kgf·cm일 때 최대굽힘 응력은 약 몇 kgf/cm<sup>2</sup> 정도인가? (단, 용접선의 길이 200mm, 두께 25mm이다.)

- ① 470      ② 47.0  
 ③ 4.70      ④ 0.47

64. 인장시험편 A2호 표정거리는 몇 mm인가?

- ① 60mm      ② 50mm

- ③ 24mm      ④ 12mm

65. 필릿 용접 이음부의 루트부분에 생기는 저온균열로 모재의 열팽창 및 수축에 의한 비틀림이 주원인인 균열은?

- ① 훨 균열      ② 루트 균열  
 ③ 토 균열      ④ 비드 밑 균열

66. 그림과 같은 용접이음에서 l=150mm, h=20mm, L=60mm 굽힘응력 350N/cm<sup>2</sup>라 할 때 견딜 수 있는 하중은?

- ① 5.83N/mm<sup>2</sup>      ② 58.3N/mm<sup>2</sup>  
**③ 583.3N/mm<sup>2</sup>**      ④ 5833N/mm<sup>2</sup>

67. 용접균열시험에 속하지 않는 것은?

- ① 킨젤 시험      ② 저온균열 시험  
 ③ 재열균열 시험      ④ 라엘라테어 시험

68. 초음파탐상법의 종류가 아닌 것은?

- ① 펄스 반사법      ② 투과법  
**③ 극간법**      ④ 공진법

69. 용접 흙의 형상과 특징을 설명한 것 중 잘못된 것은?

- ① 형 흙은 가공을 간단하나 반복하중, 충격하중이 작용하는 상태에서는 사용이 곤란하다.  
 ② V형 흙은 가공이 비교적 간단하나 용입이 다소 불완전하여 되어 모든 하중에 견디기 곤란하다.  
 ③ X형 흙은 피복 아크 용접에서 판두께 12mm 이상의 것에 사용하여 모든 하중에 견딜 수 있다.  
 ④ U형 흙은 피복 아크 용접에서 판두께 16~50mm 정도에 사용하며 가장 용접하기 쉬운 형상이다.

70. 용접변형의 방지법 중 잔류응력이 가장 많이 낸다 방법은?

- ① 용접열을 억제 할 것  
 ② 용접 순서를 충분히 고려 할 것  
**③ 구속 지그를 사용 할 것**  
 ④ 예열 또는 후열을 사용 할 것

71. 용접이음에서 내식성에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

- ① 이음형상      ② 플릭스  
 ③ 잔류응력      ④ 판두께

72. 저온균열과 고온균열(hot crack)의 설명으로 맞는 것은?

- ① 300°C 이하에서 발생하는 균열은 저온 균열이다.  
 ② 고온 균열은 용접금속이 응고 후 48시간 이내에 발생하는 균열이다.  
 ③ 고온 균열은 수축응력이나 열 변형에 의한 응력집중 등의 원인으로 인하여 발생하는 균열이다.  
 ④ 설퍼크랙(sulfur crack)은 저온균열이다.

73. 용접부 시험의 설명으로 맞는 것은?

- ① 침투검사는 용입불량의 열영향부의 범위, 결함의 분포상황을 관찰하는 방법이다.  
 ② 파면검사는 결점의 조밀, 균열, 기공, 선상조직, 은점 등을 관찰하는 방법이다.  
 ③ 굽힘시험은 표면 굽힘 시험과 이면굽힘 시험의 2종류만 있다.  
 ④ 충격시험은 용입, 각장의 차, 균열, 슬래그 훈입 등을 시

험한다.

74. 다음은 엔드댐에 대한 설명이다. 이중 틀린 것은?

- ① 모재를 구속시키는데 사용 한다.
- ② 용접 시작에만 사용 한다.
- ③ 용접 결함 방지에 사용 한다.
- ④ 회전 변형을 방지하는데 사용 한다.

75. 용접부에 발생하는 기공의 원인이 아닌 것은?

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ① 용접봉 건조 불량 | ② 용접부의 급속한 응고 |
| ③ 과대 전류의 사용 | ④ 적정 용접속도 유지  |

76. 연강의 용접이음에서 정하중이 작용할 때 안전율로 가장 적합한 것은?

- |     |      |
|-----|------|
| ① 3 | ② 5  |
| ③ 8 | ④ 12 |

77. 두께가 얇은 박판 용접에서는 잔류응력은 적으나, ( )은 크게 된다. ( ) 속에 적당한 말은?

- |         |         |
|---------|---------|
| ① 용접 변형 | ② 인장 응력 |
| ③ 압축 응력 | ④ 구속력   |

78. 용접작업에서 용접봉의 용착효율을 나타내는 식은?

- ① 용착효율(%)=용착금속의중량/용접본의 사용중량
- ② 용착효율(%)=용접봉의사용중량/용착금속의 중량
- ③ 용착효율(%)=용착금속의중량/용접봉의사용시간
- ④ 용착효율(%)=용접봉의사용시간/용착금속의중량

79. 수직으로 9000N의 힘이 작용하는 부분에 수평으로 맞대기 용접을 하고자 하는데 용접부의 형상은 판두께 6mm, 용접선의 길이 250m로 하려고 할 때 이음부에 발생하는 인장응력은?

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ① 2 N/mm <sup>2</sup> | ② 4 N/mm <sup>2</sup> |
| ③ 6 N/mm <sup>2</sup> | ④ 8 N/mm <sup>2</sup> |

80. 용접 변형 방지법에서 냉각법에 속하지 않는 것은?

- |            |          |
|------------|----------|
| ① 수냉동판 사용법 | ② 살수법    |
| ③ 석면포 사용법  | ④ 수냉 침수법 |

**5과목 : 용접일반 및 안전관리**

81. 스카핑(scarfing) 작업과 가스 가우징(gasgouging) 작업을 비교하여 설명한 것이다. 맞는 것은?

- ① 스카핑은 자동으로만 되고 가스 가우징은 수동으로만 작업된다.
- ② 스카핑은 냉간재에만 사용된다.
- ③ 가스가우징은 스카핑보다 작업능력이 크다.
- ④ 스카핑은 가스가우징보다 넓게 표면을 깎는다.

82. 용접구조물이 리벳구조물에 비하여 단점이 아닌 것은?

- ① 수밀, 기밀이 우수하다.
- ② 품질관리가 나쁘다.
- ③ 응력집중이 생기기 쉽다.
- ④ 용접기술이 필요하다.

83. 아크용접 피복제의 역할이 아닌 것은?

- ① 용착금속에 필요한 합금원소를 첨가시킨다.
- ② 용착금속의 급냉을 촉진한다.
- ③ 스파터 발생을 적게 한다.
- ④ 슬래그 제거를 쉽게 한다.

84. 아크 용접에서 크레이터(crater)가 생기는 이유는?

- ① 용접전류를 세게 했을 때
- ② 아크를 중단시켰을 때
- ③ 용접전압을 높게 했을 때
- ④ 용접속도가 느릴 때

85. 아크 용접 피복제의 주요성분이 아닌 것은?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ① 가스 발생성분 | ② 아크 안정성분  |
| ③ 질화성분    | ④ 슬래그 생성성분 |

86. 가스용접시 프로판 가스의 성질을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 상온에서 액체 상태이다.
- ② 쉽게 기화하여 발열량이 높다.
- ③ 온도 변화에 따른 팽창률이 크다.
- ④ 액화하기 쉽고 용기에 넣어 수송이 편리하다.

87. 탄산가스 아크 용접의 특성 중 틀린 것은?

- ① 전류밀도가 높아 용입이 깊다.
- ② 용제를 사용하지 않아 슬래그 훈입이 없다.
- ③ 옥외 작업성이 양호하다.
- ④ 용착금속의 기계적 성질이 우수하다.

88. CO<sub>2</sub>가스 아크 용접의 자동용접기에서 제어장치(control box) 가 하는 일이 아닌 것은?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ① 전원 송급   | ② 와이어 송급 |
| ③ 보호가스 제어 | ④ 냉각수 공급 |

89. 전자동 미그(MIG)용접에 관한 설명 중 옳은 것이 아닌 것은?

- ① 와이어의 공급, 토크의 이송 등이 자동적으로 이루어진다.
- ② 스파터나 기포가 생기지 않도록 될 수 있는 현아크의 길이는 길게 하는 것이 좋다.
- ③ 대부분 직류 역류성을 쓰며, 아크가 불안정하게 되지 않는 한 저전류를 쓴다.
- ④ 전류밀도가 너무 크면 기포가 많게 될 경향이 있다.

90. 대형 파이프의 원주용접을 연속적으로 아래보기 자세로 용접하기 위해 모재의 외경을 지지하면서 회전시키는 자동용접 기구는?

- |        |              |
|--------|--------------|
| ① 터닝롤  | ② 플렌지 취부용 지그 |
| ③ 포지셔너 | ④ 회전지그       |

91. 가접시 주의하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 본 용접과 같은 온도에서 예열을 한다.
- ② 본 용접자와 동등한 기량을 갖는 용접자로 하여금 가접하게 한다.

- ③ 용접봉은 본 용접 작업시에 사용하는 것과 같은 굵기의 것을 사용한다.  
 ④ 가접의 위치는 부품의 끝, 모서리, 각 등과 같이 단면이 급변하여 응력이 집중되는 곳은 가능한 피한다.

92. 직류용접에서 모재쪽에 양극(+)을 연결하고 용접봉에 음극(-)을 연결한 극성을 무엇이라고 하는가?

- ① 정극성                  ② 역극성  
 ③ 정류성                  ④ 직류성

93. 다음 중 심(seam) 용접법에 해당하지 않는 것은?

- ① 맞대기(butt) 심 용접  
 ② 프로젝션(projection) 심 용접  
 ③ 포일(poil) 심 용접  
 ④ 매시(mash) 심 용접

94. 다음 중 용접 작업 안전에 적합하지 않은 사항은?

- ① 용접용 훌더는 B형보다는 A형 훌더를 사용하여야 한다.  
 ② 땀이나 물에 의해 습기찬 작업복, 장갑, 구두를 착용하지 않는다.  
 ③ 아크 용접기에는 전격방지기를 부착하여 사용한다.  
 ④ 주석, 아연 도금 강관을 용접할 경우에는 도금 피막이 벗겨지지 않도록 용접한다.

95. 피복아크 용접봉을 이용한 용접시 용적은 미세하며 용적수가 많은 이행 형태는?

- ① 미세 이행형            ② 글로불러 이행형  
 ③ 단락 이해형            ④ 스프레이 이행형

96. 연강용 피복아크 용접의 심선재의 재료는?

- ① 고속도강                ② 저합금강  
 ③ 저탄소강                ④ 고탄소강

97. 용접 작업 현장에서 주의할 점 중 틀린 것은?

- ① 폭발 위험지역 혹은 특수 인화성 물체 부근에서는 용접 작업을 하지 말 것  
 ② 화재발생 방지 조치를 충분히 하고 소화기를 준비할 것  
 ③ 탱크내 유해 가스로 인한 중독 작용이 발생되므로 통풍을 잘하고 작업 할 것  
 ④ 복원중

98. 아크 용접시 발생하는 것 중 결막염이나 각막염을 일으키며 유해한 것은?

- ①  $\alpha$ -선                ② 높은 온도  
 ③  $\beta$ -선                ④ 자외선과 적외선

99. 교류아크 용접기의 1차 전압이 220V, 정격 2차 전류가 200A, 정격 사용률 40%, 아크 전압 35V 일 때 용접전류 180A로 용접작업을 할 경우 허용 사용률은 몇 %인가?

- ① 69.4                ② 48.6  
 ③ 28.6                ④ 49.4

100. 교류아크 용접에서 무부하 전압[V]은 어느 정도인가?

- ① 140                ② 40  
 ③ 180                ④ 80

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	②	②	①	①	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	③	④	④	④	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	③	②	①	②	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	①	④	②	①	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	③	④	②	③	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	②	③	③	②	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	③	①	③	①	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	②	④	①	①	①	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	②	③	①	③	①	②	①	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	②	④	④	③	③	④	④	④