


- ② 알루미늄 및 그 합금
 - ③ 철, 니켈, 코발트 및 그 합금
 - ④ 오스테나이트 상으로 된 스테인리스 강
17. 다른 비파괴검사법과 비교한 자분탐상검사의 장점은?
- ① 모든 재료의 시험체에 대하여 적용할 수 있다.
 - ② 비자성물질이 도포되어 있어도 그 막이 얇으면 표면 불연속을 검출할 수 있다.
 - ③ 검사장비와 검사절차가 간편하여 지시모양의 판독에 경험과 숙련이 전혀 요구되지 않는다.
 - ④ 시험체 내부의 건전성을 판별하기 위해서 다른 검사방법과 병행하여 검사를 수행할 필요가 없다.
18. 원형자계를 발생시키는 원형자화법에서 자계의 세기를 증가시키는 방법으로 옳은 것은?
- ① 전원선을 가급적 길게 한다.
 - ② 통전시간을 길게 한다.
 - ③ 전압을 감소시킨다.
 - ④ 전류를 증가시킨다.
19. 연강에 대한 전도율(σ)이 6.25×10^6 S/m, 투자율(μ)이 $4\pi \times 10^{-7} \times 500$ H/m, 주파수(f)가 60Hz 일 때 표피의 두께(δ)는 약 얼마인가?
- ① 0.82mm ② 1.16mm
 - ③ 1.62mm ④ 2.6mm

2과목 : 자기탐상검사

21. 프로드법에서 높은 자속밀도 때문에 전극부위에 방사상으로 형성되는 자분모양을 무엇이라고 하는가?
- ① 전극지시 ② 재질경계지시
 - ③ 단면급변지시 ④ 단류선에 의한 지시
22. 자분탐상용 검사액에 사용되는 분상애가 지녀야 할 특성으로 옳은 것은?
- ① 점도가 높을 것 ② 휘발성이 작을 것
 - ③ 인화점이 낮을 것 ④ 적심성이 낮을 것
23. 극간법(Yoke법)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 선형자계를 형성한다.
 - ② 현장 이동성이 양호하다.
 - ③ 영구자석을 이용할 수 있다.
 - ④ 자속밀도를 쉽게 변화시킬 수 있다.
24. 길이 30cm, 직경 8cm 되는 시험체를 자분탐상 코일로 선형자화하고 싶다. 코일의 감긴 수가 6회일 때 요구되는 전류 값(A)은?
- ① 1000 ② 2000

- ③ 5000 ④ 10000
25. 다음 중 자분탐상검사의 잔류법으로 사용하기에 가장 적합한 대상물은?
- ① 연철
 - ② 알루미늄관
 - ③ 변압기 철심재료
 - ④ 탄소함량이 높은 철재료
26. 다음 중 가장 효과적이고 실질적인 탈자방법은?
- ① 발진회로를 사용한다.
 - ② 교류 솔레노이드법을 사용한다.
 - ③ 직류를 감소시키면서 반전시킨다.
 - ④ 저전압 3륜 솔레노이드를 사용한다.
27. 다음 중 코일 내부의 자계강도 결정에 영향을 주는 인자로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 코일에 흐르는 전류 ② 코일의 감은 수
 - ③ 코일의 직경 ④ 코일의 무게
28. 다음 중 표면적 결함(Subsurface defect)을 검출하는데 가장 검출능이 높은 자화전류의 정류방식은?
- ① 단상 자기전류 ② 단상 전파정류
 - ③ 삼상 반파정류 ④ 삼상 전파정류
29. 그림과 같이 원통의 표면에 결함이 형성될 때 자분탐상검사 중 어떤 탐상법으로 하는 것이 가장 잘 검출될 수 있는가?

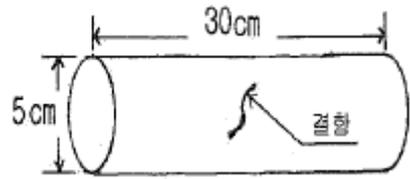

- ① 코일법 ② 축통전법
 - ③ 전류관통법 ④ 자속관통법
30. 다음 중 자분탐상검사에서 자화방법의 선택시 고려하여야 할 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 가능한 한 반자계가 생기지 않도록 한다.
 - ② 자계 또는 자속의 방향이 가능한 한 시험면에 수직이 되도록 한다.
 - ③ 검출하고자 하는 결함에 가능한 한 직각으로 교차하는 방향으로 자속이 흐르게 한다.
 - ④ 대형 시험체는 시험면을 분할하여 국부적으로 자화시킬 수 있는 자화방법을 선택하도록 한다.
31. 건식자분과 프로드법으로 탐상할 때 시험체의 두께가 19mm(3/4인치)를 초과하고 프로드 간격이 152mm(6인치)일 때 적절한 자화전류(A) 범위인 것은?
- ① 100~150 ② 200~350
 - ③ 400~550 ④ 600~750
32. 제작이 막 완료된 대형 용접구조물에 대하여 자분탐상검사를 했을 때 다음 중 검출되지 않는 결함은?
- ① 고온 균열 ② 냉간 균열
 - ③ 피로 균열 ④ 크레이터 균열

33. 코일법에 의한 자분탐상검사법을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 코일의 축에 직각인 원주 방향의 결함이 잘 검출된다.
- ② 자계강도는 코일에 흐르는 전류와 코일 감은 수의 곱에 비례한다.
- ③ 코일에 전류를 통할 때 발생하는 코일의 축방향의 자계를 이용한다.
- ④ 코일 내벽의 자계강도가 가장 약하고 코일 중심에 가까울수록 강해진다.

34. 다음 결함 중 가공품이 아닌 제조 과정에 발생한 결함으로 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 크리프균열 ② 피로균열
- ③ 냉간균열 ④ 응력부식균열

35. 판재료에서 연화처리 없이 압연방법으로 두께를 지나치게 감소시킬 때, 주로 판재의 표면에 가로 방향으로 나타나는 선형의 결함은?

- ① 균열(Crack) ② 핫티어(Hot tear)
- ③ 스트링거(Stringer) ④ 라미네이션(Lamination)

36. 형광자분모양의 관찰에 사용하는 자외선조사등의 사용 및 관리사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자외선조사등은 광원이 안정된 후 사용하여야 한다.
- ② 자외선강도는 일반적으로 320~400μW/cm² 정도 일 때 사용하여야 한다.
- ③ 자외선강도의 측정은 시험체의 표면에서 측정하여야 한다.
- ④ 자외선조사등의 필터면 청소불량은 자외선강도가 저하될 수 있으므로 수시로 청결을 유지하여야 한다.

37. 검사원이 배관용접부를 자분탐상검사를 하던 중 인근 용접 경계면의 온돌레에 선명한 모양이 나타나서 관찰하니 결함이 아닌 의사지시로 판명되었다. 다음 중 어떤 의사지시로 판단하는 것이 가장 적절한가?

- ① 고수소 용접봉에 의한 의사모양이다.
- ② 이종금속에 의한 의사모양이다.
- ③ 잔류자기에 의한 지시이다.
- ④ 용접 슬래그를 제거하지 않아 발생한 허위지시이다.

38. 시험체 표면을 검사에 적합하게 하기 위해 전처리를 할 때 분필가루나 운모가루를 뿌린 후 깨끗한 천으로 닦아내는 것은 어떤 오염물을 제거하기 위한 것인가?

- ① 녹 ② 기름막
- ③ 도금막 ④ 얇은 페인트막

39. 국부적인 공간 자계나 누설자속밀도를 측정하는 것으로, 홀 소자라 부르는 감자성(減磁性) 반도체로 만들어진 작고 얇은 평판 모양의 자기 검출기는?

- ① 올스테드(Oersted) 미터
- ② 가우스(Gauss) 미터
- ③ 교류자계 자속계
- ④ 자기 컴퍼스(Compass indicator)

40. 맥류 자화전류계의 정밀도 점검에서 분류기 출력 쪽의 표준 직류 전압계의 지시치를 파고치로 환산하기 위한 정류방식에 의한 교정치가 바르게 된 것은?

- ① 단상반파정류 : π ② 삼상반파정류 : π/2

- ③ 단상전파정류 : π/3 ④ 삼상전파정류 : π/4

3과목 : 자기탐상관련규격및컴퓨터활용

41. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 극간식 자분탐상장비는 사용학제 될 최대 극간거리에서의 최소 견인력(lifting power)이 교류와 직류에서 각각 얼마인가?

- ① 교류 : 약 10kgf, 직류 : 약 40kgf
- ② 교류 : 약 4.5kgf, 직류 : 약 18.1kgf
- ③ 교류 : 약 40kgf, 직류 : 약 10kgf
- ④ 교류 : 약 18.1kgf, 직류 : 약 4.5kgf

42. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 규정한 자화방법 중 선형자화법에 해당되는 기호와 자화방법이 옳게 연결된 것은?

- ① C : 코일법 ② P : 프로드법
- ③ EA : 축통전법 ④ B : 전류관통법

43. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 전처리 범위에 대해서 규정한 내용으로 옳은 것은?

- ① 시험범위와 일치하는 범위로 한다.
- ② 일반적으로 시험범위보다 약 5mm 좁게 잡는다.
- ③ 용접부의 경우에 시험범위에서 모재측으로 약 20mm 넓게 잡는다.
- ④ 용접부의 경우에 시험범위에서 모재측으로 약 50mm 넓게 잡는다.

44. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 탐상시험 보고서에 다음과 같은 기호로 기재되어 있을 때 이 기호가 의미하는 것은?

P-1500Ⓢ

- ① 프로드법을 사용하여 교류 1500A 흐르게 하고 탈자를 하지 않음
- ② 프로드법을 사용하여 교류 1500A 흐르게 하고 탈자를 함
- ③ 프로드법을 사용하여 직류 1500A 흐르게 하고 탈자를 하지 않음
- ④ 프로드법을 사용하여 직류 1500A 흐르게 하고 탈자를 함

45. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따라 검사 절차서를 작성 할 때 다음 중 필수 변수에 포함되지 않아도 되는 것은?

- ① 자화방법
- ② 표면 전처리
- ③ 검사자의 자격인정 요건
- ④ 인정된 범위를 초과하는 피복두께

46. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.25 SE-709)에 따라 탐상시 잔류자기 측정에 사용되는 홀 효과 프로브(Hall effect probe)는 다음 중 어느 자화법에서 발생한 자장을 측정하는데 주로 사용되는가?

- ① 극간법 ② 코일법
- ③ 프로드법 ④ 중심도체법

47. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 의하여 자분의 적용시기에 따라 시험방법을 분류한 것은 무엇인가?
 ① 잔류법 ② 극간법
 ③ 코일법 ④ 축통전법
48. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 규정된 용어 중 “시험품에 자속을 생 시키는데 사용하는 전류”를 의미하는 것은?
 ① 자화전류 ② 정류
 ③ 충격전류 ④ 교류
49. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 규정에 따라 3mm와 2.5mm 길이의 자분모양이 동일 직선상에 있고 자분모양간 거리는 1.5mm 라면 이 자분모양의 총 길이는 얼마인가?
 ① 2.5mm ② 3mm
 ③ 5.5mm ④ 7mm
50. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 길이 15인치, 직경 3인치인 시험체를 코일법으로 검사할 때 자화전류(A)의 범위로 가장 적당한 것은? (단, 코일은 5회 감겨 있다.)
 ① 400~600 ② 700~900
 ③ 900~1100 ④ 1400~1600
51. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 직류 시험계로 반파 정류전류를 측정하였다면 실제 측정값은 읽은 값에 몇 배를 해 주어야 하는가?
 ① 1 ② 2
 ③ 4 ④ 8
52. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.25 SE 709)에서 규정한 습식자분용 링시험편에서 전파정류(FWDC) 자화전류가 1400A 일 때 시스템의 성능 확인을 위해 나타나야 할 표면하 최소 구멍수는?
 ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
53. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 의거 중심도체를 사용하여 실린더형 제품의 구멍에 하나의 케이블을 관통하여 6000A 전류에서 적절한 자화강도를 얻었다면 3개의 관통 케이블을 사용하면 얼마의 자화전류(A)가 필요하겠는가?
 ① 2000 ② 6000
 ③ 9000 ④ 18000
54. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.25 SE-709)에서 건식 자분을 사용할 때의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 습식법에 비해 시험속도가 빠른 장점이 있다.
 ② 습식법을 사용할 때 보다 제거가 용이한 장점이 있다.
 ③ 반파정류 전류를 사용하여 상대적으로 깊은 내부결함 검출이 습식법보다 우수하다.
 ④ 휴대용 자화장비를 사용하여 대형 시험체의 국부 자화가 용이한 장점이 있다.
55. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V

Art.7)에 의거 다축자화법의 자계의 적정성을 확인하는데 적합한 것은?

- ① 인공결함심 ② 흡소자
 ③ 자장탐촉자 ④ 가우스미터

56. 원격 컴퓨터에서 파일을 송·수신하는데 사용하는 프로토콜로 옳은 것은?

- ① Gopher ② Finger
 ③ FTP ④ Telnet

57. 다음이 설명하고 있는 인터넷 보안 방식은?

인터넷에서 자기의 네트워크 안에 있는 호스트로의 접근 시도를 감시하며, 접근이 정당하다고 허락된 접근인지를 조사하고 평가하여 네트워크를 보호하고 성능을 향상시킨다.

- ① E-mail ② Cache
 ③ Web Cache ④ Firewall

58. 라디오, Pager(호출기)와 같이 데이터를 한 쪽 방향으로만 전달하는 통신 방식은?

- ① 전이중 통신방식(Full-Duplex)
 ② 반이중 통신방식(Half-Duplex)
 ③ 단방향 통신방식(Simplex)
 ④ 직렬 전송방식(Serial Transmission)

59. 검색을 위한 자신만의 데이터베이스는 없고 다른 검색엔진에서 결과를 찾아서 사용자에게 보여주는 검색방식을 무엇이라고 하는가?

- ① 웹 인덱스 방식 ② 키워드 방식
 ③ 웹 디렉토리 방식 ④ 통합형 검색 방식

60. 네트워크 사용자들끼리 뉴스를 서로 주고받는 네트워크 뉴스 그룹은?

- ① WAIS ② Archie
 ③ Usenet ④ inter-casting

4과목 : 금속재료학

61. 다음 중 쾌삭강(free cutting steel)의 피삭성을 증가 시키는 합금 원소는?

- ① C ② Si
 ③ Ni ④ Se

62. 순철이 A_{c3}에서 동소변태한 경우 이 때의 격자상수는 어떻게 되는가?

- ① 작아진다.
 ② 커진다.
 ③ 변화가 없다.
 ④ 가열속도에 따라 변화한다.

63. 공석강을 A₁온도 이상으로 가열한 후 차차 온도를 떨어뜨리면서 각 온도에서 등온변태하였을 때의 반응생성물의 순서가 옳은 것은?


- ① Pearlite→Upper Bainite→Lower Bainite→Martensite→잔류 Austenite

- ③ Te ④ In
77. 용융금속을 세공을 통하여 유출시켜 그 가느다란 흐름을 압력이 걸려있는 물, 공기 혹은 불활성 가스로 빠르게 끊어 금속분말을 제조하는 방법은?
 ① 분사법(atomization) ② 쇼팅(shotting)
 ③ 스탬핑(stamping) ④ 그레이닝(graining)
78. 오스테나이트계 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 대표적인 조성은 18%Cr-8%Ni이다.
 ② 자성체이며, BCC의 결정구조를 갖는다.
 ③ 오스테나이트조직은 페라이트조직보다 원자밀도가 높아 내식성이 좋다.
 ④ 1100℃ 부근에서 급냉하는 고용화처리를 하여 균일한 오스테나이트조직으로 사용한다.
79. 다음 중 청동(Bronze)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 응고온도 범위가 넓은 Mushy형 응고를 한다.
 ② 청동은 구리(Gu)+안티몬(Sb)의 합금이다.
 ③ 주석청동 주물의 용탕 유동성을 좋게 하기 위하여 Zn를 첨가하여 사용한다.
 ④ 내해수성이 좋아 선박 등에 많이 사용하는 주석청동은 Admiralty gun metal 이라고 한다.
80. Mg 합금이 구조재료로서 갖는 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 소성가공성이 높아 상온변형이 쉽다.
 ② 비강도가 커서 항공우주용 재료에 유리하다.
 ③ 감쇠능이 주철보다 커서 소음방지 재료로 우수하다.
 ④ 기계가공성이 좋고 아름다운 절삭면이 얻어진다.

5과목 : 용접일반

81. 용접봉의 용융속도를 가장 잘 설명한 것은?
 ① 단위시간당 소비되는 모재의 무게
 ② 단위시간당 소비된 용접봉의 길이 또는 무게
 ③ 일정량의 모재가 소비될 때까지의 시간
 ④ 일정길이의 용접봉이 소비될 때까지의 시간
82. 아크 쓸림의 방지 대책으로 틀린 것은?
 ① 아크 길이를 짧게 유지한다.
 ② 접지형 2개를 연결한다.
 ③ 접지점을 뒤편에 있는 한 용접부 가까이 한다.
 ④ 용접부가 긴 경우 백 스텝(Back Step)방법을 쓴다.
83. AW 500이고, 정격 사용율이 60%인 용접기로 400A의 전류로 용접한다면 허용 사용율은 약 몇 % 인가?
 ① 72 ② 94
 ③ 108 ④ 125
84. 양호한 용접이음을 위하여 외부에서 주어지는 열량은 충분해야 한다. 아크전압 45V, 아크전류 120A, 용접속도가 200(mm/min)일 때 용접입열은?
 ① 14200 J/cm ② 15200 J/cm
 ③ 16200 J/cm ④ 17200 J/cm

85. 다음 중 서브머지드 아크 용접법의 장점 설명으로 틀린 것은?
 ① 용입이 깊다.
 ② 비드 외관이 매우 아름답다.
 ③ 용융속도 및 용착속도가 빠르다.
 ④ 적용재료에 제한을 받지 않는다.
86. 다음 물질 중에서 아세틸렌과 접촉하여도 폭발할 위험성이 없는 것은?
 ① 철(Fe) ② 동(Cu)
 ③ 은(Ag) ④ 수은(Hg)
87. 다음 중 가장 얇은 판이음에 적용되는 용접 홈은?
 ① H형홈 ② X형홈
 ③ V형홈 ④ I형홈
88. 용접부를 피닝(peening)하는 주된 목적은?
 ① 녹 제거 ② 잔류 응력의 경감
 ③ 용접 불량률의 검사 ④ 크레이터 균열 방지
89. 아크 용접 중에 아크가 중단되어 비드가 오목하게 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?
 ① 크레이터 ② 언더 컷
 ③ 오버 랩 ④ 스파터
90. 용접중 용착법의 순서를 다음과 같이 용접길이를 정해놓고 번호순으로 용접하는 경우를 무엇이라 하는가?

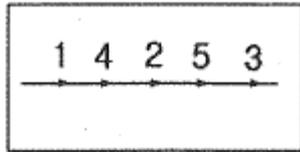

- ① 대칭법 ② 후퇴법
 ③ 전진법 ④ 비석법
91. 산소-아세틸렌 절단과 비교한 산소-프로판(LP) 가스 절단의 설명으로 잘못된 것은?
 ① 절단 상부 기슭이 낮은 것이 적다.
 ② 절단면이 미세하며 깨끗하다.
 ③ 슬래그 제거가 쉽다.
 ④ 후판절단시 아세틸렌보다 느리다.
92. 직류 아크 용접에서 모재를 양극(+), 용접봉을 음극(-)에 연결한 극성은?
 ① 정극성 ② 역극성
 ③ 용극성 ④ 비용극성
93. 피복 아크 용접봉의 피복제에 습기가 있을 경우 용접시 발생하기 쉬운 대표적인 결함은?
 ① 언더 컷 ② 용입불량
 ③ 오버 랩 ④ 가공
94. 각 장치가 유기적인 관계를 유지하면서 미리 정해 놓은 시간적 순서에 따라 순차적으로 제어하는 제어 방법은?
 ① 시퀀스 제어 ② 피드백 제어

- ③ 수동 제어 ④ 온 오프 제어

95. 다음 피복 아크 용접봉 중에서 작업성은 나쁘나, 기계적 성질, 내균열성이 가장 좋은 용접봉은?

- ① 티타니아계 용접봉 ② 고셀룰로스계 용접봉
- ③ 일미나이트계 용접봉 ④ 저수소계 용접봉


96. 레이저 용접의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용접재의 기계적 성질에 많은 변화를 준다.
- ② 광선이 용접의 열원이다.
- ③ 열의 영향범위가 좁다.
- ④ 원격 조작이 용이하다.

97. 연납용 용제는 어느 것인가?

- ① 염화아연 ② 붕사
- ③ 붕산염 ④ 염화물

98. 초음파 탐상시험을 양쪽에서 할 때의 기호로 적당한 것은?

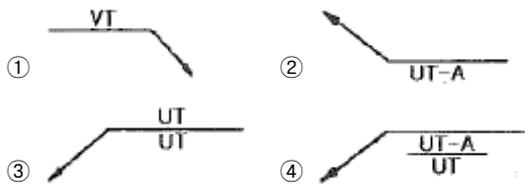

99. 일명 충돌용접이라고도 하며 극히 짧은 지름의 용접물 접합에 사용되고 전원으로 축전된 직류를 사용하는 용접법은?

- ① 만능 심 용접 ② 업셋 용접
- ③ 퍼커션 용접 ④ 플래시 버트 용접

100. 높은 진공 속에서 용접을 진행하므로 대기과 반응하기 쉬운 재료도 용접이 가능한 용접법은?

- ① 초음파 용접 ② 전자빔 용접
- ③ 프라즈마 용접 ④ 레이저 용접

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	③	③	③	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	②	③	③	②	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	②	④	③	④	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	③	④	②	②	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	④	③	④	①	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	①	①	③	④	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	①	④	②	④	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	③	③	①	②	①	②	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	②	③	④	①	④	②	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	①	④	①	①	③	③	②