
1과목 : 초음파탐상시험원리

- 1. 다음 중 가장 큰 초음파 감쇠손실이 예상되는 주파수는?
 - ① 500kHz
- ② 2.25MHz
- ③ 10MHz
- **4** 25MHz
- 2. 초음파가 고체물질 내부로 진행할 때 입자의 어떤 현상에 의 해 진동이 통과하게 되는가?
 - ① 입자충돌
- ② 입자치환
- ③ 입자혼입
- 4 입자전위
- 3. 물에서 강으로 초음파를 투과했을 때 강에서의 초음파빔 굴 절각은 얼마인가?(단, 물에서 강으로의 입사각 10°, V₁ (물)=1.49x10⁵cm/s, V₂(강)=5.85x10⁵cm/s)

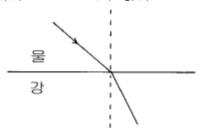

- **1** 42.9°
- ② 46.2°
- ③ 15.9°
- 4 19.7°
- 4. 비파괴검사의 결함 위치 측정에 대한 옳은 설명은?
 - ① 방사선투과시험에서는 보통 결함부의 농도차로 정확한 위 치를 측정할 수 있다.
 - 초음파탐상시험에서는 경사각법에 의해서 정확한 위치를 측정할 수 있다.
 - ③ 자분탐상시험에서는 부착한 자분의 양에 의해서 정확한 위치를 측정할 수 있다.
 - ④ 와전류탐상시험에서는 출력전압의 진폭으로 정확한 위치 를 측정할 수 있다.
- 5. 다음 재료중 주어진 거리에서 음의 감쇠가 가장 클 것으로 생각되는 것은?
 - ① 단조품
- ② 압출품
- ❸ 조대한 입자의 주조
- ④ 미세한 입자의 주조품
- 6. 다음 중 초음파탐상검사의 장점이 아닌 것은?
 - ❶ 결함의 방향과 초음파의 전달방향에 따른 영향이 작다.
 - ② 고감도이므로 미세한 결함의 검출이 가능하다.
 - ③ 내부결함의 위치, 크기, 방향을 비교적 정확히 측정한다.
 - ④ 한면에서만 측정해도 각도를 조정해서 결함을 찾을 수 있다.
- 7. 온도에 관계한 균열에 대해 기술한 것으로 올바른 것은?
 - ① 주강품의 냉간균열은 응고완료후에 일어나고 결정입계에 존재하는 불순물의 강도가 작기 때문에 결정간에 인장력 이 생기면 생긴다.
 - ② 주강품의 열간균열은 금속의 냉각 도중에 주형강도의 과 대 등에 의해 자유수축이 지장을 받고 주물 응고중의 수 축응력이 과대하게 되어 생긴다.
 - ③ 강용접부의 저온균열은 주로 용접금속 또는 열영향부에서 생기고 냉각과정의 온도에서 연성이 채 결핍한 상태에서 수축력에 의해 생긴다.
 - 4 수소가 원인이 되어 용접후 장시간 경과후 발생하는 균열

을 특히 지연균열이라하고, 지연균열의 검출은 용접완료 후 적어도 24시간이상 경과하고 나서 실시한다.

- 8. 탐촉자에서 빔의 분산은 주로 무엇에 의해 좌우되는가?
 - ① 탐상방법
 - ② 탐촉자 진동자의 밀착성
 - 중파수 및 진동자의 크기
 - ④ 펄스의 길이 및 반복율
- 9. 초음파는 어떤 방법으로 재료에 전달되는가?
 - ① 전자기파
- ② 저전압 전기장
- ③ 불연속 반사파
- 4 기계적 진동
- 10. 다음 중 진동자가 가장 얇은 탐촉자는?
 - ① 1MHz 탐촉자
- ② 5MHz 탐촉자
- ③ 10MHz 탐촉자
- 4 20MHz 탐촉자
- 11. 좁고 긴 봉에서 초음파가 뒷면에 도달하기 전 빔의 확산에 의해 측면에 빔의 반사가 이루어지는데 이러한 경우 어떤 현상이 나타나는가?
 - ① 앞면 에코가 사라진다.
 - ② 백에코(back echo)가 여러 개 나타난다.
 - ③ 첫번째 백에코 앞에서 신호가 여러 개 나타난다.
 - 4 종파가 횡파로 전환된다.
- 12. 절대적이거나 또는 상대적인 자유 운동을 하는 진동의 발생 체인 점, 선 또는 면적을 무엇이라 하는가?
 - ❶ 노드(node)
- ② 안티노드(anti-node)
- ③ 희박
- ④ 압축
- 13. 2.25MHz, 직경 25mm 진동자의 알루미늄에서의 근거리 음 장은? (단, 알루미늄 V_L = 6,300m/s)
 - ① 2.23mm
- ② 56cm
- **3** 56mm
- 4 2.23cm
- 14. 검사체내의 깊이가 틀린 곳에 있는 결함들을 구분하는 능력을 향상시키려면 어떻게 하는가?
 - ① 진동수를 감소 시킴
 - ② 펄스의 폭을 좁힘
 - ③ 초기 펄스의 진폭을 증가시킴
 - ④ 진동수를 고정시킴
- 15. 용접부 경사각탐상에 대해 기술한 것이다. 올바른 것은?
 - ① 초음파는 결함, 즉 이물질 또는 공동에 부딪히면 그대로 투과한다.
 - ② 결함크기가 초음파 파장의 1/2보다 작아질수록 초음파는 잘 반사되지만 결함의 형상이나 방향에 따라서 반사의 패턴이 달라진다.
 - 평면형의 반사원인 균열면에 수직으로 초음파가 입사하면 결함에코 높이는 높아진다.
 - ④ 평면형의 반사원이라도 초음파의 입사방향에 대해 수직 이면 반사된 초음파는 거의 탐촉자에 되돌아오지 않는 다.
- 16. 탄성파와 전자파에 대한 비교 설명이 틀린 것은?
 - 액체중에서는 음파보다는 전자파가 잘 진행한다.

- ② 음파는 전자파보다 속도가 느리다.
- ③ 음파는 전자파보다 파장이 짧다.
- ④ 진공중에서 전자파는 진행하나 음파는 진행하지 않는다.
- 17. 어떤 종파가 다른 매질내에 입사할 때, 제1임계각보다 적은 굴절을 할 경우, 이 매질내에 존재할 것으로 생각되는 파형은?
 - 종파 및 횡파
- ② 종파 및 표면파
- ③ 종파만 존재한다.
- ④ 횡파만 존재한다.
- 18. 신속한 거리측정을 할 수 있도록 초음파탐상기의 스크린상 에 표시되어 있는 눈금을 무엇이라 하는가?
 - ❶ 마커
- ② 게이트
- ③ 수직축
- ④ 스윕길이
- 19. 단강품의 초음파탐상시험이 강판에 비해 어려운 이유를 설명한 것이다. 잘못된 것은?
 - ① 곡면이 많다.
- ② 결함의 방향이 다양하다.
- ③ 대형품이 많다.
- 4 열처리가 실시되어 있다.
- 20. 강자성체 표층부의 균열 또는 선상결함에 대한 탐상시험 방법에 대해 기술한 것이다. 올바른 것은?
 - 자분탐상시험은 표면 및 표면직하의 결함이 검출가능한 것에 대해, 침투탐상시험은 표면에 열려져 있는 결함만 이 검출 가능하다.
 - ② 표면결함의 개구부가 찌부러져 있으면 자분탐상시험에서 는 결함의 검출정도가 크게 저하 또는 검출 불가능하게 되는 경우가 있다.
 - ③ 결함의 내부에 물이나 유지류 또는 비금속 개재물 등의 이물질이 존재하는 경우에도 침투탐상시험에서는 그 영 향이 거의 없다.
 - ④ 핀홀과 같은 원형형태의 표면 결함검출에는 자분탐상시 험의 경우가 침투탐상시험보다도 우수하다.

2과목: 초음파탐상검사

- 21. 초음파탐상시험에서 단위시간에 탐상기가 발생하는 펄스의 수를 무엇이라고 하는가?
 - 1) 탐상기의 펄스길이
 - ② 탐상기의 펄스회복시간
 - ③ 탐상기의 주파수
- ₫ 탐상기의 펄스 반복율
- 22. 초음파 탐상장치에서 리젝션(rejection)은 임상에코와 같은 것을 억제시키지만 장치의 어떤 기능을 저하시키기도 한다. 여기서 말하는 어떤 기능이란?
 - ① 시간축 직선성
- ② 증폭 직선성
- ③ 분해능
- ④ 시그널 대 노이즈(S/N) 비
- 23. 직접접촉 수직탐촉자를 이용하여 판재의 두께측정을 할경우 시간축 교정시 사용한 대비시험편의 재질이 판재의 재질과 다를 때 판재의 두께를 나타낸 식은?

판재의 종파속도


측정두께×———— 대비시험편의 종파속도

대비시험편의 종파속도

축정두께× 판재의 종파속도


측정두께×판재의 종파속도대비시험편의 횡파속도측정두께×대비시험편의 횡파속도판재의 종파속도

- 24. 물에서의 종파속도는 알루미늄이나 철의 1/4 정도이다. 그 러므로 수중거리는 최소한 얼마 이상이어야 하는가?
 - ① 검사체 두께의 4배
 - ② 검사체 두께의 2/1 배
 - 3 검사체 두께의 1/4 배 + 6mm
 - ④ 검사체 두께의 1배
- 25. 경사각 탐촉자의 주사법 중 2탐촉자법에 해당되는 것은?
 - ① 지그재그주사
- ② 좌우주사
- 탠덤주사
- ④ 진자주사
- 26. 경사각탐상시험에서 시편의 두께가 증가할 경우 스킵거리는 (단. 다른 조건은 동일)
 - ① 감소한다.
- ② 증가한다.
- ③ 변하지 않는다.
- ④ 1/2씩 감소한다.
- 27. 다음 중 판두께 25mm인 용접부위를 굴절각 71°의 탐촉자로 경사각 탐상할 경우 가장 적당한 측정범위(mm)는?
 - 100
- **2** 200
- ③ 300
- 400
- 28. 다음 중 초음파탐상시험의 공진 탐상으로 가장 정확하게 알 아낼 수 있는 경우는?
 - ① 두께가 두꺼운 재질내의 작은 불연속 위치
 - ② 얇은 재질내의 작은 불연속 위치
 - ③ 두께가 두꺼운 재질내 확산과정에 있는 불연속 위치
 - ♪ 비교적 얇은 재질내 본드(bond)결함 검출
- 29. 강판에 수직탐상을 수행하여 그림과 같이 결함을 검출했다. 6dB Drop법에 의해 나타난 탐촉자의 이동거리와 결함 깊이를 감안하면 결함의 실제 길이는 얼마로 추정되는가? (단, 사용 탐촉자: 직경 10mm, 5MHz, VL(강)=5700m/sec) (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

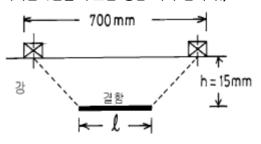


- **1** 77.8 mm
- 2 75.6 mm
- ③ 67.8 mm
- 4 65.6 mm
- 30. 초음파 탐상장치의 기능 중 스크린에 나타난 지시의 간격을 변동하지 않고 지시를 이동시킬 수 있는 장치의 손잡이는?
 - 1 Sweep delay 손잡이 ② Sweep length 손잡이
 - ③ Gain 손잡이
- ④ Attenuator 손잡이

31. 그림과 같이 임의 두 재질을 접착시킨 후 수직 종파를 보냈을 때 초음파 탐상기의 CRT 스크린에 나타나는 I에코와 B에코의 signal 진폭비를 dB로 나타내면?

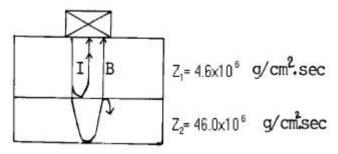

- **1** −20 dB
- ② -26 dB
- ③ -50 dB
- ④ -54 dB
- 32. 결함평가를 위해 사용하는 일반화된 AVG선도에 대한 설명 으로 옳지 않은 것은?
 - ① 결함을 구형결함이라 생각하여 그 지름으로 크기를 평가 하게 되어 있다.
 - ② 결함까지의 깊이와 결함 에코높이를 평가자료로 이용한 다.
 - ③ 거리진폭특성곡선 형태로 표시되어진 것이다.
 - ④ 일반적인 선도는 주파수, 진동자 크기가 변해도 사용할 수 있도록 되어 있다.
- 33. 2~5MHz의 수직탐촉자로 STB-G 표준시험편 V15-5.6과 V15-1.4의 인공결함의 에코높이를 측정하였을 때 몇 dB의 차가 생기는가? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 - **0** 6
- ② 12
- 3 18
- **4** 26
- 34. 초음파탐상시험에서 이용되는 감도 조절법이 아닌 것은?
 - ① 저면에코(Back echo)방식
 - ② 감쇠기(Attenuator)이용 방식
 - ③ 표준시험편 이용방식
 - ④ 대비시험편 이용방식
- 35. 결함이 탐상 표면과 비교하여 경사진 상태로 내부에 존재하는 결함을 검출하기 용이한 탐상방법은?
 - ① 표면파법
 - ② 고주파수를 이용한 수직탐상법
 - ③ 저주파수를 이용한 수직탐상법
 - 4 수침법을 이용한 수직탐상법
- 36. STB-A3 시험편에 5Q10N 탐촉자를 ❶위치에 놓고 후면반 사 에코가 10등분된 스크린상에 5와 10위치에 나타나도록 측정 범위를 조정한 후 탐촉자를 2Q10A45로 바꾸어 ❷위치 에 놓았을 때 나타날 에코의 위치는?

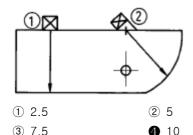

- 37. 수직탐상법에서 STB V15-2로 감도를 조정하였다. 이 때 인 공결함 신호를 스크린 높이의 10%로 한다. 실제 검사에서 결함으로 부터 신호가 80%였다면 기준치보다 몇 dB차가 나 는가?
 - ① +37 dB
- 2 +18 dB
- ③ -28 dB
- ④ −17 dB
- 38. 최소 탐상거리와 같은 뜻으로, 주로 탐촉자를 포함한 탐상 기의 성능 표시용으로 쓰이는 것은?
 - ① 원거리 분해능
- ② 게인
- ③ 증폭직선성
- 4 불감대
- 39. 판재의 탐상시 적산효과를 설명한 것 중 적당하지 않은 것 은?
 - ① 판두께가 얇은 경우에 나타나는 현상이다.
 - ② 큰 결함이 존재할 때 나타나는 현상이다.
 - ③ 저면반사회수가 많을 때 나타나는 현상이다.
 - ④ 감쇠가 작을 때 나타나는 현상이다.
- 40. 다음 중 초음파탐상시험에서 똑같은 크기의 결함인 경우가 장 발견하기 쉬운 결함은?
 - ① 시험재 내부의 어떤 구형(球形)의 결함
 - ② 초음파 진행 방향에 평행한 균열
 - ③ 초음파 진행 방향에 수직인 균열
 - ④ 이종(異種) 물질의 권입

3과목 : 초음파탐상관련규격및컴퓨터활용

- 41. 인터넷 익스플로러로 FTP 사이트에 접속할 때 ID와 Password를 주소창에 주소와 같이 넣어 접속하는 방법으로 옳은 것은? (단, 사이트는 korea.go.kr 이고, ID는 abcd, Password는 1234라 가정한다.)
 - 1 ftp://abcd:1234@korea.go.kr
 - 2 ftp://abcd,1234@korea.go.kr
 - 3 ftp://abcd.1234@korea.go.kr
 - 4 ftp://abcd;1234@korea.go.kr
- 42. ASME Sev.WII, Div.1, App.12(압력용기 용접부의 초음파탐 상검사)에 따라 2인치의 두께를 갖는 맞대기용접부를 검사 한 결과 다음과 같은 흠이 검출되었다. 다음 중 불합격인 지시는?
 - ① 참조기준(reference level)의 25%에 해당하는 2인치 슬래기
 - ② 참조기준(reference level)의 50%에 해당하는 1인치 슬래그
 - ③ 참조기준(reference level)의 80%에 해당하는 0.5인치 용입부족
 - ④ 참조기준(reference level)의 110%에 해당하는 1/3인치 기공
- 43. KS B 0896으로 수직탐상할 때 RB-4에 의한 에코높이 구분 선 작성을 위한 탐촉자의 해당 위치가 아닌 것은?
 - ① T/4
- **2** T/2
- ③ 3T/4
- 4 5T/4
- 44. KS B 0896에 의한 경사각 탐상시 에코높이의 범위가 L선초 과 M선 이하일 때 에코높이 영역은?

 ① I 영역
 ② II 영역

 ③ III 영역
 ④ IV 영역

45. KS B 0896에서 강용접부의 초음파탐상시험을 위해 사용되는 탐상기가 갖추어야 할 최소한의 주파수는?

● 2MHz 및 5MHz ② 2kHz 및 5kHz ③ 2GHz 및 5GHz ④ 2Hz 및 5Hz

46. ASME Sec.V, Art.5에서 요구하는 장비교정 조건은?

② 스크린높이 직선성 : ± 5% 증폭조절 직선성 : ± 20% ③ 스크린높이 직선성 : ± 20% 증폭조절 직선성 : ± 5%

① 스크린높이 직선성 : ± 5% 증폭조절 직선성 : ± 5%

④ 스크린높이 직선성 : ± 20% 증폭조절 직선성 : ± 20%

47. ASME Sec. V, Art.5, App-II에 따라 증폭직선성을 측정할 때 80% 높이의 에코를 6dB 내렸을 때 허용 범위는?

48. ASME Sev.V, SA-435(강판의 수직빔 초음파탐상시험 표준) 에 따라 2인치의 두께를 갖는 강판을 검사할 때, 전체 저면 반사의 손실을 일으키는 불연속부의 지름이 2인치인 경우 평가는?

❶ 합격이다.

- ② 불합격이다.
- ③ 저면반사 손실은 합부판정 기준이 아니다.
- ④ 시험편 방식으로 재검사한다.
- 49. KS B 0897에 따라 두께 30mm 알루미늄 합금판의 완전용 입 용접부를 탠덤탐상법을 사용하는 펄스반사법에 의한 초 음파 경사각탐상시험을 하고자 한다. 이 때 적합한 탐촉자 는?

① 5MHz, 10X10mm ② 1MHz, 10X10mm ③ 5MHz, 20X20mm ④ 1MHz, 20X20mm

50. 다음 컴퓨터 장치 중 연산 기능이 있는 것은?

51. 다음은 도메인 이름에서 특정 기관을 나타내는 문자열을 표 시한 것이다. 적절하지 않은 것은?

① ac : 교육 기관② com : 영리 회사③ mil : 농어민 단체④ edu : 교육 기관

52. ASME Sev.V, Art.5에 따라 주조품(Castings)를 초음파탐상 검사할 때 사용하는 일반적인 탐촉자의 주파수는? (단, 특별 한 실증을 행하지 않았음)

1MHz
 2MHz
 4MHz
 5MHz

53. 소비자 측면에서 전자상거래의 장점이라고 볼 수 없는 것 은?

1 물건에 하자가 있을 때 환불, 교환이 편리하다.

- ② 언제든 편리한 시간에 상품을 구입할 수 있다.
- ③ 저렴한 가격에 상품을 구입할 수 있다.
- ④ 상품에 대한 풍부한 정보를 얻을 수 있다.

- 54. ASME Sev.WII, Div.1, App.12(압력용기 용접부의 초음파탐 상검사)에 의하여 초음파탐상검사를 수행할 수 있는 검사원 의 기준은?
 - ① ASNT-UT Level III 자격소지자
 - ② ASNT-UT Level II 자격소지자
 - ③ ASNT-UT Level I 자격소지자
 - 고용자의 서면기준(written practice)에 따라 UT 자격이 인증된 자
- 55. KS B 0817에 의한 탐상도형의 기본 표시로 틀린 것은?

① T : 송신 펄스 ② F : 흠집 에코 ❸ W : 표면 에코 ④ B : 바닥면 에코

56. 다음 중 ASME SA-435에 따라 판정할 때 합격 판정을 내릴 수 있는 것은?

① 지름 3in의 지시에코와 저면 반사가 소실했을 때

- ② 평판 두께의 3/4의 지시에코와 저면 반사가 소실했을 때
- ❸ 지시에코의 지름이 2in.이고 저면반사가 50% 있을 때
- ④ 지시의 길이가 평판두께와 같고 저면반사가 소실했을 때
- 57. KS D 0040에서 두께 40mm일 때 수직일탐촉법으로 탐상할 때 진동자의 유효지름과 공칭 주파수가 바르게 연결된 것은?

주파수 : 5MHz, 지름 : 20mm
 주파수 : 4MHz, 지름 : 20mm
 주파수 : 5MHz, 지름 : 30mm
 주파수 : 4MHz, 지름 : 30mm

58. 컴퓨터에서 전화 접속 네트워킹을 설치하려면 제어판의 어느 기능(아이콘)을 이용하는가?

① 네트웍 ② 시스템

③ 인터넷 ④ 프로그램 추가/삭제

59. KS B 0817에서 초음파탐상시험시 원칙적으로 사용하지 않는 것은?

1 리젝션② 게이트③ 접촉매질④ 시험편

60. ASME 규격에 따라 용접부를 수직탐상하는 경우에 수직 빔 교정의 일반적인 절차를 위해 필요한 구멍은?

1 T/4와 3/4T측 구멍

② 2/4와 3/4T측 구멍

③ T/8와 3/8T측 구멍

④ 0.5스킵과 2스킵에서 최대 신호가 오는 구멍

4과목 : 금속재료학

61. 전위론과는 전혀 다른 단순한 역학적 강화기구에 의한 이론 강도를 갖는 신소재로써 플라스틱을 소재로 개발된 섬유강 화형 복합재료의 대표적인 강화기구는?


① LED

② I SI

3 SAP

4 GFRP

62. 철(Fe)에 합금원소를 첨가 할 때 A₃ 점을 그림과 같이 상승 시키는 원소들은?

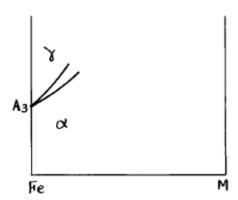

- 1 Si, P, V, Sn, W
- 2 Sb, Mn, S, W, Ni
- 3 P. C. Cu. Cr. As
- 4 Pb, Ni, Cu, Mn, C

63. 황동의 자연균열(season cracking)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 외부에서의 인장하중에 의해서도 일어난다.
- ② Hg 및 그 화합물은 균열을 일으키게 한다.
- 암모니아 혹은 그 유도체가 있을 때에는 자연균열을 방지한다.
- ④ 황동 가공재중의 내부응력 유무에 대한 시험에 $HgNO_3$ 와 HNO_3 를 사용한다.

64. α 상 안정화 고용체를 이루며 조성 범위가 적은 경우 포석 반응이 일어나 변태점이 상승하고 내열성 및 Creep 강도가 개선되어 Ti 합금에 첨가되는 원소는?

- ① Mg
- ② Au
- **8** Al
- 4 S

65. 질화경화법(Nitriding)의 장점은?

- ❶ 약 550℃의 저온가열이다.
- ② 단시간 가열이다.
- ③ 작업이 아주 용이하다.
- ④ 순탄소강에만 할 수 있다

66. Al, V, Ti, Zr, Cr 원소의 공통적 특성으로 가장 적합한 것 은?

- ① 전자적 성능
- ② 강도 유지와 탄화물 생성저지
- ③ 뜨임취성과 인성증가
- ◑ 오스테나이트 결정입자 성장방지

67. Ni-Cr구조용강에서 백점(flake)을 발생시키는데 가장 큰 원 인이 되는 원소는?

- ① Fe
- 2 N₂
- 3 S
- **1** H₂

68. 450℃까지의 온도에서 강도/중량비 비가 높고 내식성도 좋 아 항공기 엔진 주위의 기체재료 등에 이용되는 것으로 비 중이 약 4.5 인 원소는?

- ① Pb
- ② Fe
- 3 Ni
- **4** Ti

69. 강의 열처리시 A1 변태점 이하의 온도에서 가열하는 것으로 인성을 향상시키는 것은?

- 1 Ausquenching
- 2 Tempering

- 3 Annealing
- 4 Normalizing

70. 황동에 첨가하는 원소 중에서 아연당량이 가장 큰 것은?

- ① Sn
- ② Mn
- 3 Fe
- **1** Al

71. 고장력 강을 만들기 위한 야금학적인 요인이 아닌 것은?

- ① 합금원소의 첨가에 의한 연강의 고용 강화
- ② 미량 합금원소의 첨가에 의한 석출 경화
- ③ 미량 원소의 첨가에 의한 결정립의 미세화
- 4 미량 원소의 첨가에 의한 결정립의 조대화

72. 순철에서 A3 변태의 설명 중 옳은 것은?

- ① BCC에서 FCC로 변화하는 변태이고 약 210℃에서 일어 난다.
- ② BCC에서 HCP로 변화하는 변태이고 약 768℃에서 일어 난다.
- ③ FCC에서 BCC로 변화하는 변태이고 약 910℃에서 일어 난다
- ④ FCC에서 HCP로 변화하는 변태이고 약 1410℃에서 일 어난다.

73. BCC 결정 구조에서 격자 정수를 a 라 할 때 근접원자간 거 리는?

- $_{\odot}$ $(\sqrt{2})a$
- ② 2a
- $(\sqrt{3}/2)a$
- $\sqrt{3}$ a

74. 내열성 및 내식성이 우수한 합금으로 Ni 72~80 wt%, Cr 14~17wt%, Fe 약 6%, 기타 소량의 Mn, Si, Ti 등이 함유 되어 있는 합금은?

- ① 듀랄루민
- ② 알브락
- ❸ 인코넬
- ④ 에드미로이

75. "주철의 조직과 C및Si와의 사이에는 밀접한 관계가 있다" 는 사실을 명백히 한 기본이 되는 것은?

- ① Guillet 의 조직도
- ② Holzhausen 의 조직도
- **③** Maurer 의 조직도
- ④ Kleiber 의 조직도

76. 융점이 높아 용해가 곤란하여 주로 수소 환원하여 분말 야 금으로 성형하는 금속으로 고속도강의 첨가 원소는?

- ① Au
- ② Ag
- **3** W
- ④ Cu

77. Aℓ -4% Cu 합금의 인공시효에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적인 인공시효 처리온도는 130~160℃ 이다.
- ② Al 의 (100)면에 동(Cu)원자가 모여서 미세한 2차원적 결정을 형성시키는 현상이다.
- 3 연성과 경도가 낮아진다.
- ④ 자연시효보다 시간이 짧다.

78. 재료의 내, 외부의 열처리 효과에 차이가 생기는 현상은?

- ① 연화풀림
- ② 소성변형
- 3 질량효과
- ④ 가공경화

79. 황동의 기계적 성질 중 가장 옳은 것은?

- ① 70/30 황동은 600℃ 이상에서 인성이 좋으므로 고온 가 공이 적당하다.
- ② 60/40 황동은 600℃ 까지는 연신이 증가하고 그 이상이 되면 연신이 저하한다.
- ③ 35% Zn 을 넘으면 β 상이 나오므로 경도와 강도가 증 가한다.
- ④ 60/40 및 70/30 황동의 가공온도범위는 같아야 한다.
- 80. 해수에서 순도가 높은 금속 덩어리로 채취가 가능하며 비중 이 알루미늄의 약 2/3 정도 되는 금속은?
 - ① 카드늄
- ② 구리
- **&** 마그네슘
- ④ 아연

5과목 : 용접일반

- 81. 용접봉 피복제가 갖추어야 할 성질이 아닌 것은?
 - ① 쉽게 이온화 될 것
 - ② 탈산 능력이 있을 것
 - **3** 수분 함량이 클 것
 - ④ 슬래그(slag)을 형성하는 능력이 있을 것
- 82. 일반적인 강판의 가스용접시 모재 두께 4mm 일 때에 사용 용접봉의 지름으로 다음 중 가장 적합한 것은?
 - ① 1mm
- 2 2mm
- **3** 3mm
- 4 4mm
- 83. 다음 중 아래 설명에서 []속에 가장 적합한 용어는?

용접부를 풀림 열처리하는 것은 용접에 의해 발생한 []을(를) 제거하는 것이 목적이며, 열처리로 속에서서서히 가열하고, 각 부분을 균등하게 600 ~ 650°c에 도달하게 한다. 유지시간은 판 두께 25mm당 최저 1시간으로 한 다음 노내 냉각시킨다.

- 용접변형
- ② 잔류응력
- ③ 용접균열
- ④ 크레이터
- 84. 내용적 401 의 산소병에 130기압의 산소가 들어 있을 때, 가변압식 200번 팁를 토치로 사용하여 혼합비 1:1의 중성 불꽃으로 작업을 하면 몇시간 사용하겠는가?
 - 1 26시간
- ② 200시간
- ③ 20시간
- ④ 61시간
- 85. 다음 연강용 피복 아크 용접봉 중 내균열성이 가장 우수한 용접봉 피복제는?
 - ① 티타니아계
- ② 저수소계
- ③ 고산화철계
- ④ 고셀룰로스계
- 86. 아크 쏠림(arc blow) 방지방법으로 다음 중 가장 적합한 것 은?
 - ① 직류 역극성으로 극성을 선택한다.
 - ② 접지점(ground)을 용접부로 부터 멀리한다.
 - ③ 아크 길이를 길게하여 용접한다.
 - ④ 직류 정극성으로 극성을 선택한다.

- 87. 서브머지드 아크용접에서 용접 전류와 속도가 일정할 때, 전압만 약간 증가시키는 경우 설명으로 틀린 것은?
 - ① 비드가 평평하고 넓어진다.
 - ② 플럭스 소모가 많아진다.
 - 3 강의 스케일이나 녹에 의한 기공 발생이 증가한다.
 - ④ 루트 간격이 과도하게 큰 경우에 적용할 수 있다.
- 88. 용접봉의 규격 표시인 E 4311에 대한 설명으로 올바른 것 은?
 - ① 가스 용접봉으로 불활성 가스에 만 사용된다.
 - ② 용착금속의 최고인장 강도는 43kgf/mm² 이다.
 - ③ 11는 아래보기 자세로만 가능한 것을 표시한 것이다.
 - 4 아크 용접봉으로 피복제의 계통은 고셀룰로스계이다.
- 89. 다음 전기 저항 용접법의 종류 중 맞대기(Butt) 용접이 아닌 겹치기(Lap) 용접인 것은?
 - ① 업셋 용접
- ② 프로젝션 용접
- ③ 퍼커션 용접
- ④ 플래시 용접
- 90. 저수소계 용접봉(E4316)의 건조온도와 시간으로 다음 중 가 장 적합한 것은?
 - 1 300~350℃로 2시간 정도
 - ② 200~250℃로 1시간 정도
 - ③ 100~150℃로 1시간 정도
 - ④ 70~100℃로 1시간 정도
- 91. 직류 전원을 사용하여 아크 용접시에 정극성(straight polarity)의 설명으로 올바른 것은?
 - ① 모재의 용입이 낮아진다.
 - ② 용접봉의 용융속도가 빨라진다.
 - ③ 용접봉과 모재를 모두 (+)극에 연결한다.
 - ❹ 용접봉을 (-)극, 모재를 (+)극에 연결한다.
- 92. 용접시 발생하는 잔류응력에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 - ① 잔류응력의 억제를 위하여 지그 등을 활용한 구속 용접 을 한다
 - ② 용접시 발생한 잔류응력을 완화하기 위하여 풀림처리를 한다.
 - ③ 잔류응력의 발생을 억제하기 위한 수단으로 스킵법을 사용한다
 - ④ 잔류응력의 제거방법에는 노내풀림, 국부풀림, 피닝, 저 온응력 완화법 등이 있다.
- 93. 다음 용접법 중 화학 반응열을 이용한 것은?
 - ① 아크 용접
- ② 엘렉트로 슬랙 용접
- ③ 스터드 용접
- ₫ 테르밋 용접
- 94. 원형판 전극 사이에 피용접물을 끼워 전극에 압력을 가하며 전극을 회전시켜 연속적으로 점용접을 반복하는 방법의 용 접은?
 - ① 스포트 용접(spot welding)
 - ② 프로젝션 용접법(projection welding)
 - ③ 시임 용접법(seam welding)
 - ④ 플래시 용접법(flash-butt welding)

● 2003년 08월 31일 필기 기출문제 ●

95. 가스용접용 아세틸렌 가스의 성질 설명으로 틀린 것은?

- ① 무색 무취의 기체이다.
- 2 비중은 1.906으로 공기보다 무겁다.
- ③ 아세톤에 25배 용해된다.
- ④ 산소와 적당히 혼합하여 연소시키면 약 3000℃ 열을 발생한다.

96. 용접 비드의 가장자리에서 모재 쪽으로 발생하는 균열인 것 은?

- ① 라멜라 테어
- ② 루트 균열
- ③ 비드 밑 균열
- 4 토우 균열

97. 다음 중 피복제의 역할을 설명한 것으로 올바른 것은?

- ① 용융점이 높은 무거운 슬래그를 만든다.
- ② 용융금속의 탈산ㆍ정련작용을 방지한다.
- ③ 용착금속의 산화, 질화작용을 촉진한다.
- 4 용착금속의 급냉을 방지한다.

98. 아크 용접기의 수하 특성을 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 부하전류가 증가하면 단자 전압이 상승하는 특성
- ② 부하전류가 낮아저도 단자 전압이 변하지 않은 특성
- ③ 아크전압이 변하여도 아크전류가 변하지 않은 특성
- ₫ 부하전류가 증가하면 단자 전압이 저하하는 특성

99. 다음 용접 검사법 중에서 용접표면 결함을 검출하는데 가장 적합한 검사법은?

- ❶ 침투 검사
- ② 초음파 검사
- ③ 방사선 투과검사
- ④ 매크로 검사

100. 아크용접에 비교한 가스용접의 설명으로 틀린 것은?

- ① 아크용접에 비해서 유해 광선의 발생이 적다.
- ② 아크용접에 비해서 불꽃 온도가 높다.
- ③ 열 집중성이 나빠서 효율적인 용접이 어렵다.
- ④ 폭팔 위험성이 크고 금속이 탄화 및 산화될 가능성이 많 다.

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u>

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

-			4	_		7			4.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	1	2	3	1	4	3	4	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	3	2	3	1	1	1	4	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	2	1	3	3	2	2	4	1	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	1	2	4	4	2	4	2	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	3	2	2	1	2	2	1	1	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	1	4	3	3	1	4	1	1
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
4	1	3	3	1	4	4	4	2	4
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
3	3	2	1	2	2	3	4	2	1
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
4	1	4	3	2	4	4	4	1	2