

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 침투탐상시험에 있어서 탐상제의 점성(Viscosity)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 침투제의 세척성 정도의 영향
 ② 오염물질의 수용성 여부의 영향
 ③ 발산되는 형광 성능 비교의 영향
 ④ 침투제가 견한 속으로 침투하는 속도 관계의 영향
2. 와전류탐상시험시 시험의 가장 큰 문제점에 해당하는 것은?
 ① 미소한 결함을 탐상할 수 없다.
 ② 정확한 전기 전도도를 측정할 수 없다.
 ③ 미지변수에 의한 다양한 출력 지시치가 나타난다.
 ④ 검사 누락부위를 방지하기 위하여 검사를 저속도로 해야 한다.
3. 강제 대형 압력용기에 부착된 노즐의 표면결함을 검출 하기 가장 적합한 비파괴검사법은?
 ① 누설검사 ② 자분탐상검사
 ③ 방사선투과시험 ④ 초음파탐상시험
4. 시험체의 양쪽에 접근이 가능해야 적용할 수 있는 비파괴 시험법은?
 ① 방사선투과시험 ② 초음파탐상시험
 ③ 자분탐상시험 ④ 와전류탐상시험
5. 다음 중 LASER(레이저)가 이용되는 검사법은?
 ① Holography ② Themography
 ③ Xeroradiography ④ Auto radiography
6. 조직검사에서 조직의 양을 측정하는 방법이 아닌 것은?
 ① 면적 측정법 ② 직선 측정법
 ③ 점의 측정법 ④ 직각의 측정법
7. 경도 시험의 종류 중 대면각이 136°이고 다이아몬드 재료의 피라미드 형상 압입자를 사용하여 경도를 나타내는 시험 방법은?
 ① 쇼어 경도시험 ② 비커스 경도시험
 ③ 로크웰 경도시험 ④ 브리넬 경도시험
8. 0.3% 탄소강이 공석 변태 후 펄라이트(pearlite)중의 페라이트(ferrite)양은 약 몇 % 인가? (단, α 의 고용량은 0.025, 공석률은 0.80이다.)
 ① 15.5 ② 25.7
 ③ 31.3 ④ 45.4
9. 베어링용 합금이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
 ① 소착성이 클 것
 ② 마찰계수가 적을 것
 ③ 충분한 점성을 가질 것
 ④ 하중에 견딜 수 있는 정도의 경도와 내압력을 가질 것
10. 특수강에서 담금질성 향상이 가장 큰 것으로 탈황에도 효과적인 첨가원소는?
 ① C ② Mn

- ③ Si ④ Cu
11. AI-Si 합금인 실루민(silumin)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 금속나트륨 등으로 개량처리 한다.
 ② AI과 Si의 합금은 공정반응을 갖는다.
 ③ 다이캐스팅 할 때는 용탕이 서냉되어 조대화 조작이 된다.
 ④ 유동성이 좋으므로 얇고 복잡한 사형주물에 이용된다.
 12. 금속분말을 압축성형하고 소결하여 부품을 만드는 분말야금 법의 특징으로 옳은 것은?
 ① 제조과정 중 절삭가공을 생략할 수 없다.
 ② 다공질의 금속재료를 만들기에 적합하지 않다.
 ③ 제조과정에서 융점 이상으로 온도를 올려야 한다.
 ④ 용해-주조공법으로 만들기 어려운 합금을 만들 수 있다.
 13. 열간금형용 합금공구강에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 내마모성이 크고 용착, 소착을 일으키지 않아야 한다.
 ② Heat checking은 C%가 높으면 잘 일어나지 않는다.
 ③ Mo기 공구강은 담금질성 및 인성이 좋으나 탈탄을 일으키기 쉽다.
 ④ 550°C 부근에서 뜨임하면 프레스형강 등은 2차경화가 나타난다.
 14. 순철의 변태점에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① A_3 변태는 약 910°C에서 일어난다.
 ② 자기변태점은 약 768°C에서 일어난다.
 ③ 순철의 변태점은 가열 및 냉각속도와 무관하다.
 ④ A_3 변태는 가열에 의해 BCC 격자가 FCC 격자로 변한다.
 15. 가공용 AI합금은 냉간가공이나 열처리에 따라 기계적 성질이 달라지는데 질별 기호 중 '제조한 그대로의 것'에 표시하는 기호는?
 ① F ② O
 ③ H ④ W
 16. 스터드 용접(stud welding)에서 페룰(ferrule)의 역할로 틀린 것은?
 ① 용접이 진행되는 공안 아크열을 집중시켜 준다.
 ② 용융금속의 산화를 촉진시켜 준다.
 ③ 용융금속의 유출을 막아 준다.
 ④ 용접사의 눈을 아크광선으로 보호해 준다.
 17. 다음 용접 법 중 압접의 종류가 아닌 것은?
 ① 테르밋 용접 ② 단접
 ③ 초음파 용접 ④ 마찰 용접
 18. 용접시 발생하는 잔류응력이 구조물에 미치는 영향이 아닌 것은?
 ① 취성파괴 ② 피로강도
 ③ 부식 ④ 재결정 온도
 19. 다음 중 노치취성 시험방법이 아닌 것은?
 ① 슈나트(schnadt)시험 ② 카안인열(kahn tear)시험
 ③ 코머렐(kommerell)시험 ④ 샤르피(charpy)시험

20. 용접기의 아크 발생 시간이 7분, 아크 발생 정지 시간이 3분일 경우 용접기의 사용률은?

- ① 100%
- ② 70%
- ③ 50%
- ④ 30%

2과목 : 초음파탐상검사 원리

21. 탐상면에 수직인 내부결함을 굴절각 θ 의 탐촉자로 탐상 할 때 결함 상단부에 에코가 진행한 범 진행거리가 W_u , 결함 하단부에 에코가 진행한 범 진행거리가 W_l 이라 할 때 결함 높이 H 를 구하는 식은 무엇인가?

- ① $H = (W_u - W_l) \cdot \sec\theta$
- ② $H = (W_u - W_l) \cdot \tan\theta$
- ③ $H = (W_u - W_l) \cdot \cos\theta$
- ④ $H = W_u - W_l \cdot \cos\theta - W_u \cdot \sin\theta$

22. 다음 중 탐촉자와 탐촉자 케이블을 연결하는 컨넥터로 쓰이지 않는 것은?

- ① Lemo Type Connector
- ② VHF Type Connector
- ③ UHF Type Connector
- ④ Microdt Type Connector

23. 초음파 탐상기에서 탐촉자의 분해능을 어느것과 가장 적접적인 관계가 있는가?

- ① 탐촉자의 직경
- ② 대역 폭
- ③ 펄스 반복율
- ④ 불감대

24. 다음 재료 중에서 초음파의 감쇠현상이 가장 심하게 일어나는 것은?

- ① 알루미늄 주조물
- ② 마그네슘 주조물
- ③ 탄소강 주조물
- ④ 구리 주조물

25. 결정입이 조대한 재료의 초음파탐상시험에 대해 기술한 것으로 옳은 것은?

- ① 결정입이 조대한 시험체를 초음파가 전파하는 경우에는 결정입계에서 반사화 굴절이 일어나 산란이 되기 어렵다.
- ② 결정입의 크기가 초음파 파장보다 작으면 초음파의 감쇠는 적다.
- ③ 결정입계에서의 산란 때문에 초음파는 그 에너지가 증대되어 가면서 전파한다.
- ④ 도중에 산란되어 되돌아 온 초음파를 수신하면 노이즈형의 결함에코가 나타난다.

26. 수침법으로 구리를 초음파탐상할 때 종파를 경사지게 입사시켜 시험하고자 한다. 이 때 구리의 제 2임계각은 몇 도인가? (단, 물의 종파 속도 $VL=1500\text{m/sec}$, 구리의 종파속도 $VL=4700\text{m/sec}$, 구리의 횡파 속도 $VS=2300\text{m/sec}$ 이다.)

- ① 40.7°
- ② 18.6°
- ③ 20.3°
- ④ 9.3°

27. 다음 주파수 중 가장 감쇠가 심하게 일어나는 것은? (단, 다른 조건은 모두 동일 하다.)

- ① 1.0MHz
- ② 10MHz
- ③ 2.5MHz
- ④ 25MHz

28. 초음파탐상 시 펄스(pulse) 길이가 길어지면 일어나는 현상은?

- ① 분해능 감소
- ② 침투능 감소
- ③ 감도 감소
- ④ band 폭 증가

29. 다음 설명이 나타내는 비파괴검사법은?

하나의 탐촉자 내에 수십개의 진동자가 일렬로 배열되어 있으며, 진동자에 미소한 지연시간을 주며 각 진동자로부터 방사되는 초음파의 파면이 서로 간섭을 일으켜 입사면에 대해 경사방향으로 진행하는 초음파 빔이 형성된다. 이러한 방법을 전자주사(Electronic scanning)라 한다.

- ① Computed Radiography
- ② Phased Array Technology
- ③ Scanning Acoustic Microscope
- ④ Electro-Magnetic Acoustic Transducer

30. 탐촉자의 압전소자의 두께가 얕아지면 다음 중 어떤 현상이 나타나겠는가?

- ① 주파수가 높아진다.
- ② 주파수가 낮아진다.
- ③ 빔의 폭이 커진다.
- ④ 빔의 폭이 작아진다.

31. 다음 중에서 두께측정에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 증폭직선성
- ② 시간축직선성
- ③ 분해능
- ④ 게이트 정밀성

32. 초음파 탐촉자 제작시 최대 댐핑이 일어날 수 있는 경우는?

- ① 댐핑재의 임피던스가 압전재의 임피던스보다 클 때
- ② 댐핑재의 임피던스가 압전재의 임피던스보다 같을 때
- ③ 댐핑재의 임피던스가 압전재의 임피던스보다 작을 때
- ④ 댐핑재의 임피던스가 압전재의 임피던스의 5배 일 때

33. 두 개의 서로 다른 물질의 경계면에서 음파의 반사량을 결정하는데 사용되는 요소는?

- ① 열율(Young's modulus)
- ② 제 1매질의 두께
- ③ 음향 임피던스
- ④ 주파수

34. 전자 음향 탐촉자(EMAT : Electromagnetic Acoustic Transducer)와 관련된 설명으로 옳은 것은?

- ① 전자 음향 탐촉자는 전자적으로 금속표면에 발생된 와전류와 자계와의 사이에서 일어나는 상호작용으로 초음파를 송수신한다.
- ② 전자음향 탐촉자는 접촉매질이 필요 없으며 상온 또는 극저온의 시험체는 탐상이 가능하나 고온시험체는 탐상 할 수 없다.
- ③ 전자 음향 탐촉자는 RF(Radio Frequency)전류가 흐르는 코일 위에 압전재료를 놓아 초음파를 발생시키며 시험체와 탐촉자 간의 접촉이 필요없다.
- ④ 전자 음향 탐촉자는 탐촉자와 시험체 사이의 간격을 적절히 조정함으로써 횡파, 종파 및 표면파를 발생시킬 수 있다.

35. 검사체내에서 음파의 전파 특성에 영향을 주는 것이 아닌 것은?

- ① 검사체 재질의 밀도
- ② 검사체 재질의 탄성계수
- ③ 검사체 재질내에서의 초음파 속도
- ④ 검사체의 무게

36. 초음파탐상시험에서 시험주파수를 선정할 때 고려해야 할 사항 중 잘못된 것은?

- ① 감쇠가 큰 재료는 낮은 주파수가 좋다.
- ② 작은 결함까지 검출하려면 높은 주파수가 좋다.
- ③ 시험체의 두께가 두꺼울수록 높은 주파수가 좋다.
- ④ 범의 분산각을 적게 하기 위해 높은 주파수가 좋다.

37. 수정진동자의 기본주파수는 일차적으로 무엇의 함수인가?

- ① 장치내 펄스증폭기 증폭 특성
- ② 접촉매질과 재료에 따른 특성
- ③ 사용전압의 펄스 길이
- ④ 수정 진동자의 두께

38. 초음파탐상시험에서 주파수를 증가시킬 경우 일정 직경의 진동자에 있어서 범 분산각의 변화로 옳은 것은?

- ① 범 분산각은 증가한다.
- ② 범 분산각은 진동자의 직경에만 의존하므로 변화하지 않는다.
- ③ 범 분산각은 상대적으로 감소한다.
- ④ 범 분산각은 파장에만 관계되므로 일정하다.

39. 다음 중 초음파탐상시험의 스크린상 에코의 파형을 가장 바르게 읽는 방법은?

- ① 높이는 최고치, 위치는 에코가 일어서기 시작한 점을 시간축 눈금에서 읽는다.
- ② 높이는 최고치, 위치는 에코높이가 최고치인점의 시간축 눈금에서 읽는다.
- ③ 높이는 최고치, 위치는 에코 높이의 10% 되는 곳을 시간축 눈금에서 읽는다.
- ④ 높이는 최고치, 위치는 에코 높이의 50% 되는 곳을 시간축 눈금에서 읽는다.

40. 다음 시험체 중 판파를 적용하여 검사 가능한 대상물은?

- | | |
|-------|--------|
| ① 강괴 | ② 단조품 |
| ③ 박판재 | ④ 원형제품 |

3과목 : 초음파탐상검사 시험

41. 초음파탐상시 개인을 높여도 저면에코가 나타나지 않는 경우 취할 수 있는 조치는?

- ① 2탐촉자법을 사용한다.
- ② 처음보다 낮은 주파수를 사용한다.
- ③ 지름이 작은 탐촉자를 사용한다.
- ④ 점성이 작은 기름을 쓴다.

42. 초음파탐상검사의 수침법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직접 접촉법보다 에코변화나 표면상태에 덜 영향을 받는다.
- ② 접촉매질이 연속적으로 공급된다.
- ③ 정밀시험이므로 시험속도가 상대적으로 느려진다.
- ④ 시험물 형상에 따른 탐촉자 전면에 특수한 슈(shoe)를 부착할 필요가 없다.

43. 압연제품이나 단강제품에 비래 주조제품에 많이 발생하는 에코는?

- ① 임상 에코
- ③ 표면 에코

- ② 저면 에코
- ④ 고스트 에코

44. 수직탐상에서 저면 및 어려 치수의 원형평면 결함의 에코높이와 탐상거리와의 관계를 그림으로 표시한 것을 무엇이라 하는가?

- | | |
|-------------|-------------|
| ① DAC 선도 | ② AVG 선도 |
| ③ 면적진폭 특성곡선 | ④ 거리진폭 특성곡선 |

45. 초음파 탐상시험시 용접한 철판 내부의 용입영역에 평행하게 있는 결함의 탐상에 가장 좋은 방법은?

- ① 표면파를 사용한 접촉 경사각 탐상
- ② 종파를 사용한 수직 접촉법
- ③ 표면파를 사용한 수침법
- ④ 횡파를 사용한 경사각 탐상

46. 탐촉자의 댐핑(damping)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 댐핑상수가 크면 펄스폭이 작아진다.
- ② 댐핑상수가 크면 펄스강도가 작아진다.
- ③ 댐핑재는 진동자의 응파 진행방향의 반대쪽에 부착한다.
- ④ 댐핑재와 진동자의 임피던스가 같을 때 최소 댐핑이 일어난다.

47. 판재를 경사각 탐상할 때 불연속의 위치를 알아내기 위하여 알아야 되는 요소는?

- ① 판재의 두께와 탐촉자의 굴절각을 알아야 한다.
- ② 판재의 두께와 탐촉자의 웨지(Wedge)내 음향 속도를 알아야 한다.
- ③ 탐촉자의 웨지(Wedge)와 판재의 음향속도를 알아야 한다.
- ④ 탐촉자의 입사각 판재의 음향속도를 알아야 한다.

48. 단조품에 대한 수직탐상시 저면에코 방법으로 탐상감도를 설정할 경우의 장점이 아닌 것은?

- ① 표면거칠기를 보정하지 않아도 된다.
- ② 시험체 곡률을 보정하지 않아도 된다.
- ③ 시험체 형상에 구애받지 않는다.
- ④ 시험편 방식에 비하여 감도설정이 쉽다.

49. 2~5MHz의 수직탐촉자로 STB-G 표준시험편 V15-5.6과 V15-1.4 의 인공결함의 에코높이를 측정하였을 때 몇 dB의 차가 생기는가?

- | | |
|------|------|
| ① 6 | ② 12 |
| ③ 18 | ④ 24 |

50. 경사각 탐촉자의 주사법 중 2탐촉자법에 해당 되는 것은?

- ① 지그재그주사
- ② 좌우주사
- ③ 탠덤주사
- ④ 진자주사

51. STB-G 표준시험편의 주된 용도가 아닌 것은?

- ① 수직 탐상의 감도조정
- ② 수직 탐상 결과의 판정
- ③ 탐상기의 증폭직진성의 체크
- ④ 수직 탐촉자의 거리 진폭 특성 체크

52. 같은 크기의 경향 중 초음파탐상검사로 가장 발견하기 쉬운

결함은?

- ① 구형의 공동
- ② 이율질의 개재
- ③ 초음파 진행방향과 나란한 균열
- ④ 초음파 진행방향과 수직인 균열

53. 경사각탐촉자를 이용한 용접부의 초음파 탐상시 기공(porosity)에 의한 에코신호의 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 반사파의 에코높이는 상대적으로 낮으며 폭도 좁다.
- ② 기공은 임의의 위치에서 발생하므로 결함발생 위치에 따른 결함종류의 추정은 어렵다.
- ③ 진자주사를 하는 경우 반사파의 에코높이는 크게 변화하지 않는다.
- ④ 좌우주사를 하면 에코높이가 급격하게 변화하나 목돌림주사에 의한 경우는 에코높이는 그다지 변하지 않는다.

54. 후판의 라미네이션 결함 검출에 가장 효과적인 검사법은?

- ① 수직탐상법
- ② 탠덤탐상법
- ③ 표면파탐상법
- ④ 경사각탐상법

55. 다음 종초음파탐상시험시 두꺼운 주물내의 기공검사에 가장 적합한 검사법은?

- ① 표면 SH파 탐상법
- ② 표면파 탐상법
- ③ 수직 탐상법
- ④ 판파 탐상법


56. 초음파탐상기에 사용하는 1진동자 및 2진동자 탐촉자에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보통 1진동자 수직탐촉자에는 송신펄스폭이 넓기 때문에 근거리의 탐상에 유리하다.
- ② 2진동자 탐촉자는 근거리결함의 탐상에 유리하다.
- ③ 2진동자를 음향격리면에 의해 분리하고 있기 때문에 수침법에서와 같이 표면에코를 수신하는 것이 없다.
- ④ 1진동자 수직탐촉자에 의한 직접 접촉법의 탐상도형에도 표면에코를 관측할 수 있다.

57. 어떤 시험체를 탐상해 보니 CRT 스크린의 100% FSH를 초과하는 아주 큰 에코를 가진 결함을 발견하였다. 이 에코높이가 몇 % FSH인지 알아보기 위하여 개인을 조절 하니 7sB를 내려야 100% FSH에 만남을 알수 있었다. 이 에코높이는 약 몇 % FSH인가? (단, FSH은 full screen height의 약어이다.)

- ① 125% FSH
- ② 150% FSH
- ③ 185% FSH
- ④ 225% FSH

58. 45도 경사각 탐촉자를 사용할 때 6dB-drop법으로 최대지시치로부터 낮아진 전, 후의 위치에서의 CRT거리(W)가 그림과 같을 때에 결함의 높이는?

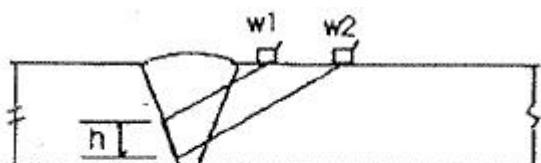

w1 : CRT거리 40mm
w2 : CRT거리 48mm

- ① 4.5mm
- ② 5.6mm

③ 6.5mm

④ 7.6mm

59. 다음의 초음파탐상검사 방법 중 비접촉식이 아닌 것은?

- ① 전자초음파법(electro-magnetic acoustic transducer)
- ② Dry couplant 탐촉자에 의한 방법
- ③ 레이저를 이용하는 방법
- ④ 크리핑파(creeping wave) 법

60. 초음파 탐상검사에 사용되는 분할형 탐촉자에 자연재를 사용하는 이유는?

- ① 초음파 초점을 만들기 위해서
- ② 진동자를 분할시키기 위해서
- ③ 불감대를 짧게하기 위해서
- ④ 초음파의 파장을 길게 자연시키기 위해서

4과목 : 초음파탐상검사 규격

61. 초음파의 펄스 반사법에 의한 두께 측정 방법(KS B 0536)에 따라 1진동자 수직 탐촉자를 사용하여 부식부의 두께를 측정시 이면이 부식되어 있다고 추정될 때 선정해야 할 측정방법은?

- ① 1회 측정법
- ② 2회 측정법
- ③ 지름 30mm 원내 다점 측정법
- ④ 정밀측정법

62. 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상 시험방법(KS B 0817)에서 탐상도형의 기본기호로 틀린 것은?

- ① T : 송신펄스
- ② S : 표면에코
- ③ B : 흡집에코
- ④ W : 측면에코

63. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따른 다음 표를 이용하여 제시된 결함지시 등급은?

분류	L 검출레벨의 경우는 II와 III		
	영역	18 미하	18초과 600미하
1류	6mm 미하	t/30미하	20mm 미하
2류	9mm 미하	t/20미하	30mm 미하
3류	18mm 미하	t 미하	60mm 미하
4류	3류를 초과하는 것		

- ① 1류
- ② 2류
- ③ 3류
- ④ 4류

64. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파비파괴검사(ASME Sec.V, Art.5)에 따라 주조품을 탐상검사할 때 수직탐촉자를 사용하고, 특수한 경우에는 경사각탐촉자를 추가로 사용하는데 이 특수한 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자동 DAC 장치를 사용할 때
- ② 사용주파수가 0.5MHz 일 때

- ③ 주조품의 재질이 알루미늄일 때
 ④ 주조품의 전면과 후면과의 각도가 15°를 넘을 때
65. 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상 시험방법 통칙(KS B 0817)에서 음향 결합의 방법이 아닌 것은?
 ① 투과법 ② 국부 수침법
 ③ 직접 접촉법 ④ 수침법
66. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파비파괴검사(ASME Sec.V, Art.4)에 따라 곡률이 508mm(20인치) 이하인 시험 대상물을 검사하기 위해 곡률이 254mm(10인치)인 기본교정시험편을 제작하였다. 이 시험편을 사용하여 검사할 수 있는 시험 대상물의 곡률 반경 범위로 적합한 것은?
 ① 229mm(9인치) 이상 381mm(15인치) 이하의 곡률을 가진 것은 검사 가능하다.
 ② 229mm(9인치) 이상 미만의 곡률을 가진 것은 검사 가능하다.
 ③ 381mm(15인치) 초과하는 곡률을 가진 것은 검사 가능하다.
 ④ 381mm(15인치) 초과하고 508mm(20인치) 미만인 것은 검사 가능하다.
67. 아크용접 강관의 초음파탐상검사 방법(KS D 0252)에서 규정하는 탐상감도는 다음 중 어떤 인공흡으로부터 결정되는가?
 ① N-30 ② N-16
 ③ D-30 ④ D-16
68. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파비파괴검사(ASME Sec.V, Art.4)의 일반적인 시험요건 중 진동자 치수의 최소 중첩면적은?
 ① 5% ② 10%
 ③ 15% ④ 20%
69. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파비파괴검사(ASME Sec.V, Art.4)에 따른 접촉매질에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 티타늄에 사용되는 접촉매질은 황(S)의 함량이 250 ppm을 초과해서는 안된다.
 ② 니켈합금에 사용되는 접촉매질은 인(P)의 함량이 250 ppm을 초과해서는 안된다.
 ③ 탄소강에 사용되는 접촉매질은 할로겐 화합물의 함량이 250 ppm을 초과해서는 안된다.
 ④ 오스테아니트계 스테인리스강에 사용되는 접촉매질은 할로겐 화합물의 함량이 250 ppm을 초과해서는 안된다.
70. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파비파괴검사(ASME Sec.V, Art.4)에서 검교정으로 확인한 경우를 제외했을 때 다음 중 탐촉자 이동속도로 옳은 것은?
 ① 76mm/s를 초과할 수 없다.
 ② 152mm/s를 초과할 수 없다.
 ③ 254mm/s를 초과할 수 없다.
 ④ 3048mm/s를 초과할 수 없다.
71. 초음파 탐상시험용 표준시험편(KS B 0831)에 의해 A3형계 STB 표준시험편으로 점검할 때 합격여부 판정 기준에 포함되지 않는 것은?
 ① 굴절각 눈금 ② 입사점 측정위치
 ③ R 100면의 에코 높이 ④ $\Phi 4 \times 4\text{mm}$ 구멍의 에코 높이
72. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파비파괴검사(ASME Sec.V, Art.5)에서 시험 결과 기록 요건이 아닌 것은?
 ① 표면조건 ② 접촉매질
 ③ 교정자료 ④ 판정기준
73. 강 용접부의 초음파 탐상시험방법(KS II 0896)에 의한 원둘레 이음 용접부의 초음파 탐상에 사용하는 대비 시험편의 곡률 반지름은 시험체의 곡률 반지름의 몇 배로 하여야 하는가?
 ① 1배 이상 1.5배 이하 ② 0.9배 이상 1.5배 이하
 ③ 1배 이상 1.5배 미만 ④ 0.9배 초과 1.4배 미만
74. 초음파 탐상시험장치의 성능측정 방법(KS B 0534)에서 초음파 탐상기의 성능측정 항목에 해당하지 않은 것은?
 ① 증폭 진선성 ② 시간축 직선성
 ③ 근거리 분해능 ④ 근거리 음장
75. 초음파 탐상시험장치의 성능측정 방법(KS B 0534)에서 신호원으로 초준 시험편을 사용하지 않아도 되는 것은?
 ① 증폭 직선성 ② 시간축 직선성
 ③ 수직 탐상의 감도 여유값 ④ 경사각 탐상의 감도
76. 압력 용기용 강판의 초음파탐상시험(KS D 0233)에서 두께가 63.5mm인 강판 용접부에 사용하여야 할 탐촉자는?
 ① 2진동자 수직 탐촉자
 ② 경사각 탐촉자
 ③ 수직 탐촉자
 ④ 수직 탐촉자 또는 2진동자 수직 탐촉자
77. 탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파탐상 시험방법(KS D 0248)에 의한 탐상기에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 공칭주파수는 일반적으로 1MHz에서 2.25MHz 범위의 것을 사용한다.
 ② 증폭 직선설은 $\pm 5\%$ 로 한다.
 ③ 시간축 직선성은 $\pm 5\%$ 로 한다.
 ④ 개인 조정기는 1스텝이 5dB 이하로 한다.
78. 압력용기용 강판의 초음파탐상 검사방법(KS D 0233)에서 자동경보장치가 없는 탐상장치로 수직법에 의한 펄스 반사법으로 강판을 탐상할 때 주사속도는 얼마 이내로 하면 좋은가?
 ① 20mm/sec ② 200mm/sec
 ③ 2mm/sec ④ 2000mm/sec
79. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파비파괴검사(ASME Sec.V, Art.4)에 따라 증폭직선성을 측정할 때 스크린 80% 높이의 에코를 6dB 내렸을 때 지시 한계의 허용 범위는?
 ① 16~24% ② 32~48%
 ③ 40~60% ④ 68~88%
80. 초음파 탐촉자의 성능 측정 방법(KS D 0535)에 따라 개별 특정항목에 해당하지 않는 것은?
 ① 입사점 ② 불감대
 ③ 시간응답특성 ④ 굴절각

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(4)	(3)	(2)	(1)	(1)	(4)	(2)	(3)	(1)	(2)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(3)	(4)	(2)	(3)	(1)	(2)	(1)	(4)	(3)	(2)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(3)	(2)	(2)	(4)	(2)	(1)	(4)	(1)	(2)	(1)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(2)	(2)	(3)	(1)	(4)	(3)	(4)	(3)	(1)	(3)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(2)	(3)	(1)	(2)	(4)	(4)	(1)	(3)	(4)	(3)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(2)	(4)	(4)	(1)	(3)	(4)	(4)	(2)	(4)	(3)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(1)	(3)	(3)	(4)	(1)	(1)	(4)	(2)	(4)	(2)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(3)	(4)	(2)	(4)	(2)	(3)	(1)	(2)	(2)	(3)