

1과목 : 초음파탐상시험법

- 자분탐상시험 중 시험체를 먼저 자화시킨 다음 자분을 뿌려 검사하는 방법을 무엇이라 하는가?
 ① 연속법 ② 잔류법
 ③ 습식법 ④ 건식법
- 강을 검사 시 표면으로부터 가장 깊은 곳에 존재하는 결함을 검출할 수 있는 검사법은?
 ① UT ② VT
 ③ ECT ④ MT
- 자분탐상검사에서 연속법과 잔류법에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 잔류법은 연속법보다 시험체내의 자속밀도가 높다.
 ② 잔류법은 연속법보다 자분지시모양의 형성능력이 우수하다.
 ③ 잔류법은 연속법보다 의사모양의 발생이 적다.
 ④ 잔류법은 연속법보다 투자율이 작은 시험체에 적용한다.
- 알루미늄합금의 재질을 판별하거나 열처리 상태를 판별하기에 가장 적합한 비파괴검사법은?
 ① 적외선검사 ② 방사선투과검사
 ③ 와전류탐상검사 ④ 중성자투과검사
- 와전류탐상검사에서 규정하는 용어, 단위의 연결이 잘못된 것은?
 ① 비저항 - $[\Omega \cdot m]^{-1}$
 ② 임피던스 - $[\Omega]$
 ③ 인덕턴스 - $[H]$
 ④ 투자율 - $[H/m]$
- 전류의 흐름에 대한 도선과 코일의 총 저항을 무엇이라 하는가?
 ① 유도인덕턴스 ② 인덕턴스
 ③ 용량이력턴스 ④ 임피던스
- 진공상자법을 이용한 누설검사 시 작은 불연속을 검출하기 위한 정밀시험 시 조도는 몇 이상인가?
 ① 100lx ② 250lx
 ③ 500lx ④ 750lx
- 시험체를 절단하거나 외력을 가하여 기계설계에 이상이 있는 지를 증명하는 검사방법을 무엇이라 하는가?
 ① 가압시험 ② 위상분석시험
 ③ 파괴시험 ④ 임피던스검사
- 초음파탐상시험에서 파장과 주파수의 관계를 속도의 함수로 옳게 나타낸 것은?
 ① 속도 = (파장)² x 주파수
 ② 속도 = 주파수/파장
 ③ 속도 = 파장 x 주파수
 ④ 속도 = (주파수)²/파장
- 비파괴검사 중 검지제의 특성과 폭발에 주의해야 하는 것은?

- 누설검사 ② 초음파탐상검사
 ③ 방사선투과검사 ④ 열화상검사
- 펄스반사식 초음파탐상검사법의 특성 중 에코높이에 가장 크게 영향을 미치는 것은?
 ① 결함의 기울기 ② 접촉매질의 종류
 ③ 시험체의 온도 ④ 탐촉자 주파수
- 검사체와 검사 감도가 온도와 검사면의 전처리에 가장 큰 영향을 받는 비파괴검사법은?
 ① 방사선투과검사 ② 침투탐상검사
 ③ 중성자투과검사 ④ 초음파탐상검사
- 물질 내부의 결함을 검출하기 위한 비파괴검사법으로 옳은 것은?
 ① 와전류탐상시험 ② 자분탐상시험
 ③ 침투탐상시험 ④ 초음파탐상검사
- 후유화성 침투탐상시험 시 유화제의 적용 시기는?
 ① 현상시간 경과 직후 ② 침투액 적용 직전
 ③ 현상시간 경과 직전 ④ 침투시간 경과 직후
- 초음파탐상시험에서 깊이가 다른 두 개의 결함을 분리하여 검출하고자 할 때 효과적인 방법은?
 ① 주파수를 줄인다.
 ② 펄스를 길이를 짧게 한다.
 ③ 초기 펄스의 크기를 증가시킨다.
 ④ 주파수를 줄이고 초기 펄스를 증가시킨다.
- 브라운관상에 나타나는 구간을 시간적으로 이동시키는 것으로 손잡이와 측정범위를 조정하는 음속손잡이와 의해 시간 축의 일부분을 확대시킬 수 있는 것은?
 ① 펄스폭 손잡이 ② 소인지연 손잡이
 ③ 영점조정 손잡이 ④ 이득조정 손잡이
- 시험체에 음파를 효율적으로 전파하기 위해 시험체 표면과 탐촉자 표면에 쓰이는 물질은?
 ① 접촉매질 ② 침윤제
 ③ 음향 송파기 ④ 윤활제
- 판재에 경사각 탐촉자를 사용해 검사 시 검출하기 가장 어려운 결함은?
 ① 군집되어 있는 작은 불연속
 ② 표면과 평행한 라미네이션
 ③ 불규칙한 형태의 개재물
 ④ 표면에서 수직으로 발생한 균열
- 근거리음장 한계거리(X_0)에 대한 식으로 옳바른 것은? (단, D : 원형진동자의 지름, λ : 시험체 내에서의 파장, V : 시험체 내에서의 파의 속도, n : 진동수이다.)
 ① $D^2/4 \cdot \lambda$ ② $D \cdot \lambda/2nV$
 ③ $4n \cdot \lambda/D$ ④ $2n \cdot \lambda/D$
- 산업용 초음파탐상검사에서 일반적으로 사용되는 주사방법은?
 ① A-Scan ② B-Scan

③ C-Scan

④ MA-Scan

2과목 : 초음파탐상관련규격

21. 비파괴검사로 접착상태 검사를 실시하고자 할 때, 틀린 것은?

- ① 금속과 금속 접착에 이용된다.
 ② 금속과 비금속 접착에 이용된다.
 ③ 다중 반사법을 사용한다.
 ④ 초음파탐상검사로서는 측정할 수 없다.

22. 초음파탐상검사에서 1탐촉자 펄스반사법에 비해 2탐촉자 펄스반사법의 장점은?

- ① 근거리 분해능이 더 좋다.
 ② 시험체에 투과력이 더 좋다.
 ③ 깊이에 불문하고 분해능이 더 좋다.
 ④ 깊이에 불문하고 감도가 더 좋다.

23. A 스코프 초음파탐상기로 작은 불연속에서 얻을 수 있는 지시의 최대 높이를 무엇이라 하는가?

- ① 탐상기의 분해능 ② 탐상기의 감도
 ③ 탐상기의 투과력 ④ 탐상기의 선별기


24. 어떤 재질에서 초음파의 속도가 $4.0 \times 10^3 \text{cm/sec}$ 이고 탐촉자의 주파수가 10MHz 일 때 파장은 얼마인가?

- ① 0.08cm ② 0.8cm
 ③ 0.04cm ④ 0.4cm

25. 음향 임피던스에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 음파의 진행을 방해한다.
 ② 재질에 따라 값이 다르다.
 ③ 속도와 부피의 곱으로 구한다.
 ④ 임피던스 차가 클수록 계면에서 더 많이 반사한다.

26. 그림과 같은 경사각탐상시험에서 빗거리가 W 일 때 표면거리 y를 구하는 식으로 옳은 것은?

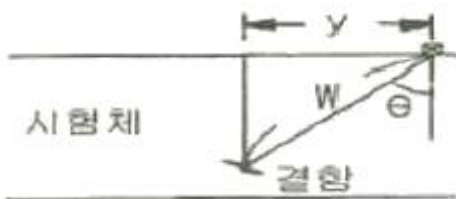

- ① $y = W \times \sin\theta$ ② $y = W \times \cos\theta$
 ③ $y = W \times \tan\theta$ ④ $y = W \times \cot\theta$

27. 수침법에서 20mm의 물거리는 강재 두께가 몇mm 일 때 저면예코가 스크린 화면상에서 같은 위치에 나타나는가? (단, 강재의 음속 : 5900m/s, 물에서의 음속 : 1475m/s)

- ① 20mm ② 40mm
 ③ 60mm ④ 80mm

28. KS B 0896에 따라 강용접부에 대한 초음파탐상시험 시 경사각 탐상에 의한 감도를 조정할 때 감도 보정을 해야 되는 경우는?

- ① 시험재 표면이 거칠어 초음파 입사가 방해되는 경우
 ② 시험재로부터 작성한 RB-A5를 사용하는 경우

③ 두께 및 표면상태가 시험재와 동등한 경우

④ 강재나 용접부의 재질 영향에 의한 감쇠가 없는 경우

29. KS B 0896에 따라 모재의 판 두께가 25mm이고, 음향 이방성을 가지는 용접부의 경사각 탐상에서 모재의 탐상에 사용하는 수직 탐촉자의 공정 주파수는?

- ① 1MHz ② 2MHz
 ③ 2.5MHz ④ 5MHz

30. KS B 0896에 따른 시험결과와 분류 방법으로 틀린 것은?

- ① 경사평행주사로 검출된 흠의 결과 분류는 기존 분류에 한 급 하위분류를 채용한다.
 ② 동일 깊이에 있어서 흠과 흠의 간격이 큰 쪽의 흠의 지시길이보다 짧은 경우는 동일 흠군으로 본다.
 ③ 흠과 흠의 간격이 양자의 흠의 지시길이 중 큰 쪽의 흠의 지시길이보다 긴 경우는 각각 독립한 흠으로 본다.
 ④ 분기주사 및 용접선 위 주사에 의한 시험 결과의 분류는 당사자 사이의 협정에 따른다.

31. KS B 0896에서 곡률반지름 150mm 이하인 원둘레 이음 용접부를 따라 초음파탐상 시 가공해야 하는 탐촉자 접촉면의 곡면 반지름은?

- ① 시험체 곡률 반지름의 1.1배 이상 2.0배 이하
 ② 시험체 곡률 반지름의 1.1배 이상 2.5배 이하
 ③ 시험체 곡률 반지름의 1.5배 이상 2.0배 이하
 ④ 시험체 곡률 반지름의 1.5배 이상 2.5배 이하

32. KS B 0896에 따른 탐상장치의 조정 및 점검시 수직탐상 측정범위의 조정에 대한 내용으로 옳은 것은?

- ① A1형 표준시험편 등을 사용해 $\pm 5\%$ 의 정밀도로 실시한다.
 ② A1형 표준시험편 등을 사용해 $\pm 1\%$ 의 정밀도로 실시한다.
 ③ RB-4 등을 사용해 $\pm 3\%$ 의 정밀도로 실시한다.
 ④ RB-4 등을 사용해 $\pm 5\%$ 의 정밀도로 실시한다.

33. KS D 0040에서 요구하는 탐촉자의 검출감도는 STB-N1 표준구멍에 대한 에코높이는 최대 에코높이로부터 얼마의 범위에 있어야 하는가?

- ① $-8\text{dB} \pm 2\text{dB}$ ② $-10\text{dB} \pm 2\text{dB}$
 ③ $-12\text{dB} \pm 2\text{dB}$ ④ $-14\text{dB} \pm 2\text{dB}$

34. KS B 0817에 따라 공칭주파수 선정 시 고려해야 할 내용과 거리가 먼 것은?

- ① 흠집의 크기 ② 흠집의 모양
 ③ 탐상면의 거칠기 ④ 바닥면 에코의 크기

35. KS B 0896에 따라 모재 두께 15mm인 맞대기 용접부를 탐상한 결과 흠의 최대 에코 높이가 제 IV 영역에 해당하고, 흠의 길이는 10mm 인 것으로 측정되었다. 이 흠의 분류는?

- ① 1류 ② 2류
 ③ 3류 ④ 4류

36. KS B 0897 에 따라 모재 두께가 24mm인 용접부를 시험한 결과 흠의 구분이 A종일 때 흠의 지시 길이는 4mm가 검출되었다. 흠의 분류는?

- ① 1류 ② 2류
 ③ 3류 ④ 4류

37. KS D 0233에서 사용되는 대비 시험편은?

- ① RB-E ② RB-7
③ RB-A ④ RB-D

38. KS B 0896에서 규정한 모재의 판두께가 30mm 일 때 M 검출레벨 경우, 즉 III 영역의 결함을 측정해 2류로 판정할 수 있는 결함의 최대길이는?

- ① 10mm ② 15mm
③ 20mm ④ 30mm

39. KS B 0897에서 규정하고 있는 대비시험편 RB-A4 AL(NO.1)의 시험편의 두께는 12.5mm이고, 1탐촉자법을 이용한 굴절각 측정시 70.8°가 측정되었다. 탐촉자의 입사점과 표준 구멍과의 시험편 표면거리는 얼마인가? (단, 표준구멍은 시험편두께의 1/2에 위치한다.)

- ① 12mm ② 18mm
③ 23mm ④ 27mm

40. KS D 0233에서 결함을 분류할 때 결함정도가 가벼운 것을 나타내는 표시 기호는?

- ① △ ② ×
③ ○ ④ □

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. KS B 0896에서 정한 탐상기에 필요한 기능에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 탐상기는 적어도 2MHz 및 5MHz의 주파수로 동작하는 것으로 한다.
② 탐상기는 1탐촉자법, 2탐촉자법 중 어느 것이나 사용할 수 있는 것으로 한다.
③ 게인 조절기는 1스텝 5dB 이하에서 합계 조정량이 10dB 이상 가진 것으로 한다.
④ 표시기는 표시기 위에 표시된 탐상 도형이 옥외의 탐상 작업에서도 지장이 없도록 선명해야 한다.

42. KS B 0896에서 결사각 탐상장치 I의 조정 및 점검시 영역 구분을 결정할 때 에코 높이의 범위가 M 선 초과 H선 이하 이면 에코높이는 어떤 영역에 속하는가?

- ① I 영역 ② II 영역
③ III 영역 ④ IV 영역

43. 약 36%Ni, 약 12%Cr, 나머지는 철로 구성된 합금으로 온도 변화에 따른 탄성률의 변화가 거의 없어 지진계의 주요 재료로 사용되는 것은?

- ① 인바 ② 엘린바
③ 퍼멀로이 ④ 플래티나이트

44. 탄화철의 금속간화합물에 있어 탄소의 원자비는?

- ① 15% ② 25%
③ 45% ④ 75%

45. 올리브덴계 고속계 공구강이 텅스텐계 고속도 공구강보다 우수한 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 비중이 작다. ② 인성이 높다.
③ 열처리가 용이하다. ④ 담금질 온도가 높다.

46. 금속의 결정 구조에서 BCC가 의미하는 것은?

- ① 정방격자 ② 면심입방격자
③ 체심입방격자 ④ 조밀육방격자

47. 구리의 성질을 철과 비교했을 때 설명 중 틀린 것은?

- ① 경도가 높다.
② 전성과 연성이 크다.
③ 부식이 잘 되지 않는다.
④ 열전도율 및 전기전도율이 크다.

48. 보통 주철보다 Si함유량을 적게 하고, 적당한 양의 Mn을 첨가한 용탕을 금형 또는 철메탈이 붙어 있는 모래형에 주입하여 필요한 부분만 급랭시킨 것은?

- ① Cr 주철 ② 칠드 주철
③ Ni - Cr 주철 ④ 구상흑연 주철

49. 내식용 알루미늄 합금이 아닌 것은?

- ① 알민 ② 알드리
③ 일렉트론 합금 ④ 하이드로날륨

50. 변태점의 측정방법이 아닌 것은?

- ① 열분석법 ② 열팽창법
③ 전기저항법 ④ 응력잔류시험법

51. 금속 표면에 스텔라이트, 초경합금 등의 금속을 용착시켜 표면 경화층을 만드는 방법은?

- ① 전해 경화법 ② 금속 침투법
③ 하드 페이싱 ④ 금속 착화법

52. Al - Cu - Ni - Mg 합금으로 내열성이 우수한 주물로서 공냉 실린더 헤드, 피스톤 등에 사용되는 합금은?

- ① 실루민 ② 라우탈
③ Y합금 ④ 두랄루민

53. 황동의 탈아연 부식을 억제하는 효과가 있는 원소끼리 짝지어진 것은?

- ① Sb, As ② Pb, Fe
③ Mn, Sn ④ Al, Ni

54. 자기변태를 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 고체상태에서 원자배열의 변화이다.
② 일정온도에서 불연속적인 성질변화를 일으킨다.
③ 고체상태에서 서로 다른 공간격자 구조를 갖는다.
④ 일정 온도 범위 안에서 점진적이고 연속적으로 변화한다.

55. 주강과 주철을 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 주강은 주철에 비해 용접이 쉽다.
② 주강은 주철에 비해 용융점이 높다.
③ 주강은 주철에 비해 탄소량이 적다
④ 주강은 주철에 비해 수축률이 적다

56. 주철의 조직을 지배하는 주요한 요소는 C, Si의 양과 냉각 속도이다. 이들의 요소와 조직의 관계를 나타낸 것은?

- ① TTT곡선 ② 마우러 조직도

③ Fe-C 평형 상태도

④ 히스테리시스 곡선

57. 공구강의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 마멸성이 클 것
 ② 열처리가 용이할 것
 ③ 열처리변형이 적을 것
 ④ 상온 및 고온에서 경도가 클 것

58. 다음 중 연납용 용제로 사용되는 용제가 아닌 것은?

- ① 염산 ② 붕산
 ③ 염화아연 ④ 염화암모늄

59. 다음 중 압접의 종류가 아닌 것은?

- ① 마찰 용접 ② 초음파 용접
 ③ 스팀 용접 ④ 유도 가열 용접

60. 아세틸렌은 각종 액체에 잘 용해되는데, 벤젠에는 몇 배가 용해되는가?

- ① 2배 ② 3배
 ③ 4배 ④ 6배

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	③	①	④	③	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	④	②	②	①	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	③	③	①	④	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	④	④	②	①	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	④	③	①	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	④	④	②	①	②	③	③