

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 다음 비파괴검사법 중 강판의 도금두께 측정에 적합한 것은?

- ① 방사선투과검사      ② 초음파탐상검사  
③ 침투탐상검사      ④ 와전류탐상검사

2. 감마선( $\gamma$ 선)투과검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외부의 전원이 필요하다.  
② 열려 있는 작은 결함에도 사용할 수 있다.  
③ 360° 또는 일정 방향으로 투사의 조절이 불가능하다.  
④ 투과 능력은 사용하는 동위원소가 달라도 모두 같다.

3. 초음파탐상시험에 사용되는 탐촉자의 진동자 재질 중 티탄산 바륨 탐촉자의 단점으로 옳은 것은?

- ① 물에 녹는다.      ② 내마모성이 낮다.  
③ 송신효율이 나쁘다.      ④ 화학적으로 불안정하다.

4. 자분탐상시험과 비교할 때 침투탐상시험을 우선적으로 적용할 수 있는 가장 큰 이유는?

- ① 시험체의 재질에 대한 제한이 적기 때문에  
② 미세한 균열의 검출강도가 우수하기 때문에  
③ 열처리 직후의 검사에서 신뢰성이 높기 때문에  
④ 표면 전처리의 정도가 높지 않아도 되기 때문에

5. 각종 비파괴검사법에서 시험체 내의 결함정보를 얻을 때의 사지시를 만들거나 또는 결함검출 능력을 저하시키는 요인과의 연결이 잘못된 것은?

- ① 방사선투과시험 : 산란선  
② 초음파탐상시험 : 표면 거칠기  
③ 자분탐상시험 : 전극 지시  
④ 와전류탐상시험 : 적산효과

6. 마우러 조직도(maurer diagram)란?

- ① 주철에서 C와 Si 양에 따른 주철의 조직 관계  
② 주철에서 C와 P양에 따른 주철의 조직 관계  
③ 주철에서 C와 Mn 양에 따른 주철의 조직 관계  
④ 주철에서 C와 S양에 따른 주철의 조직 관계

7. 팽창계수가 아주 적어 시계 태엽, 정밀기계 부품으로 사용하는 것은?

- ① 인바      ② 고망간강  
③ 탕갈로이      ④ 고규소강

8. 알루미늄(Al) 합금에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Y 합금의 주요 성분은 Al-Cu-Ni-Mg이다.  
② 라우탈의 주요 조성은 Al-Cu-Si 계 합금이다.  
③ Al에 약 10%Mo를 첨가한 합금을 하이드로날륨이라 한다.  
④ Al-Si 합금계를 실루민이라 하며 개량처리하여 사용한다.

9. 용융점이 높아 용해가 곤란하여 주로 분말야금법으로 성형하는 금속으로 고속도강의 첨가 원소로도 사용되는 것은?

- ① W      ② Ag  
③ Au      ④ Cu

10. 마그네슘 합금의 특성이 아닌 것은?

- ① 가벼운 금속이다.  
② 기계 가공성이 좋다.  
③ 비강도가 커서 항공 우주용 재료로 적합하다.  
④ 소성 가공성이 아주 용이하여 상온 변형이 쉽다.

11. 컵 앤 콘(Cup and Cone) 현상은 어떠한 파괴변형 과정을 말하는가?

- ① 크리프파괴      ② 피로파괴  
③ 연성파괴      ④ 취성파괴

12. 다음의 강 중 탄소(C)의 양이 가장 많은 것은?

- ① 연강      ② 경강  
③ 공정주철      ④ 탄소공구강

13. 스프링강의 구비조건으로 적합하지 않은 것은?

- ① 피로저항이 커야 한다.  
② 탄성한계가 높아야 한다.  
③ 소르바이트 조직이 좋다.  
④ 충격저항이 작아야 한다.

14. 다음 중 Cu-Zn 합금에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ①  $\alpha$ 의 결정형은 면심입방격자이며,  $\beta$ 의 결정형은 체심입방격자이다.  
② 공업용으로 사용하는 황동은 Zn이 최대 60%이상 함유한다.  
③ 황동에서는  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ ,  $\eta$ ,  $\theta$ 의 7개상이 상태도에 나타난다.  
④ Cu에 Zn이 35%를 넘으면  $\beta$ 상이 나오므로 경도와 강도가 낮아진다.

15. 오스테나이트계 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인성, 연성, 내식성을 갖는다.  
② 결정구조는 BCC이고, 자성체이다.  
③ 고용화 열처리 상태에서 오스테나이트 조직이다.  
④ Cr 12~26%, Ni 6~22%를 함유하는 Fe-Cr-Ni 합금이다.

16. 직류 아크 용접기를 사용할 경우에 전극에서 발생하는 아크 열에 대해 올바르게 설명한 것은?

- ① 양극(+) 측의 발열량이 높다.  
② 음극(-) 측의 발열량이 높다.  
③ 양극(+), 음극(-) 측의 발열량이 같다.  
④ 전류가 크면 양극(+) 측의 발열량이 높고, 작으면 음극(-) 측의 발열량이 높다.

17. 용접 결함의 분류 중에서 구조상 결함에 해당하는 것은?

- ① 변형      ② 기공  
③ 인장강도의 부족      ④ 용접 금속부 형상이 부적당

18. MIG 용접의 전류밀도는 TIG 용접의 몇 배 정도인가?

- ① 2배      ② 4배  
③ 6배      ④ 10배

19. 아크 전압 30V, 아크 전류 300A, 용접속도 10cm/min로 용접 시 발생하는 용접 입열은 몇 Joule/cm인가?

- ① 18000                      ② 36000  
 ③ 54000                      ④ 90000

20. 납땜에 사용되는 용제가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 청정한 금속면의 산화를 촉진시킬 것  
 ② 모재나 납땜에 대한 부식 작용이 최소한일 것  
 ③ 모재의 산화 피막과 같은 불순물을 제거하고 유동성이 좋을 것  
 ④ 납땜의 표면 장력을 낮추어서 모재와의 친화력을 높일 것

2과목 : 침투탐상검사 원리

21. 다음 침투탐상시험에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 침투탐상시험은 검사원의 숙련도에 따라 영향을 받는다.  
 ② 침투탐상시험은 강자성체에만 적용하는 시험이다.  
 ③ 침투탐상시험 표면 결함을 검출하는 데만 사용한다.  
 ④ 침투탐상시험은 금속, 비금속에 관계없이 거의 모든 재료의 표면검사에 사용할 수 있다.

22. 침투탐상시험에서 침투제가 시험부에 부착함으로써 생기는 침투제의 손실을 뜻하는 용어는?

- ① Dragout                      ② Bleedout  
 ③ Dip rinse                      ④ Blotting

23. 침투탐상시험에서 결함 지시모양을 형성하기 위한 무현상법의 원리로서 올바른 것은?

- ① 미세분말에 의한 모세관 현상 이용  
 ② 가열에 의한 침투액과 공기의 팽창 이용  
 ③ 자력에 의한 결함 체적 확대를 이용  
 ④ 기계적 힘으로 결함 체적 확대를 이용

24. 침투탐상시험 중 표면 상에 둥글거나 거의 둥글게 나타나는 결함 지시는 어떤 결함의 지시인가?

- ① 피로 균열                      ② 기공  
 ③ 용접 lap                      ④ Hot tear

25. 침투탐상시험에 사용하는 현상제가 갖추어야 할 특성이 아닌 것은?

- ① 습식 현상제는 현탁성이 좋아야 한다.  
 ② 화학적으로 안정되며 부식성이 없어야 한다.  
 ③ 형광침투액을 사용할 때는 자외선에 의해 형광을 발하여야 한다.  
 ④ 현상막에 의한 결함지시 모양의 확대성이 좋아야 한다.

26. 침투제의 적용에 앞서서 시행하는 부품의 세척 방법에는 여러 가지가 있는데 이 중 현실적으로 권고되고 있는 방법은?

- ① 샌드 또는 그리트( grit ) 브라스팅  
 ② 용제 또는 화학물질이 들어있는 탱크에 침지  
 ③ 증기세척  
 ④ 물과 청정제가 혼합된 매체를 이용한 기계처리

27. 침투탐상검사에서 전처리를 할 때 주의사항으로 설명이 잘못된 것은?

- ① 고형화된 오염물의 제거에는 시험체를 용제속에 완전히 침지시켜야 한다.

- ② 항공기 부품에서는 그라인딩, 블라스팅 같은 방법은 제한된다.  
 ③ 물로 시험체를 세척했다면 완전하게 건조시켜야 한다.  
 ④ 화학적인 방법일 때는 수소취성 균열이나 응력부식균열을 유발해서는 안된다.

28. 탐상할 부위의 표면으로부터 그리스를 제거하기 위한 방법으로서 권장할 만한 것이 아닌 것은?

- ① 증기 세척                      ② 알칼리 세척  
 ③ 용매 세척                      ④ 뜨거운 물에 담글 것

29. Kr-85를 이용하는 침투탐상검사 방법으로, 일반적인 침투탐상검사사에서 사용되는 현상제 대용으로 공업용 X-필름을 시험체에 부착하여 감광된 필름상을 보고 결함지시의 유무를 알 수 있으며, 안전관리에 중점을 두고 해야 되는 침투탐상 방법은 무엇인가?

- ① 휘발성 액체법                      ② 기체 방사성 동위원소법  
 ③ 역형광법                      ④ 여과 입자법

30. 품질관리를 위한 탐상제의 점검 중 건식현상제는 일반적으로 어떻게 점검하는 것이 효율적인 방법인가?

- ① 보통 육안으로 이물질의 혼입이 없는지 등을 점검한다.  
 ② 농도와 비중을 측정하여 점검한다.  
 ③ 용해시켜 침투제 오염 여부를 점검한다.  
 ④ 온 · 습도계를 이용하여 규정치 내에 있는지 점검한다.

31. 다음 중 다공성 재질이나 유리, 반도체와 같은 초소형 제품의 검사나 검출강도를 높여서 탐상하는 특수 침투탐상시험법이 아닌 것은?

- ① 입자 여과법                      ② 하전 입자법  
 ③ 휘발성 액체법                      ④ 분말 야금법

32. 주조품에서 수축균열이 발생하는 부위는 주로 어느 곳인가?

- ① 합금원소의 분포가 균일하지 못한 곳  
 ② 얇은 곳  
 ③ 두꺼운 곳  
 ④ 두께 변화가 심한 곳

33. 수세성 형광침투탐상시험법의 장점을 설명한 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 작은 시험품의 다량 검사에 효과적이다.  
 ② 시험품을 재검사할 때 신빙성이 우수하다.  
 ③ 양극 산화피막처리된 시험품의 검사에 효과적이다.  
 ④ 굵은 자국이나 오목한 표면의 불연속검출에 신빙성이 높다.

34. 침투탐상시험에서 결함 검출도의 신뢰성에 영향을 미치는 요인을 직접적 요인과 간접적 요인으로 나눌 때 간접적인 요인인 것은?

- ① 검사 속도                      ② 검출할 결함의 종류  
 ③ 검출할 결함의 크기                      ④ 검사할 부재의 크기

35. 에어로졸 제품의 탐상제 관리를 설명한 것 중 올바른 것은?

- ① 일반적으로 제조일로부터 4~5년을 유효기간으로 한다.  
 ② 현상제의 압력이 저하된 제품은 폐기해야 한다.  
 ③ 사용 유효기간이 지난 세척액은 폐기해야 한다.

④ 개방형 탱크에 비해 성능 저하가 크다.

36. 침투탐상시험 시 다공성의 세라믹 제품의 검사 방법으로 효과적인 것은?

- ① 취성에나멜 사용법(Brittle Enamel Method)
- ② 입자 여과법(Filtered Particle Method)
- ③ 유화성 색채 대비법(Emulsifiable Color Contrast Method)
- ④ 하전입자법(Electrified Particle Method)

37. 염색 침투액으로 검사 후 침투액의 제거 없이 형광 침투액을 사용해서는 안되는 이유는?

- ① 거짓지시를 나타내는 현상제가 시험체의 표면에 남아 있어서
- ② 침투액을 혼용해서는 안 되므로
- ③ 염색 침투액은 형광물질의 성능을 약화시키므로
- ④ 불연속의 평가가 어려워지기 때문에

38. 침투액의 온도가 낮아질 때 침투속도에 미치는 영향이 적은 것은?

- ① 점성
- ② 시험체의 밀도
- ③ 결함의 폭
- ④ 결함의 종류

39. 주조품에서 침투탐상검사법으로 검출하기 가장 용이한 결함의 종류는?

- ① 블로우 홀
- ② 수축공
- ③ 탕계
- ④ 미세 기공

40. 모양이 복잡한 시험체나 넓은 면적에 고르게 침투액을 도포할 수 있는 방법은?

- ① 분무법
- ② 정전도포법
- ③ 담금법
- ④ 솔질법

### 3과목 : 침투탐상검사 시험

41. 침투탐상검사에서 나타난 지시모양에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지시모양은 현상시간에 정비례하여 커진다.
- ② 처음에는 선형 지시모양이 나중에는 원형지시모양으로 변하기도 한다.
- ③ 두 개의 불연속이 표면에 노출된 크기가 같더라도 깊이가 더 깊은 불연속의 지시모양이 더 크다.
- ④ 의사지시는 표면 세척 후 꼭 확인하여야 한다.

42. 수세성 침투액에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 물을 분사하여 쉽게 제거할 수 있다.
- ② 표면이 거친 시험체에 적용하기 어렵다.
- ③ 미세한 결함은 과세척되어 검출하지 못할 수 있다.
- ④ 얇은 결함에 대한 검출감도가 저하될 수 있다.

43. 복잡한 형상과 표면이 거친 시험체에 적용된 잉여 침투액의 제거 방법의 분류 기호로 적절한 것은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

44. 침투 탐상 검사에서 유화시간이 짧은 경우 어떤 현상이 일

어나는가?

- ① 깊이가 얇은 결함 속의 침투제가 유화된다.
- ② 깊이가 깊은 결함 속의 침투제가 유화된다.
- ③ 불충분한 배경색을 나타낸다.
- ④ 과세척의 요인이 된다.

45. 침투탐상검사 시 습식 현상제를 시험체에 적용할 때 사전에 점검해야 할 내용 중 가장 우선적으로 점검할 사항은?

- ① 분무 노즐의 누설여부 점검
- ② 이물질의 혼입여부 점검
- ③ 교반 펌프의 작동여부 점검
- ④ 부품의 건조여부 점검

46. 다음 중 일반적인 염색침투탐상검사를 하는 장소와 염색침투액의 색을 옳게 나열한 것은?

- ① 밝은 장소-녹색
- ② 밝은 장소-적색
- ③ 어두운 장소-녹색
- ④ 어두운 장소-적색

47. 다음 중 침투탐상검사로 검출하기 어려운 불연속은?

- ① 단조 겹침
- ② 크레이터 균열
- ③ 이음매(Seams)
- ④ 비금속 개재물 혼입

48. 매우 불결하고 표면에 그리스가 묻어있는 부품의 표면처리로 가장 적절한 것은?

- ① 표면에는 어떠한 잔류물도 남아 있지 않도록 완전히 세정해야 한다.
- ② 휘발성 용제 세척제로 다시 한 번 세척해야 한다.
- ③ 표면개구부에 청정제가 들어있지 못하도록 열을 가해 제거시킨다.
- ④ 용제 세척제로 다시 한 번 세척해야 한다.

49. 침투탐상검사에서 단조강의 겹침 지시는 일반적으로 어떤 형태로 나타나는가?

- ① 원형
- ② 점선
- ③ 연속선
- ④ 여러 가지 지시군

50. 침투탐상검사에는 시험품의 표면조도가 검사결과에 영향을 미친다. 다음 검사방법 중 시험품의 연마면이 6S 정도(사상면▽▽▽)이상이 요구되는 것은?

- ① 수세성 형광침투탐상검사
- ② 후유화성 형광침투탐상검사
- ③ 용제제거성 염색침투탐상검사
- ④ 수세성 염색침투탐상검사

51. 형광 침투탐상시험에서 자외선조사등의 강도에 영향을 미치는 것이 아닌 것은?

- ① 검사원의 손이나 옷에 묻은 침투액
- ② 검사원의 손이나 옷에 묻은 현상제
- ③ 암실 내에 들어오는 외부의 불빛
- ④ 수은등의 강도

52. 다음 중 침투탐상검사를 다른 비파괴검사법과 비교한 장점이 아닌 것은?

- ① 장비가 저렴하고 간단하다.
- ② 작업자의 고도의 숙련을 요구하지 않는다.

- ③ 강자성체에도 적용 가능하다.  
 ❶ 검사 시 관찰되는 지시모양이 실제 결함크기이다.

53. 알루미늄 대비시험편의 장점을 기술한 것으로 틀린 것은?

- ① 시험편의 제작이 간단하다.  
 ❷ 균열의 치수 조정이 용이하다.  
 ③ 시험편에 발생한 균열의 형상이 자연균열에 가깝다.  
 ④ 시험편에 깊이와 폭이 다양한 균열이 발생한다.

54. 용제제거성 침투탐상시험에서 현상처리를 효과적으로 하기 위해서 건조를 어느 때에 하는 것이 바람직한가?

- ① 건식 현상법에서는 세척처리 후에 행한다.  
 ❷ 습식 현상법에서는 현상처리 후에 행한다.  
 ③ 무현상법에서는 현상처리 후에 행한다.  
 ④ 속건식 현상법에서는 어느 때에 해도 지장이 없다.

55. 다음 중 이원성침투액의 성질로 옳지 않은 것은?

- ① 염색과 형광침투탐상검사에 모두 적용할 수 있다.  
 ② 가시광선 아래에서는 적색, 자외선을 조사하면 적색에 밝은 형광색의 지시가 나타난다.  
 ③ 밝은 장소와 어두운 장소에서 모두 지시의 관찰이 가능하다.  
 ❶ 일반 형광침투액에 비하여 결함 검출 성능이 우수하다.

56. 현상제는 침투탐상지시의 검출을 어떤 조건으로 만드는가?

- ❶ 대조색을 띠게 한다.  
 ② 잉여 침투액을 유화한다.  
 ③ 깨끗한 표면으로 만든다.  
 ④ 건조된 표면이 되게 한다.

57. 니켈(Ni)합금 용접부위를 침투탐상시험할 경우 침투액에 특히 요구되는 내용은?

- ① 잔여 석유가 무게의 10% 이하이어야 한다.  
 ❷ 유황이 무게의 1% 이하이어야 한다.  
 ③ 아르곤이 무게의 1% 이하이어야 한다.  
 ④ 할로겐이 무게의 5% 이하이어야 한다.

58. 현상제가 갖추어야 할 일반적인 특성이 아닌 것은?

- ① 침투액을 흡출하는 능력이 좋아야 한다.  
 ② 배경 색채와 구별이 가능한 색채이어야 한다.  
 ❸ 화학적으로 불안정되어도 부식성이 없고 독성이 적어야 한다.  
 ④ 침투액을 분산시키는 능력이 좋아야 한다.

59. 침투탐상검사 결과 시험편 표면에 나타난 동근지시모양은 다음 중 어떤 것에 기인된 것으로 볼 수 있는가?

- ❶ 기공(gas holes)  
 ② 핫티어(hot tear)  
 ③ 용접 겹침(weld laps)  
 ④ 피로 터짐(fatigue crack)

60. 침투 탐상 검사에서 조도계 또는 자외선 강도계를 사용하는 시점이 아닌 것은?

- ① 염색 침투 탐상검사의 경우 관찰 시점에 조도 측정  
 ② 형광 침투 탐상검사의 경우 관찰 시점에 조도 측정

- ❸ 염색 침투 탐상검사의 경우 관찰 시점에 자외선 강도 측정  
 ④ 형광 침투 탐상검사의 경우 관찰 시점에 자외선 강도 측정

#### 4과목 : 침투탐상검사 규격

61. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 휴유화성 형광침투액(기름베이스)을 사용하는 경우의 시험방법 표시로 옳은 것은?

- ① FA ❷ FB  
 ③ VA ④ VB

62. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 결함의 분류 중 독립결함이 아닌 것은?

- ① 갈라짐 ② 원형상 결함  
 ③ 선상결함 ❶ 다공성결함

63. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 물베이스 유화제를 사용할 때 물 스프레이로 예비세척을 하여야 한다. 이것은 어느 공정 전에 실시되어야 하는가?

- ① 전처리 ❷ 유화처리  
 ③ 건조처리 ④ 현상처리

64. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 전수 검사의 경우 합격한 시험체에 표시를 필요로 하는 경우, 표시하는 방법에 대하여 틀린 것은?

- ❶ 황색으로 시험체에 P의 기호를 표시한다.  
 ② 각인으로 시험체에 P의 기호를 표시한다.  
 ③ 부식으로 시험체에 P의 기호를 표시한다.  
 ④ P의 표시가 곤란한 경우 적갈색으로 착색하여 표시한다.

65. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 특별히 규정하지 않으면 휴유화성 침투액의 세척은 어떤 방법으로 하도록 규정하고 있는가?

- ❶ 물로 세척한다.  
 ② 용제로 세척한다.  
 ③ 유화제로 세척한다.  
 ④ 물과 유화제로 혼합하여 세척한다.

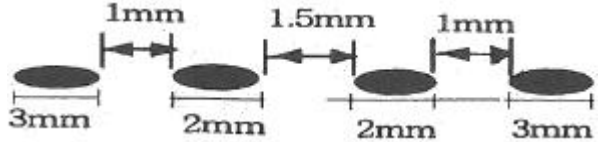
66. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 따른 비교 시험편의 규격으로 틀린 것은?

- ① 시험편의 길이-75mm  
 ② 시험편의 폭-50mm  
 ③ 시험편의 두께-9.5mm  
 ❶ 시험편 결함의 깊이-2mm

67. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정하고 있는 결함의 분류 내용이 아닌 것은?

- ① 갈라짐, 선상, 원형상 결함이 거의 동시 직선상에 존재하는 것은 연속결함이다.  
 ② 연속결함길이는 특별한 지정이 없을 때는 결함 개개의 길이 및 상호 거리를 합친 값으로 한다.  
 ③ 정해진 면적 안에 존재하는 1개 이상의 결함을 분산 결함이라한다.  
 ❶ 분산결함의 길이는 결함의 종류, 개수 또는 개개의 길이의 합계 값에 두 배로 적용한다.

68. 비파괴검사-침투탐상검사-일반원리(KS B ISO 3452)에서 규정한 검사 및 판독에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 재시험이 필요한 경우 동일한 탐상제로 시험하여야 한다.
  - ② 재시험이 필요한 경우 동일한 세척 공정으로 시험하여야 한다.
  - ③ 시험 표면의 검사 시 염색 침투액을 사용하는 경우 조도는 100룩스 이상의 조명이어야 한다.
  - ④ 시험 표면의 검사 시 형광 침투액을 사용하는 경우 검사 전 눈이 주위의 어두움에 익숙하도록 최소 5분 이상 기다려야 한다.
69. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정하는 속건식 현상제의 적용방법이 아닌 것은?
- ① 분무                      ② 붓기
  - ③ 붓칠                      ④ 침지(담그기)
70. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 탐상시험 중 물로 세척하는 방법이 아닌 것은?
- ① 수세성 염색침투탐상시험법
  - ② 후유화성 염색침투탐상시험법
  - ③ 후유화성 형광침투탐상시험법
  - ④ 용제제거성 염색침투탐상시험법
71. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에서 판독에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 최종 판독은 현상시간이 완료된 후 1~60초 이내에 실시하여야 한다.
  - ② 염색침투제는 사용한 경우 판독 시 시험 표면은 최소 300룩스 이상이어야 한다.
  - ③ 형광침투제를 사용한 경우 판독 시 자외선등의 강도는 시험표면에서 최소 1000μW/cm<sup>2</sup>가 요구된다.
  - ④ 시험되어야 할 표면이 아주 큰 제품인 경우 설정시간이 넘더라도 전체를 한 번에 실시하여야 한다.
72. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 따라 원자력발전 부품에 형광침투탐상시험을 적용 시 검사체의 표면온도가 30°F일 때 옳은 설명은?
- ① 현상제를 30°F로 맞춘 후 시험한다.
  - ② 자분탐상검사를 적용해야 한다.
  - ③ 침투탐상제를 30°F로 맞춘 후 시험한다.
  - ④ 부품을 40~125°F 범위로 맞춘 후 시험한다.
73. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 따라 알루미늄 주조품의 균열을 검출하고자 할 때 침투제의 최소 유지시간으로 옳은 것은?
- ① 5분                      ② 10분
  - ③ 15분                      ④ 20분
74. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 유화제의 점검방법에 대한 설명한 것으로 틀린 것은?
- ① 유화 성능의 저하가 인정되었을 때는 폐기한다.
  - ② 점도의 상승에 의해 유화 성능의 저하가 인정되었을 때는 폐기한다.
  - ③ 규정 농도에서의 차이가 2% 이상일 때는 농도를 다시 조정한다.
  - ④ 규정 농도에서는 차이가 3% 이상일 때는 폐기한다.

75. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 시험의 중간 또는 종료 후 처음부터 다시 시험을 해야 하는 경우가 아닌 것은?
- ① 조작 방법에 잘못이 있었을 경우
  - ② 재시험이 필요하다고 인정되는 경우
  - ③ 보고서에 탐상제의 명칭을 잘못 기재하였을 경우
  - ④ 흠에 의한 지시인자, 의사지시인자의 판단이 곤란한 경우
76. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 시험의 조작에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 전처리한 후에는 용제, 세척액, 수분 등을 충분히 건조시켜야 한다.
  - ② 침투처리 시 표면에 부착되어 있는 잉여 침투액은 유화처리나 세척처리 후에 배액하여야 한다.
  - ③ 물 베이스 유화제를 사용할 때는 유화처리 전에 물스프레드로 배액을 목적으로 한 예비세척을 한다.
  - ④ 형광침투액을 사용한 경우의 세척처리 시 수온은 일반적으로 10~40℃로 한다.
77. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 무관련지시라고 믿어지는 경우의 가장 적절한 조치는?
- ① 재검사한다.
  - ② 감독관과 협의 후 결정한다.
  - ③ 무관련지시이므로 합격시킨다.
  - ④ 불합격시킨다.
78. 다음 지시를 ASME Sec.VIII에 따라 판정하면 어떻게 되는가? (단, 결함지시모양은 모두 원형 지시이다.)
- 
- ① 각각의 독립결함으로 간주되며 합격
  - ② 하나의 결함으로 간주되며 합격
  - ③ 불합격
  - ④ 합격, 불합격을 판정할 수 없다.
79. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 결함의 기록에 적지 않아도 되는 것은?
- ① 결함의 종류                      ② 결함 깊이
  - ③ 결함 길이                      ④ 결함 개수
80. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 형광침투 탐상 시 어두운 곳에서 요구하는 적응시간을 얼마인가?
- ① 1분                      ② 3분
  - ③ 5분                      ④ 7분

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	①	④	①	①	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	①	②	①	②	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	②	③	③	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	④	②	②	③	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	③	②	②	④	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	②	④	①	②	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	①	①	④	④	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	③	②	②	①	③	②	①