

1과목 : 비파괴검사 개론

- 다음 비파괴검사법 중 강판의 도금두께 측정에 적합한 것은?
① 방사선투과검사 ② 초음파탐상검사
③ 침투탐상검사 ④ 와전류탐상검사
- 감마선(γ 선)투과검사에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 외부의 전원이 필요하다.
② 열려 있는 작은 결함에도 사용할 수 있다.
③ 360° 또는 일정 방향으로 투사의 조절이 불가능하다.
④ 투과 능력은 사용하는 동위원소가 달라도 모두 같다.
- 초음파탐상시험에 사용되는 탐촉자의 진동자 재질 중 티탄산 바륨 탐촉자의 단점으로 옳은 것은?
① 물에 녹는다. ② 내마모성이 낮다.
③ 송신효율이 나쁘다. ④ 화학적으로 불안정하다.
- 자분탐상시험과 비교할 때 침투탐상시험을 우선적으로 적용할 수 있는 가장 큰 이유는?
① 시험체의 재질에 대한 제한이 적기 때문에
② 미세한 균열의 검출강도가 우수하기 때문에
③ 열처리 직후의 검사에서 신뢰성이 높기 때문에
④ 표면 전처리의 정도가 높지 않아도 되기 때문에
- 각종 비파괴검사법에서 시험체 내의 결함정보를 얻을 때 의 사지시를 만들거나 또는 결함검출 능력을 저하시키는 요인과의 연결이 잘못된 것은?
① 방사선투과시험 : 산란선
② 초음파탐상시험 : 표면 거칠기
③ 자분탐상시험 : 전극 지시
④ 와전류탐상시험 : 적산효과
- 마우러 조직도(maurer diagram)란?
① 주철에서 C와 Si 양에 따른 주철의 조직 관계
② 주철에서 C와 P양에 따른 주철의 조직 관계
③ 주철에서 C와 Mn 양에 따른 주철의 조직 관계
④ 주철에서 C와 S양에 따른 주철의 조직 관계
- 팽창계수가 아주 적어 시계 태엽, 정밀기계 부품으로 사용하는 것은?
① 인바 ② 고망간강
③ 탕갈로이 ④ 고규소강
- 알루미늄(Al) 합금에 대한 설명 중 틀린 것은?
① Y 합금의 주요 성분은 Al-Cu-Ni-Mg이다.
② 라우탈의 주요 조성은 Al-Cu-Si 계 합금이다.
③ Al에 약 10%Mo를 첨가한 합금을 하이드로날륨이라 한다.
④ Al-Si 합금계를 실루민이라 하며 개량처리하여 사용한다.
- 용융점이 높아 용해가 곤란하여 주로 분말야금법으로 성형하는 금속으로 고속도강의 첨가 원소로도 사용되는 것은?
① W ② Ag
③ Au ④ Cu
- 마그네슘 합금의 특성이 아닌 것은?

- ① 가벼운 금속이다.
② 기계 가공성이 좋다.
③ 비강도가 커서 항공 우주용 재료로 적합하다.
④ 소성 가공성이 아주 용이하여 상온 변형이 쉽다.
- 컵 앤 콘(Cup and Cone) 현상은 어떠한 파괴변형 과정을 말하는가?
① 크리프파괴 ② 피로파괴
③ 연성파괴 ④ 취성파괴
- 다음의 강 중 탄소(C)의 양이 가장 많은 것은?
① 연강 ② 경강
③ 공정주철 ④ 탄소공구강
- 스프링강의 구비조건으로 적합하지 않은 것은?
① 피로저항이 커야 한다.
② 탄성한계가 높아야 한다.
③ 소르바이트 조직이 좋다.
④ 충격저항이 작아야 한다.
- 다음 중 Cu-Zn 합금에 관한 설명으로 옳은 것은?
① α 의 결정형은 면심입방격자이며, β 의 결정형은 체심입방격자이다.
② 공업용으로 사용하는 황동은 Zn이 최대 60%이상 함유한다.
③ 황동에서는 α , β , γ , δ , ϵ , η , θ 의 7개상이 상태도에 나타난다.
④ Cu에 Zn이 35%를 넘으면 β 상이 나오므로 경도와 강도가 낮아진다.
- 오스테나이트계 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 인성, 연성, 내식성을 갖는다.
② 결정구조는 BCC이고, 자성체이다.
③ 고용화 열처리 상태에서 오스테나이트 조직이다.
④ Cr 12~26%, Ni 6~22%를 함유하는 Fe-Cr-Ni 합금이다.
- 직류 아크 용접기를 사용할 경우에 전극에서 발생하는 아크 열에 대해 올바르게 설명한 것은?
① 양극(+) 측의 발열량이 높다.
② 음극(-) 측의 발열량이 높다.
③ 양극(+), 음극(-) 측의 발열량이 같다.
④ 전류가 크면 양극(+) 측의 발열량이 높고, 작으면 음극(-) 측의 발열량이 높다.
- 용접 결함의 분류 중에서 구조상 결함에 해당하는 것은?
① 변형 ② 기공
③ 인장강도의 부족 ④ 용접 금속부 형상이 부적당
- MIG 용접의 전류밀도는 TIG 용접의 몇 배 정도인가?
① 2배 ② 4배
③ 6배 ④ 10배
- 아크 전압 30V, 아크 전류 300A, 용접속도 10cm/min로 용접 시 발생하는 용접 입열은 몇 Joule/cm인가?

- ① 18000 ② 36000
③ 54000 ④ 90000

20. 납땜에 사용되는 용제가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 청정한 금속면의 산화를 촉진시킬 것
② 모재나 납땜에 대한 부식 작용이 최소한일 것
③ 모재의 산화 피막과 같은 불순물을 제거하고 유동성이 좋을 것
④ 납땜의 표면 장력을 낮추어서 모재와의 친화력을 높일 것

2과목 : 침투탐상검사 원리

21. 다음 침투탐상시험에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 침투탐상시험은 검사원의 숙련도에 따라 영향을 받는다.
② 침투탐상시험은 강자성체에만 적용하는 시험이다.
③ 침투탐상시험 표면 결함을 검출하는 데만 사용한다.
④ 침투탐상시험은 금속, 비금속에 관계없이 거의 모든 재료의 표면검사에 사용할 수 있다.

22. 침투탐상시험에서 침투제가 시험부에 부착함으로써 생기는 침투제의 손실을 뜻하는 용어는?

- ① Dragout ② Bleedout
③ Dip rinse ④ Blotting

23. 침투탐상시험에서 결함 지시모양을 형성하기 위한 무현상법의 원리로서 올바른 것은?

- ① 미세분말에 의한 모세관 현상 이용
② 가열에 의한 침투액과 공기의 팽창 이용
③ 자력에 의한 결함 체적 확대를 이용
④ 기계적 힘으로 결함 체적 확대를 이용

24. 침투탐상시험 중 표면 상에 둥글거나 거의 둥글게 나타나는 결함 지시는 어떤 결함의 지시인가?

- ① 피로 균열 ② 기공
③ 용접 lap ④ Hot tear

25. 침투탐상시험에 사용하는 현상제가 갖추어야 할 특성이 아닌 것은?

- ① 습식 현상제는 현탁성이 좋아야 한다.
② 화학적으로 안정되며 부식성이 없어야 한다.
③ 형광침투액을 사용할 때는 자외선에 의해 형광을 발하여야 한다.
④ 현상막에 의한 결함지시 모양의 확대성이 좋아야 한다.

26. 침투제의 적용에 앞서서 시행하는 부품의 세척 방법에는 여러 가지가 있는데 이 중 현실적으로 권고되고 있는 방법은?

- ① 샌드 또는 그리트(grit) 브라스팅
② 용제 또는 화학물질이 들어있는 탱크에 침지
③ 증기세척
④ 물과 청정제가 혼합된 매체를 이용한 기계처리

27. 침투탐상검사에서 전처리를 할 때 주의사항으로 설명이 잘못된 것은?

- ① 고형화된 오염물의 제거에는 시험체를 용제속에 완전히 침지시켜야 한다.

② 항공기 부품에서는 그라인딩, 블라스팅 같은 방법은 제한된다.

③ 물로 시험체를 세척했다면 완전하게 건조시켜야 한다.

④ 화학적인 방법일 때는 수소취성 균열이나 응력부식균열을 유발해서는 안된다.

28. 탐상할 부위의 표면으로부터 그리스를 제거하기 위한 방법으로 권장할 만한 것이 아닌 것은?

- ① 증기 세척 ② 알칼리 세척
③ 용매 세척 ④ 뜨거운 물에 담글 것

29. Kr-85를 이용하는 침투탐상검사 방법으로, 일반적인 침투탐상검사사에서 사용되는 현상제 대용으로 공업용 X-필름을 시험체에 부착하여 감광된 필름상을 보고 결함지시의 유무를 알 수 있으며, 안전관리에 중점을 두고 해야 되는 침투탐상 방법은 무엇인가?

- ① 휘발성 액체법 ② 기체 방사성 동위원소법
③ 역형광법 ④ 여과 입자법

30. 품질관리를 위한 탐상제의 점검 중 건식현상제는 일반적으로 어떻게 점검하는 것이 효율적인 방법인가?

- ① 보통 육안으로 이물질의 혼입이 없는지 등을 점검한다.
② 농도와 비중을 측정하여 점검한다.
③ 용해시켜 침투제 오염 여부를 점검한다.
④ 온·습도계를 이용하여 규정치 내에 있는지 점검한다.

31. 다음 중 다공성 재질이나 유리, 반도체와 같은 초소형 제품의 검사나 검출강도를 높여서 탐상하는 특수 침투탐상시험법이 아닌 것은?

- ① 입자 여과법 ② 하전 입자법
③ 휘발성 액체법 ④ 분말 아금법

32. 주조품에서 수축균열이 발생하는 부위는 주로 어느 곳인가?

- ① 합금원소의 분포가 균일하지 못한 곳
② 얇은 곳
③ 두꺼운 곳
④ 두께 변화가 심한 곳

33. 수세성 형광침투탐상시험법의 장점을 설명한 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 작은 시험품의 다량 검사에 효과적이다.
② 시험품을 재검사할 때 신빙성이 우수하다.
③ 양극 산화피막처리된 시험품의 검사에 효과적이다.
④ 굵은 자국이나 오목한 표면의 불연속검출에 신빙성이 높다.

34. 침투탐상시험에서 결함 검출도의 신뢰성에 영향을 미치는 요인을 직접적 요인과 간접적 요인으로 나눌 때 간접적인 요인인 것은?

- ① 검사 속도 ② 검출할 결함의 종류
③ 검출할 결함의 크기 ④ 검사할 부재의 크기

35. 에어로졸 제품의 탐상제 관리를 설명한 것 중 올바른 것은?

- ① 일반적으로 제조일로부터 4~5년을 유효기간으로 한다.
② 현상제의 압력이 저하된 제품은 폐기해야 한다.
③ 사용 유효기간이 지난 세척액은 폐기해야 한다.

- ④ 개방형 탱크에 비해 성능 저하가 크다.
36. 침투탐상시험 시 다공성의 세라믹 제품의 검사 방법으로 효과적인 것은?
- ① 취성에나멜 사용법(Brittle Enamel Method)
② 입자 여과법(Filtered Particle Method)
③ 유화성 색채 대비법(Emulsifiable Color Contrast Method)
④ 하전입자법(Electrified Particle Method)
37. 염색 침투액으로 검사 후 침투액의 제거 없이 형광 침투액을 사용해서는 안되는 이유는?
- ① 거짓지시를 나타내는 현상제가 시험체의 표면에 남아 있어서
② 침투액을 혼용해서는 안 되므로
③ 염색 침투액은 형광물질의 성능을 약화시키므로
④ 불연속의 평가가 어려워지기 때문에
38. 침투액의 온도가 낮아질 때 침투속도에 미치는 영향이 적은 것은?
- ① 점성 ② 시험체의 밀도
③ 결함의 폭 ④ 결함의 종류
39. 주조품에서 침투탐상검사법으로 검출하기 가장 용이한 결함의 종류는?
- ① 블로우 홀 ② 수축공
③ 탕계 ④ 미세 기공
40. 모양이 복잡한 시험체나 넓은 면적에 고르게 침투액을 도포할 수 있는 방법은?
- ① 분무법 ② 정전도포법
③ 담금법 ④ 솔질법

3과목 : 침투탐상검사 시험

41. 침투탐상검사에서 나타난 지시모양에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 지시모양은 현상시간에 정비례하여 커진다.
② 처음에는 선형 지시모양이 나중에는 원형지시모양으로 변하기도 한다.
③ 두 개의 불연속이 표면에 노출된 크기가 같더라도 깊이가 더 깊은 불연속의 지시모양이 더 크다.
④ 의사지시는 표면 세척 후 꼭 확인하여야 한다.
42. 수세성 침투액에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 물을 분사하여 쉽게 제거할 수 있다.
② 표면이 거친 시험체에 적용하기 어렵다.
③ 미세한 결함은 과세척되어 검출하지 못할 수 있다.
④ 얇은 결함에 대한 검출감도가 저하될 수 있다.
43. 복잡한 형상과 표면이 거친 시험체에 적용된 잉여 침투액의 제거 방법의 분류 기호로 적절한 것은?
- ① A ② B
③ C ④ D
44. 침투 탐상 검사에서 유화시간이 짧은 경우 어떤 현상이 일

어나는가?

- ① 깊이가 얇은 결함 속의 침투제가 유화된다.
② 깊이가 깊은 결함 속의 침투제가 유화된다.
③ 불충분한 배경색을 나타낸다.
④ 과세척의 요인이 된다.
45. 침투탐상검사 시 습식 현상제를 시험체에 적용할 때 사전에 점검해야 할 내용 중 가장 우선적으로 점검할 사항은?
- ① 분무 노즐의 누설여부 점검
② 이물질의 혼입여부 점검
③ 교반 펌프의 작동여부 점검
④ 부품의 건조여부 점검
46. 다음 중 일반적인 염색침투탐상검사를 하는 장소와 염색침투액의 색을 옳게 나열한 것은?
- ① 밝은 장소-녹색 ② 밝은 장소-적색
③ 어두운 장소-녹색 ④ 어두운 장소-적색
47. 다음 중 침투탐상검사로 검출하기 어려운 불연속은?
- ① 단조 겹침 ② 크레이터 균열
③ 이음매(Seams) ④ 비금속 개재물 혼입
48. 매우 불결하고 표면에 그리스가 묻어있는 부품의 표면처리로 가장 적절한 것은?
- ① 표면에는 어떠한 잔류물도 남아 있지 않도록 완전히 세정해야 한다.
② 휘발성 용제 세척제로 다시 한 번 세척해야 한다.
③ 표면개구부에 청정제가 들어있지 못하도록 열을 가해 제거시킨다.
④ 용제 세척제로 다시 한 번 세척해야 한다.
49. 침투탐상검사에서 단조강의 겹침 지시는 일반적으로 어떤 형태로 나타나는가?
- ① 원형 ② 점선
③ 연속선 ④ 여러 가지 지시군
50. 침투탐상검사에는 시험품의 표면조도가 검사결과에 영향을 미친다. 다음 검사방법 중 시험품의 연마면이 6S 정도(사상면▽▽▽)이상이 요구되는 것은?
- ① 수세성 형광침투탐상검사
② 후유화성 형광침투탐상검사
③ 용제제거성 염색침투탐상검사
④ 수세성 염색침투탐상검사
51. 형광 침투탐상시험에서 자외선조사등의 강도에 영향을 미치는 것이 아닌 것은?
- ① 검사원의 손이나 옷에 묻은 침투액
② 검사원의 손이나 옷에 묻은 현상제
③ 암실 내에 들어오는 외부의 불빛
④ 수은등의 강도
52. 다음 중 침투탐상검사를 다른 비파괴검사법과 비교한 장점이 아닌 것은?
- ① 장비가 저렴하고 간단하다.
② 작업자의 고도의 숙련을 요구하지 않는다.

- ③ 강자성체에도 적용 가능하다.
- ④ 검사 시 관찰되는 지시모양이 실제 결함크기이다.
53. 알루미늄 대비시험편의 장점을 기술한 것으로 틀린 것은?
- ① 시험편의 제작이 간단하다.
- ② 균열의 치수 조정이 용이하다.
- ③ 시험편에 발생한 균열의 형상이 자연균열에 가깝다.
- ④ 시험편에 깊이와 폭이 다양한 균열이 발생한다.
54. 용제제거성 침투탐상시험에서 현상처리를 효과적으로 하기 위해서 건조를 어느 때에 하는 것이 바람직한가?
- ① 건식 현상법에서는 세척처리 후에 행한다.
- ② 습식 현상법에서는 현상처리 후에 행한다.
- ③ 무현상법에서는 현상처리 후에 행한다.
- ④ 속건식 현상법에서는 어느 때에 해도 지장이 없다.
55. 다음 중 이원성침투액의 성질로 옳지 않은 것은?
- ① 염색과 형광침투탐상검사에 모두 적용할 수 있다.
- ② 가시광선 아래에서는 적색, 자외선을 조사하면 적색에 밝은 형광색의 지시가 나타난다.
- ③ 밝은 장소와 어두운 장소에서 모두 지시의 관찰이 가능 하다.
- ④ 일반 형광침투액에 비하여 결함 검출 성능이 우수하다.
56. 현상제는 침투탐상지시의 검출을 어떤 조건으로 만드는가?
- ① 대조색을 띠게 한다.
- ② 잉여 침투액을 유화한다.
- ③ 깨끗한 표면으로 만든다.
- ④ 건조된 표면이 되게 한다.
57. 니켈(Ni)합금 용접부위를 침투탐상시험할 경우 침투액에 특히 요구되는 내용은?
- ① 잔여 석유가 무게의 10% 이하이어야 한다.
- ② 유황이 무게의 1% 이하이어야 한다.
- ③ 아르곤이 무게의 1% 이하이어야 한다.
- ④ 할로겐이 무게의 5% 이하이어야 한다.
58. 현상제가 갖추어야 할 일반적인 특성이 아닌 것은?
- ① 침투액을 흡출하는 능력이 좋아야 한다.
- ② 배경 색채와 구별이 가능한 색채이어야 한다.
- ③ 화학적으로 불안정되어도 부식성이 없고 독성이 적어야 한다.
- ④ 침투액을 분산시키는 능력이 좋아야 한다.
59. 침투탐상검사 결과 시험편 표면에 나타난 둥근지시모양은 다음 중 어떤 것에 기인된 것으로 볼 수 있는가?
- ① 기공(gas holes)
- ② 핫티어(hot tear)
- ③ 용접 겹침(weld laps)
- ④ 피로 터짐(fatigue crack)
60. 침투 탐상 검사에서 조도계 또는 자외선 강도계를 사용하는 시점이 아닌 것은?
- ① 염색 침투 탐상검사의 경우 관찰 시점에 조도 측정
- ② 형광 침투 탐상검사의 경우 관찰 시점에 조도 측정

- ③ 연색 침투 탐상검사의 경우 관찰 시점에 자외선 강도 측정
- ④ 형광 침투 탐상검사의 경우 관찰 시점에 자외선 강도 측정

4과목 : 침투탐상검사 규격

61. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 휴유화성 형광침투액(기름베이스)을 사용하는 경우의 시험방법 표시로 옳은 것은?
- ① FA ② FB
③ VA ④ VB
62. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 결함의 분류 중 독립결함이 아닌 것은?
- ① 갈라짐 ② 원형상 결함
③ 선상결함 ④ 다공성결함
63. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 물베이스 유화제를 사용할 때 물 스프레이로 예비세척을 하여야 한다. 이것은 어느 공정 전에 실시되어야 하는가?
- ① 전처리 ② 유화처리
③ 건조처리 ④ 현상처리
64. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 전수 검사의 경우 합격한 시험체에 표시를 필요로 하는 경우, 표시하는 방법에 대하여 틀린 것은?
- ① 황색으로 시험체에 P의 기호를 표시한다.
② 각인으로 시험체에 P의 기호를 표시한다.
③ 부식으로 시험체에 P의 기호를 표시한다.
④ P의 표시가 곤란한 경우 적갈색으로 착색하여 표시한다.
65. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 특별히 규정하지 않으면 후유화성 침투액의 세척은 어떤 방법으로 하도록 규정하고 있는가?
- ① 물로 세척한다.
② 용제로 세척한다.
③ 유화제로 세척한다.
④ 물과 유화제로 혼합하여 세척한다.
66. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 따른 비교 시험편의 규격으로 틀린 것은?
- ① 시험편의 길이-75mm
② 시험편의 폭-50mm
③ 시험편의 두께-9.5mm
④ 시험편 결함의 깊이-2mm
67. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정하고 있는 결함의 분류 내용이 아닌 것은?
- ① 갈라짐, 선상, 원형상 결함이 거의 동시 직선상에 존재하는 것은 연속결함이다.
② 연속결함길이는 특별한 지정이 없을 때는 결함 개개의 길이 및 상호 거리를 합친 값으로 한다.
③ 정해진 면적 안에 존재하는 1개 이상의 결함을 분산 결함이라한다.
④ 분산결함의 길이는 결함의 종류, 개수 또는 개개의 길이의 합계 값에 두 배로 적용한다.

68. 비파괴검사-침투탐상검사-일반원리(KS B ISO 3452)에서 규정한 검사 및 판독에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 재시험이 필요한 경우 동일한 탐상제로 시험하여야 한다.
 - ② 재시험이 필요한 경우 동일한 세척 공정으로 시험하여야 한다.
 - ③ 시험 표면의 검사 시 염색 침투액을 사용하는 경우 조도는 100룩스 이상의 조명이어야 한다.
 - ④ 시험 표면의 검사 시 형광 침투액을 사용하는 경우 검사 전 눈이 주위의 어두움에 익숙하도록 최소 5분 이상 기다려야 한다.
69. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정하는 속건식 현상제의 적용방법이 아닌 것은?
- ① 분무
 - ② 붓기
 - ③ 붓칠
 - ④ 침지(담그기)
70. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 탐상시험 중 물로 세척하는 방법이 아닌 것은?
- ① 수세성 염색침투탐상시험법
 - ② 후유화성 염색침투탐상시험법
 - ③ 후유화성 형광침투탐상시험법
 - ④ 용제제거성 염색침투탐상시험법
71. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에서 판독에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 최종 판독은 현상시간이 완료된 후 1~60초 이내에 실시하여야 한다.
 - ② 염색침투제는 사용한 경우 판독 시 시험 표면은 최소 300룩스 이상이어야 한다.
 - ③ 형광침투제를 사용한 경우 판독 시 자외선등의 강도는 시험표면에서 최소 $1000\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 가 요구된다.
 - ④ 시험되어야 할 표면이 아주 큰 제품인 경우 설정시간이 넘더라도 전체를 한 번에 실시하여야 한다.
72. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 따라 원자력발전 부품에 형광침투탐상시험을 작용 시 검사체의 표면온도가 30°F일 때 옳은 설명은?
- ① 현상제를 30°F로 맞춘 후 시험한다.
 - ② 자분탐상검사를 적용해야 한다.
 - ③ 침투탐상제를 30°F로 맞춘 후 시험한다.
 - ④ 부품을 40~125°F 범위로 맞춘 후 시험한다.
73. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 따라 알루미늄 구조품의 균열을 검출하고자 할 때 침투제의 최소 유지시간으로 옳은 것은?
- ① 5분
 - ② 10분
 - ③ 15분
 - ④ 20분
74. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 유화제의 점검방법에 대한 설명한 것으로 틀린 것은?
- ① 유화 성능의 저하가 인정되었을 때는 폐기한다.
 - ② 점도의 상승에 의해 유화 성능의 저하가 인정되었을 때는 폐기한다.
 - ③ 규정 농도에서의 차이가 2% 이상일 때는 농도를 다시 조정한다.
 - ④ 규정 농도에서는 차이가 3% 이상일 때는 폐기한다.

75. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 시험의 중간 또는 종료후 처음부터 다시 시험을 해야 하는 경우가 아닌 것은?

 - ① 조작 방법에 잘못이 있었을 경우
 - ② 재시험이 필요하다고 인정되는 경우
 - ③ 보고서에 탐상제의 명칭을 잘못 기재하였을 경우
 - ④ 흠에 의한 지시인지, 의사지시인지의 판단이 곤란한 경우

76. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 시험의 조작에 대한 설명 중 틀린 것은?

 - ① 전처리한 후에는 용제, 세척액, 수분 등을 충분히 건조시켜야 한다.
 - ② 침투처리 시 표면에 부착되어 있는 잉여 침투액은 유화처리나 세척처리 후에 배액하여야 한다.
 - ③ 물 베이스 유화제를 사용할 때는 유화처리 전에 물스프레이로 배액을 목적으로 한 예비세척을 한다.
 - ④ 형광침투액을 사용한 경우의 세척처리 시 수온은 일반적으로 10~40℃로 한다.

77. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 무관련지시라고 믿어지는 경우의 가장 적절한 조치는?

 - ① 재검사한다.
 - ② 감독관과 협의 후 결정한다.
 - ③ 무관련지시이므로 합격시킨다.
 - ④ 불합격시킨다.

78. 다음 지시를 ASME Sec.VIII에 따라 판정하면 어떻게 되는가? (단, 결함지시모양은 모두 원형 지시이다.)

 - ① 각각의 독립결함으로 간주되며 합격
 - ② 하나의 결함으로 간주되며 합격
 - ③ 불합격
 - ④ 합격, 불합격을 판정할 수 없다.

79. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 결함의 기록에 적지 않아도 되는 것은?

 - ① 결함의 종류
 - ② 결함 깊이
 - ③ 결함 길이
 - ④ 결함 개수

80. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 형광침투 탐상 시 어두운 곳에서 요구하는 적응시간을 얼마인가?

 - ① 1분
 - ② 3분
 - ③ 5분
 - ④ 7분

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	①	④	①	①	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	①	②	①	②	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	②	③	③	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	④	②	②	③	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	③	②	②	④	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	②	④	①	②	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	①	①	④	④	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	③	②	②	①	③	②	①