

1과목 : 비파괴검사 개론

- 자분 집적 모양의 식별성을 향상시키기 위해 고려할 사항이 아닌 것은?  
 ① 식별성은 백그라운드와의 대비에 의해 좌우되므로 형광자분을 사용할 때는 형광휘도가 낮은 것을 선택하여 사용해야 한다.  
 ② 불연속부에 충분한 양의 자분이 흡착되도록 균일하게 자분을 적용해야 한다.  
 ③ 적절한 자화로 불연속부로부터 충분한 누설자속이 형성되도록 해야 한다.  
 ④ 관찰하기 편리한 환경에서 눈과 시험면의 거리를 두고 바른 관찰을 해야 한다.
- 외경 30mm, 두께 2.5mm의 튜브를 직경 20mm인 코일이 감겨있는 내상형 탐촉자로 와전류탐상시험할 때, 충전율은 얼마인가?  
 ① 0.44                      ② 0.64  
 ③ 0.67                      ④ 0.80
- 다음 중 방사선투과시험에서 X선 필름의 감도를 높이고 노출시간을 단축시키며, 상질을 개선하기 위해 사용되는 것은?  
 ① 계조계                      ② 증감지  
 ③ 투과도계                      ④ 필름관찰기
- 다음 중 비파괴평가법과 그 기본원리의 연결이 잘못된 것은?  
 ① 방사선투과검사-투과성  
 ② 초음파탐상검사-펄스반사  
 ③ 와전류탐상검사-전자유도작용  
 ④ 중성자투과검사-탄성파
- 다음 중 초음파탐상검사에서 결함을 가장 쉽게 검출할 수 있는 탐상시험은?  
 ① 거친 다듬질 후  
 ② 정밀 다듬질 전  
 ③ 표면이 거칠어지는 열처리 전  
 ④ 감쇠를 적게 할 수 있는 열처리 후
- 고속도공구강(SKH2)의 대표적인 조성으로 옳은 것은?  
 ① 18%Mo-4%W-1%Cr                      ② 18%Mo-4%Cr-1%Mn  
 ③ 18%W-4%Cr-1%V                      ④ 18%W-4%Mo-1%V
- 항온열처리인 마켄칭(Marquenching)처리를 한 후 얻어지는 조직은?  
 ① 펄라이트                      ② 마텐자이트  
 ③ 베이나이트                      ④ 투루스타이트
- 냉간가공된 금속에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 냉간가공으로 금속결정 내의 전위는 감소한다.  
 ② 용점이 낮은 금속에서는 가공 후 가열하지 않고 실온에 발치만 하여도 회복이 일어난다.  
 ③ 냉간가공된 금속을 어닐링하면 회복, 재결정, 결정립성장의 단계를 거친다.  
 ④ 냉간가공으로 변형된 금속을 가열하면 그 내부에 새로운 결정립의 핵이 생기고 치환되는 과정을 재결정이라고 한다.

- 금속을 원자로용, 고용점 구조재료, 반도체, 알칼리토류군(群)으로 분류할 때 반도체군에 해당되는 것은?  
 ① W, Re                      ② Na, Li  
 ③ Ge, Si                      ④ U, Th
- 절삭성을 높이기 위한 쾌삭 황동(free cutting brass)은 황동에 어떤 원소를 1.0~3.5%정도 첨가시킨 합금인가?  
 ① P                      ② Si  
 ③ Sb                      ④ Pb
- 재료시험법 중 동적시험에 해당되는 것은?  
 ① 인장시험(Tensile test)  
 ② 충격시험(Impact test)  
 ③ 전단시험(Shearing test)  
 ④ 압축시험(Compression test)
- 백금(Pt)에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 백금은 회백색의 체심입방정 금속이다.  
 ② 비중은 6.70이고, 용융점은 670℃ 정도이며 내식성이 좋으므로 화학공업에 사용한다.  
 ③ 백금은 산화되지 않으나 P, S, Si 등의 알칼리, 알칼리토 금속의 염류에는 침식된다.  
 ④ 45%~85%Rh 합금은 열전대로 사용하며, 0.8%~5%Pb의 백금합금은 장식용으로 사용한다.
- 희토류 원소 또는 Th 첨가로 크리프 특성, 내열성 및 주조성이 좋아 제트엔진(Jet engine) 등의 구조용 재료로 가장 많이 사용되는 합금은?  
 ① Al 합금                      ② Mg 합금  
 ③ Ni 합금                      ④ Zn 합금
- Al-Cu 합금을 용체화처리한 다음 급냉한 후 시효처리할 때 석출되는 금속간화합물은?  
 ① Cu<sub>2</sub>O                      ② CuAl<sub>2</sub>  
 ③ CO<sub>2</sub>Al                      ④ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- 경도시험과 그 영문 표기가 틀린 것은?  
 ① 쇼어 경도 : HS                      ② 비커즈 경도 : HV  
 ③ 브리넬 경도 : HB                      ④ 로크웰 경도 : HL
- 용접작업에서 피닝(peening)을 실시하는 목적으로 옳은 것은?  
 ① 슬래그를 제거하고 용접부의 강도를 높인다.  
 ② 소성가공에 의한 용접부의 경도를 증가시킨다.  
 ③ 가공경화에 따른 용접부의 인장을 증가시킨다.  
 ④ 비드 표면층에 성질 변화를 주어 용접부의 인장 잔류응력을 완화시킨다.
- 10분의 용접작업 중 6분 동안 아크를 발생시키고, 4분 동안 아크를 발생시키지 않고 쉬었다면, 이 용접기의 사용률은?  
 ① 20%                      ② 40%  
 ③ 60%                      ④ 100%
- 일반적인 서브머지드 아크 용접에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 용입 깊이가 얇다.

- ② 사용 용접전류가 적어 용접능률이 낮다.
- ③ 아크가 눈에 보이므로 용접상태를 확인하면서 용접할 수 있다.
- ④ 용접선이 길고, 연속용접이 가능한 부재에 적용하는 것이 적합하다.

19. 일반적인 플라스마 아크 용접의 특징으로 틀린 것은?

- ① 용접속도가 빠르다.
- ② 용접비드의 폭이 넓다.
- ③ 열에너지의 집중이 좋다.
- ④ 각종 재료의 용접이 가능하다.

20. 금속 중에서 용접 입열이 일정한 경우에 열전도율이 큰 순서로 나열한 것 중 옳은 것은?

- ① 구리 > 알루미늄 > 스테인리스강
- ② 연강 > 스테인리스강 > 알루미늄
- ③ 스테인리스강 > 구리 > 알루미늄
- ④ 알루미늄 > 스테인리스강 > 구리

2과목 : 침투탐상검사 원리

21. 다음의 불연속중에서 부적절한 세척과정에 의해 누락되기 쉬운 것은?

- ① 세척과정은 불연속의 검출과정과는 무관
- ② 얇고 넓게 퍼진 결함
- ③ 단조 겹침(Forging Lap)
- ④ 깊이 위치한 점식성 결함

22. 침투탐상검사가 완료된 후 특정 조작의 잘못이 발견되어 결과의 신뢰성이 의심스러운 경우 가장 적절한 조치는?

- ① 잘못된 조작을 찾아낸다.
- ② 검사원을 교체하여 검사한다.
- ③ 검사절차 인정을 다시 실시한다.
- ④ 원래 검사 절차에 따라 재검사를 실시한다.

23. 침투지시모양이 가장 뚜렷하게 나타나는 것은?

- ① 루트 균열                      ② 담금질 균열
- ③ 내부 기공                      ④ 내부 균열

24. 침투지시모양의 평가 시 검사자가 알아야 하는 일반적 사항이 아닌 것은?

- ① 필렛(fillet)부 보다 필렛 인근 부위의 결함이 해롭다.
- ② 응력이 발생하는 표면의 균열은 해롭다.
- ③ 응력 방향에 직각인 결함이 더 해롭다.
- ④ 노치형상의 결함이 원형상 결함보다 해롭다.

25. 유화제를 사용한 침투탐상검사 시 가장 적절한 유화시간은 어떻게 결정하는가?

- ① 다른 요소와는 관계없이 5분 이내로 한다.
- ② 제조회사의 팜플렛에 따른다.
- ③ 실험을 해본 후 결정한다.
- ④ 시험품의 표면온도에 따라 결정한다.

26. 저온 환경에서 침투탐상검사 시 문제가 되는 것은?

- ① 점성 저하                      ② 침투시간 증가

- ③ 휘발성 증가                      ④ 적심성의 증가

27. 침투탐상검사에 사용되는 침투제의 성질로 알맞은 것은?

- ① 침투제는 물에 용해되지 않는 성질이 있다.
- ② 침투제는 휘발성이 높으면 높을수록 좋다.
- ③ 침투제는 얇은 도포막을 형성한다.
- ④ 침투제는 결함속에 침투하는 성질과 강산성을 가지고 있어야 한다.

28. 침투제에 들어있는 형광염료는 356nm에서 광자에너지를 흡수하여 황록색의 빛을 발산한다. 이 때 형광염료가 발산하는 황록색의 가시스펙트럼의 파장으로 다음 중 옳은 것은?

- ① 365nm                      ② 425nm
- ③ 565nm                      ④ 625nm

29. 침투탐상검사에서 일반적으로 침투능력 및 감도가 크게 떨어지는 온도는?

- ① 38℃ 이상                      ② 20℃~30℃
- ③ 10℃ 이하                      ④ 18℃ 이하

30. 고온에 방치되었던 다공성 세라믹 재료의 검사 방법으로 효과적인 것은?

- ① 입자 여과법(Filtered Particle Method)
- ② 하전 입자법(Electfied Particle Method)
- ③ 취성 에나멜 사용법(Brittle Enamel Method)
- ④ 유화성 색채 대비법(Emulsifiable color contrast Method)

31. 표면에 오염물질이 존재하더라도 침투제의 막이 균일하고 일정하게 전 표면에 걸쳐 도포되도록 하는 침투제의 기능을 설명한 것은?

- ① 표면장력이 낮다.                      ② 점성이 높다.
- ③ 적심능력이 크다.                      ④ 증발효과가 적다.

32. 자외선등을 눈에 비추었을 때 발생하는 영향으로 가장 큰 부작용은?

- ① 시력의 저하를 가져온다.
- ② 일시적으로 신경을 예민하게 만들고 검사의 효율에 영향을 미친다.
- ③ 일시적으로 신경을 예민하게 만들지만 검사의 효율에는 영향이 없다.
- ④ 아무런 해가 없다.

33. 균열검출에 사용되는 침투제의 감도를 비교하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 비중을 측정하기 위해 비중계(Hydrometer)를 사용한다.
- ② 균열이 존재하는 알루미늄 시편을 사용한다.
- ③ 접촉각을 측정한다.
- ④ 메니스커스 검사(Meniscus test)를 한다.

34. 침투탐상검사에서 유기 및 무기오염물을 제거하기 위하여 적용하는 세척제와 세척방법이 옳은 것은?

- ① 트리클렌-증기세척                      ② 가성소다-알칼리세척
- ③ 중크롬산소다-증기세척                      ④ 염산-산세척

35. 강재의 미세한 표면결함을 검출하는데 가장 우수한 침투탐상검사 방법은?

- ① 용제제거성 형광침투탐상검사
- ② 후유화성 염색침투탐상검사
- ③ 후유화성 형광침투탐상검사
- ④ 수세성 형광침투탐상검사

36. 다음 중 침투탐상검사에서 허용되지 않는 조작 방법은?

- ① 유화제의 침적적용    ② 현상제의 분사적용
- ③ 침투액의 수세제거    ④ 유화제의 솔질적용

37. 침투탐상검사에서 침투액의 침투속도는 액체의 표면장력, 점착각, 점성 밀도 등의 영향을 받는데, 침투속도와 점성과 관계 관계를 바르게 설명한 것은?

- ① 침투속도는 점성의 제곱에 비례한다.
- ② 침투속도는 점성의 역수의 함수이다.
- ③ 침투속도는 점성의 제곱에 반비례한다.
- ④ 침투속도는 점성에 비례한다.

38. 다음 중 침투액의 침투성능이 우수한가를 결정하는 2가지 대표적인 특성은?

- ① 표면장력 및 점성    ② 점성 및 점착각
- ③ 점착각 및 밀도    ④ 표면장력 및 점착각

39. 대형 부품의 전면을 탐상하고자 할 때 침투액을 균일하게 도포할 수 있고 침투액의 과잉 적용이 되지 않아 침투액의 손실을 최소화하는 침투액의 적용방법은 무엇인가?

- ① 붓칠법    ② 침지법
- ③ 정전 분사법    ④ 에어졸 분무법

40. 검사방법의 효율성 등의 문제로 인해 일반적으로 잘 적용되지 않는 침투탐상검사법은?

- ① 수세성 형광침투액을 사용하는 방법
- ② 수세성 염색침투액을 사용하는 방법
- ③ 후유화성 형광침투액을 사용하는 방법
- ④ 후유화성 염색침투액을 사용하는 방법

### 3과목 : 침투탐상검사 시험

41. 침투탐상시험 시 침투시간은 시험체의 재질 및 형태에 따라 다르다. 다음 중 KS규격을 기준으로 침투시간을 가장 길게 해야 하는 시험체는?

- ① 강의 용접부    ② 세라믹
- ③ 강의 단조품    ④ 카바이드 텅블이 공구

42. 전처리 방법 중 세척처리 후 세척액을 제거하기 위해 시험체를 가열한 다음 침투액을 적용하기 전 최소한 52℃까지 냉각해야 하는 방법은?

- ① 증기 세척    ② 초음파 세척
- ③ 알칼리 세척    ④ 와이어 브러시 세척


43. 침투탐상시험 방법 중 피로균열과 같은 가장 세밀한 결함까지도 탐지할 수 있는 감도가 높은 시험방법은?

- ① 후유화성 형광 침투탐상시험법
- ② 용제 제거성 형광 침투탐상시험법
- ③ 수세성 형광 침투탐상시험법
- ④ 용제 제거성 염색 침투탐상시험법

44. 의사지시 모양은 현상제를 칠한 면에 어떤 것이 접촉되었을 때 생길 수 있는가?

- ① 세척액    ② 유화액
- ③ 침투액    ④ 트리클렌(trichlene)

45. 그림은 침투탐상시스템 모니터 패널이다. A면의 용도는 결함검출 감도를 확인하기 위하여 사용되는데 B면의 용도는?

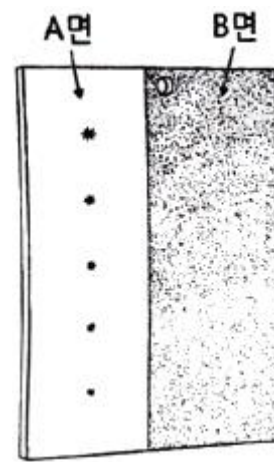

- ① 침투제 성능 점검    ② 현상제 성능 점검
- ③ 유화 특성 감시    ④ 세정 특성 감시

46. 자외선조사등의 파장 범위 중 어느 부근의 파장에서 가장 강한가?

- ① 165nm    ② 365nm
- ③ 465nm    ④ 565nm

47. 비다공질, 비전도성 재료인 유리, 도자기 및 플라스틱의 균열 검출에 좋은 검사 방법은?

- ① 입자여과법    ② 휘발성 탐상법
- ③ 정전기 탐상법    ④ 필터효과 탐상법

48. 시험체를 연삭하여 매끄러운 가공면 일 때 사용하여 가장 높은 검출감도를 얻을 수 있는 침투액은?

- ① 후유화성 형광 침투액
- ② 용제제거성 형광 침투액
- ③ 수세성 형광 침투액
- ④ 용제제거성 염색 침투액

49. 침투액 및 현상제의 잔류물을 제거하는 후처리 과정은 다른 재료들과 반응할 경우에 대비하여 꼭 필요한데, 이 때의 반응에 의한 결과로 가장 큰 것은?

- ① 불연속 지시    ② 부식 현상
- ③ 적절한 표면장력    ④ 주위 조건과의 색채 대비 강화

50. 침투액과 구별하기 위해 유화제에 가장 널리 사용되는 착색은?

- ① 흑색 또는 황색    ② 적색 또는 백색
- ③ 녹색 또는 백색    ④ 오렌지색 또는 핑크색

51. 티타늄 합금으로 이루어진 항공기 부품을 침투탐상검사할 경우 미리 확인해야할 탐상제의 불순물 성분은?

- ① 인, 망간    ② 염소, 불소
- ③ 니켈, 탄소    ④ 유황, 크롬

52. 침투탐상검사에 사용되는 침투액의 물리적 특성을 나타내는 인자는?

- ① 조도와 농도                      ② 압력과 점촉각  
③ 점촉각과 조도                      ④ 표면장력과 점성

53. 침투탐상검사에 사용되는 침투액에 필요한 일반적인 특성이 아닌 것은?

- ① 색채대비나 형광휘도는 낮아야 한다.  
② 인화점이 높아야 한다.  
③ 중성으로 부식성이 없어야 한다.  
④ 온도 안정성이 있어야 한다.

54. 침투탐상검사에서 사용되는 자외선 조사장치가 구비해야 하는 조건이 아닌 것은?

- ① 정확한 검사를 위해 자외선 조사 범위가 좁아야 한다.  
② 조사 등 내부를 간단히 청소할 수 있는 구조이어야 한다.  
③ 장시간 사용에 견디는 것이어야 한다.  
④ 자외선 파장 범위와 강도가 안정된 것이어야 한다.

55. 다음 불연속 중 침투탐상검사로 찾아낼 수 없는 것은?

- ① 표면 기공                      ② 표면 균열  
③ 내부 재개물                      ④ 단조 파열

56. 침투탐상검사의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 침투탐상검사는 온도의 영향을 받지 않는다.  
② 침투탐상검사는 비교적 단순한 검사방법이다.  
③ 침투탐상검사는 미세한 표면균열을 찾아내는데 유리하다.  
④ 침투탐상검사는 작은 시험체나 대형 구조물의 표면검사에 적용이 용이하다.

57. 침투탐상검사에서 지시를 결함지시, 의사지시, 무관련지시로 나눌 때 전형적으로 나타나는 무관련지시는?

- ① 잘못된 조작조건에 의한 지시  
② 갈라짐에 의한 다중 지시  
③ 외부로부터의 오염에 의한 지시  
④ 부품의 형태 및 구조에 의해 나타나는 지시

58. 에어로졸 분무통에 들어 있는 침투제 통이 추운 겨울철에 기온이 하강하여 통 내의 가스압이 내려가 분무상태가 곤란한 경우, 다음의 기술된 내용 중 어떻게 조치함이 가장 적당한가?

- ① 통을 난로 옆에 놓아 온도를 상온으로 올려 사용한다.  
② 60℃의 항온실 중에 놓아 온도를 올려 사용한다.  
③ 미지근한 온수에 넣어 온도를 상승시켜 사용한다.  
④ 언 통은 온도를 상승시켜도 제 기능을 발휘 못하기 때문에 폐기한다.

59. 침투탐상검사의 건조처리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고온에서 장시간 건조시키면 결함의 검출능력이 낮아진다.  
② 일반적으로 용제세척을 수행한 경우는 가열건조를 하지 않는다.  
③ 건조처리의 적용시기는 현상제 종류와 관계없이 세척방

법에 따라 달라진다.

- ④ 전열식 또는 적외선 건조는 국부적으로 가열되어 균일성이 낮아지므로 가능한 한 피하는 것이 좋다.

60. 침투탐상검사에서 시험체에 침투액을 적용할 때 침투액이 결함속으로 침투하는 속도의 중요한 변수가 되는 것은?

- ① 침투액의 적심성                      ② 침투액의 점성  
③ 침투액의 밀도                      ④ 침투액의 인화점

#### 4과목 : 침투탐상검사 규격

61. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 침투탐상검사에서 규정된 시험 장치가 아닌 것은?

- ① 침투 장치                      ② 유화 장치  
③ 유화정지 장치                      ④ 관찰 장치

62. ASME Sec.VIII Div.1 에 따라 지시를 평가할 때 맞는 것은?

- ① 2mm의 선형지시는 합격이다.  
② 6mm의 선형지시는 합격이다.  
③ 4m의 원형지시 3개가 동일선상에 1mm 간격으로 나타나면 불합격이다.  
④ 2mm의 원형지시 4개가 동일선상에 1mm 간격으로 나타나면 불합격이다.

63. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6)에서 최종 판정은 현상시간이 시작된 후 얼마의 시간 범위안에서 실시하여야 하는가?

- ① 1~10분                      ② 1~30분  
③ 10~60분                      ④ 30~60분

64. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 동합금판에 니켈도금과 크롬도금 후 인공결함을 발생시킨 대비시험편의 명칭은?

- ① A형                      ② B형  
③ C형                      ④ D형

65. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 침투탐상시험에서 결함의 종류가 아닌 것은?

- ① 연속 결함                      ② 불연속 결함  
③ 분산 결함                      ④ 독립 결함

66. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 현상방법 중 염색침투액을 사용해도 되는 방법은?

- ① N                      ② A  
③ D                      ④ W

67. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6)에서 염소 이온 농도를 계산하고자 한다. 이 때 시료에서 얻어진 계수기의 판독 값을 P.3번의 블랭크 판독 값에서 얻어진 계수기 판독 값의 평균을 B, 표준화 상수를 M, 사용된 시료의 무게[g]를 W라 할 때 맞는 식은?

- ① 염소, 중량%=(P-B)×M/W  
② 염소, 중량%=(B-P)×M/W  
③ 염소, 중량%=(P-B)×W/M  
④ 염소, 중량%=(B-P)×W/M

68. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에

따라 침투지시 모양을 관찰할 때 틀린 것은?

- ❶ 현상제 적용 후 5분 후에 관찰하였다.
- ❷ 침투지시가 불명확하여 재시험하였다.
- ❸ 시험면의 밝기가 800lx인 백색광 아래에서 염색 침투지시를 관찰하였다.
- ❹ 형광 침투지시를 관찰하기 전에 2분 동안 어두운 곳에서 눈을 적응시켰다.

69. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6 App.III)의 비교시험편에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ❶ 재료는 알루미늄이다.
- ❷ 비교시험편의 두께는 10mm이다.
- ❸ 시험편의 치수는 3인치×4인치이다.
- ❹ 시험편을 담금질하여 각 표면에 미세 균열이 발생하도록 한다.

70. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 침투시간을 가장 길게 두어야 하는 결함은?

- ❶ 알루미늄 주조품의 융합불량
- ❷ 알루미늄 용접부의 빈 틈새
- ❸ 알루미늄 압출부의 갈라짐
- ❹ 알루미늄 주조품의 쇠물경계

71. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.24 SE-165)에 의한 침투제의 적용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ❶ 작은 부품은 침투액이 들어 있는 적당한 액조 또는 탱크에 담근다.
- ❷ 크고 복잡한 형태의 부품은 솔질이나 스프레이로 침투액을 적용한다.
- ❸ 에어로졸 스프레이는 효과적이고 편리하지만 배기장치가 필요하다.
- ❹ 전기스프레이는 부품상에 과도한 침투액의 축적을 일으킨다.

72. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 침투탐상시험을 실시한 결과, 4개의 선상 결함이 동일 선상에서 상호간 거리가 모두 1.5mm씩 떨어져 연속해서 존재하고 있다. 2개의 결함 길이는 각각 5mm이고, 다른 2개는 각각 3mm일 때 등급 분류는?

- ❶ 4개의 독립된 선상지시
- ❷ 연속지시 16mm
- ❸ 선상침투지시 16mm
- ❹ 연속지시 20.5mm

73. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6)에 의해 용접부위를 침투탐상시험할 때 용접선을 기준으로 양측으로 적어도 어느 정도까지 전처리를 하여야 하는가?

- ❶ 25.4mm(1.0 inch)
- ❷ 38.1mm(1.5 inch)
- ❸ 50.8mm(2.0 inch)
- ❹ 63.5mm(2.5 inch)

74. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 침투탐상검사에서 규정된 후처리 방법이 아닌 것은?

- ❶ 브러싱
- ❷ 그라인딩
- ❸ 공기의 분무
- ❹ 물 스프레이

75. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 세척 및 제거 후 건조처리에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ❶ 습식 현상제를 사용할 때는 현상처리 후에 건조처리를


한다.

- ❷ 건식 현상제를 사용할 때는 현상처리 전에 건조처리를 한다.
- ❸ 습식 현상제를 사용할 때는 현상처리 후에 건조처리를 한다.
- ❹ 세척액으로 제거한 경우는 자연 건조하거나 또는 마른 헝겊 혹은 종이 수건으로 닦아내고, 가열 건조해서는 안 된다.

76. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 검사할 때 15~50℃ 온도범위에서 현상시간은 얼마로 규정하고 있는가?

- ❶ 3분
- ❷ 5분
- ❸ 7분
- ❹ 15분

77. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 시험결과 3개의 선상침투지시모양이 그림과 같이 동일 선상에 연속해서 나타났다. 다음 설명 중 옳은 것은?

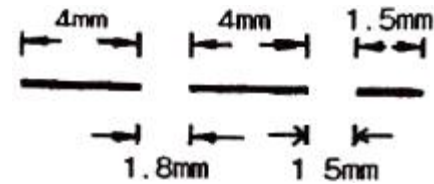

- ❶ 3개의 각기 다른 독립된 결함으로 간주한다.
- ❷ 연속한 1개의 결함으로 간주한다.
- ❸ 1.5mm의 지시는 무시하고 각각 4mm인 2개의 독립된 결함으로 간주한다.
- ❹ 4mm와 5.5mm인 2개의 결함으로 간주한다.

78. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 B형 대비 시험편은 4종류로 하고 있는데 각각의 도금 갈라짐 나비의 목표 값이 있다. 해당되지 않는 목표 값은?

- ❶ 1.0μm
- ❷ 1.5μm
- ❸ 2.0μm
- ❹ 2.5μm

79. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 침투탐상시험을 실시한 후에 합격한 시험체에 표시하는 방법은?

- ❶ 전수검사의 경우 P자로 각인하거나 적갈색으로 표시한다.
- ❷ 샘플링 검사의 경우 합격한 로트의 모든 시험체에 P자로 착색(적갈색)한다.
- ❸ 샘플링검사의 경우 합격한 시험체에만 P자로 착색(황색)한다.
- ❹ 표시할 수 없는 경우에는 꼬리표를 달아서 표시한다.

80. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 형광 침투액 사용 시 암실의 조도는 몇 lx(룩스) 이하로 하는가?

- ❶ 20lx
- ❷ 25lx
- ❸ 30lx
- ❹ 50lx

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	④	④	③	②	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	②	④	④	③	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	①	③	②	③	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	③	④	②	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	③	④	②	③	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	①	③	①	④	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	②	②	④	①	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	②	③	③	②	③	①	①