## 1과목 : 금형설계

- 1. 블랭킹가공 또는 피어싱가공시 다이구멍에서 블랭크 또는 스크랩의 낙하를 잘되게 하려면 어떻게 해야 하는가?
  - ① 구멍 내면의 연마
- ② 여유각 설치
- ③ 펀칭유 도포
- ④ 스트리퍼 설치
- 2. 프로그레시브 가공과 같이 연속가공을 하는 공정 중에 다이 의 수명과 다이의 수정을 필요로 할 때 가공하지 않고 쉬는 공정을 설치하여야 한다. 이를 무엇이라고 하는가?
  - ① 사이드 컷
- ② 스페이서 블록
- ③ 핑거스톱
- 4 아이들
- 3. 금형에서 피어싱 가공을 할 경우 버(Burr) 방향은 어느 곳에 발생하는가?
  - ① 제품의 상면
- ② 제품의 하면
- ③ 제품의 상하면
- ④ 제품의 중간면
- 4. 다음 중 볼 슬라이드 다이세트의 특징이 아닌 것은?
  - ① 고속운전에도 발열이 적어 눌러 붙지 않는다.
  - ② 마모가 많고, 초기의 정도를 장시간 유지할 수 없다.
  - ③ 부시와 포스트 사이는 볼 직경보다 약간 작으므로 흔들림 이 적고, 정도가 요구되는 금형에 사용된다.
  - ④ 대형 다이세트인 경우 취급이 용이하다.
- 5. 판 두께 0.5mm인 규소강판에 가로세로 각각 20mm의 사각 구멍을 블랭킹 하는 경우의 최대 전단하중(kgf)은 약 얼마인 가? (단, 규소강판의 전단저항은 45 kgf/mm², 전단각은 무시 한다.)
  - 1) 900 kgf
- 2 1800 kgf
- ③ 3600 kgf
- 4 9000 kgf
- 6. 드로잉 작업에서 블랭크의 지름 D, 성형품의 지름 d, 성형품의 높이 h, 밑 바닥부의 구석 r은 없는 것으로 표시할 때 블랭크지름 D 을 구하는 식으로 옳은 것은?
  - (1)  $D = \pi d^2 + \pi dh$
- $D = \frac{\pi d^2}{4} + \pi dh$
- $\bigcirc$  D = d<sup>2</sup> + 4dh 1.72d
- $D = \sqrt{d^2 + 4dh}$
- 7. 다음 중 다이(Die)의 분할 방법으로 올바르지 못한 것은?
  - ❶ 국부적인 요철이 있어야 한다.
  - ② 각형, 원형, 직선 형상으로 한다.
  - ③ 연삭 작업이 용이해야 한다.
  - ④ 치수측정이 쉬워야 한다.
- 8. 펀치 바깥쪽의 누름면에 삼각형의 돌기를 설치하여 고운 전 단면을 얻고, 휨과 거스러미가 없는 제품을 얻기 위한 가공 은?
  - ❶ 파인블랭킹
- ② 하이드로포밍
- ③ 디프드로잉
- ④ 하프블랭킹
- 9. 다음은 가동식 스트리퍼의 우수한 점을 설명하였다. 관계가 없는 것은?
  - ① 작업성이 좋다.

- ② 정밀도가 높고 성형품의 가치가 높아진다.
- ③ 다이수명이 길어진다.
- 두꺼운 판의 싱글 펀칭다이나 소량용 펀칭다이에 적합하다.
- 10. 프레스에서 슬라이드 조절을 상한값으로 한 상태에서 스트 로크를 하사점까지 내렸을 때 슬라이드 하면과 볼스터 상면 의 거리를 무엇이라 하는가?
  - ① 슬라이드 조절량
- ② 셧 하이트
- ❸ 다이 하이트
- ④ 슬라이드의 스트로크
- 11. 사출성형기의 일반적인 동작순서로 알맞은 것은?
  - ① 금형 닫힘 → 사출 → 냉각 →금형 열림 → 성형품 밀어 내기 → 금형 닫힘
  - ② 금형 닫힘  $\rightarrow$  냉각  $\rightarrow$  사출  $\rightarrow$  성형품 밀어내기  $\rightarrow$  금형 열림  $\rightarrow$  금형 닫힘
  - ③ 금형 닫힘  $\rightarrow$  금형 열림  $\rightarrow$  냉각  $\rightarrow$  사출  $\rightarrow$  성형품 밀 어내기  $\rightarrow$  금형 닫힘
  - ④ 금형 닫힘 → 금형 열림 → 성형품 밀어내기 → 냉각 → 사출 → 금형 닫힘
- 12. 다음 중 로킹 블록의 기능을 가장 잘 설명한 것은?
  - ① 사이드코어의 전진을 하도록 한다.
  - ② 이젝팅 플레이트의 복귀를 가능토록 한다.
  - ③ 고정측 형판과 가동측 형판을 일정한 힘으로 고정시켜 금형의 형개의 순서를 조정한다.
  - 수지압력에 의해 슬라이드코어가 후퇴하는 것을 방지 시 켜 준다.
- 13. 성형수축률은 1보다 매우 작기 때문에 다음과 같은 근사식을 사용하여 설계시 적용한다. 올바른 것은?
  - 상온금형 치수 ≒ 상온성형품 치수(1+성형수축률)
  - ② 상온금형 치수 ≒ 상온성형품 치수(1-성형수축률)
  - ③ 상온금형 치수 ≒ 성형온도시 금형 치수(1-성형수축률)
  - ④ 상온금형 치수 ≒ 성형온도시 금형 치수(1+성형수축률)
- 14. 다음 중 스프루 부시의 설계시 고려할 사항으로 틀린 것은?
  - ① 스프루 부시 반지름은 노즐 선단 반지름보다  $0.5 \sim 1 \, \text{mm}$  정도 크게 한다.
  - ❷ 스프루 입구 지름은 노즐 구멍 지름보다 1.5 ~ 2mm정 도 작게 한다.
  - ③ 스프루 구멍의 테이퍼는 2°~ 4°로 한다.
  - ④ 스프루 길이는 가능한 짧게 한다.
- 15. 압축성형(Compression Mold)에 주로 사용되는 수지로서, 열과 압력을 가하면 화학적 변화로 영구적인 형태로 굳어지 는 수지를 무엇이라 하는가?
  - ① 열가소성 수지
- ② 열경화성 수지
- ③ 결정성 수지
- ④ 비결정성 수지
- 16. 사출금형설계 전에 고려할 사항과 가장 거리가 먼 항목은?
  - ① 성형 사이클이 짧은 금형 구조로 할 것
  - ② 2차 가공이 적도록 할 것
  - ③ 제작기간이 길더라도 제작비가 싼 구조로 할 것
  - ④ 내구성이 있는 구조로 할 것

- 17. 성형재료 PS(폴리스티렌)로 살두께 2mm인 성형품을 만들 기 위한 금형을 제작하려고 한다. 이 때 표준게이트를 사용 한다면 게이트 깊이 h는 얼마인가? (단. 수지상수 n = 0.6 이다.)
  - ① 0.5mm

**2** 1.2mm

③ 1.6mm

- (4) 2.2mm
- 18. 성형품의 전 둘레를 파팅 라인에 두고 균일하게 밀어내므로 살 두께가 얇거나 성형품 깊이가 깊은 경우에 사용되는 이 젝팅 방법은?
  - ① 공기압에 의한 밀어내기
  - ② 이젝트 핀에 의한 밀어내기
  - ③ 스트리퍼 플레이트에 의한 밀어내기
  - ④ 슬리브 핀에 의한 밀어내기
- 19. 성형품 설계시 성형품의 장식, 보강, 얇은 두꼐로 강도를 증 가하기 위한 적합한 방법은?
  - ① 성형품 평면에 보스를 설치한다.
  - ② 성형품 두께를 불규칙하게 변화시킨다.
  - 3 성형품에 리브를 설치한다.
  - ④ 성형품에 단을 많이 설치한다.
- 20. 다음 중 이젝트 플레이트에 장착되어 있지 않은 것은?
  - ① 스프루 로크 핀
- 2 스톱 핀
- ③ 이젝트 핀
- ④ 리턴 핀

## 2과목: 기계가공법 및 안전관리

- 21. 공작기계에서의 일반적인 안전수칙으로 틀린 것은?
  - ① 정전시 이송장치를 풀어두고 스위치 조작은 삼가한다.
  - ② 연속으로 생성되는 칩은 칩 제거용 기구를 사용하여 제 거한다.
  - ③ 작업 전, 작업 중, 작업 후 기계의 상태를 살펴 이상 유 무를 점검한다.
  - ♪ 회전하는 부분을 맨손으로 점검하는 것을 위험하므로 장 갑을 착용 후 점검한다.
- 22. 다음 중 방전가공법에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - 1 경도가 높은 초경합금에는 적용이 곤란하다.
  - ② 가공부분에 변질층이 남는다.
  - ③ 전극 재료는 구리, 그래파이트, 은-텅스텐합금이 등이 사용된다.
  - ④ 전극 및 공작물에 큰 힘이 가해지지 않는다.
- 23. 다음 중 치공구 설계의 목적이 아닌 것은?
  - ① 복잡한 부품의 경제적인 생산
  - ❷ 근로자의 숙련도 요구 증가
  - ③ 공정단축 및 검사의 단순화와 검사시간 단축
  - ④ 부적합한 사용을 방지할 수 있는 방오법(Fool-proof)이 가능
- 24. 기계가공을 하여 제품을 생산하는 경우보다 제품 생산시 금 형을 사용함으로써 얻을 수 있는 장점과 거리가 먼 것은?
  - ① 제품의 생산 원가를 줄일 수 있다.
  - 특수기술이나 숙련기술이 있어야 제품을 만들 수 있다.

- ③ 제품의 생산 시간이 단축된다.
- ④ 컴퓨터 등 자동화시스템을 이용하여 무인생산 공장운영 도 가능하다.
- 25. 재료에 외력을 가하면 변형이 생기는데 이 변형이 외력을 제거해도 복귀되지 않는 변형은 무엇인가?
  - 소성 변형
- ② 탄성 변형
- ③ 자유 변형
- ④ 형 변형
- 26. 절삭작업에서 구성인선(Built up edge)을 방지하기 위한 설 명 중 틀린 것은?
  - ① 경사각을 크게 한다.
  - ② 절삭속도를 크게 한다.
  - ③ 바이트의 날에 절삭제를 주입한다.
  - ₫ 절삭 깊이를 크게 한다.
- 27. 원통형이나 6~8각형의 상자 속에 공작물과 연마제 등을 넣 고 회전시켜 요철부분을 제거하여 매끈한 가공면을 얻는 가 공법은?
  - ① 폴리싱
- ② 버니싱
- ③ 호닝
- ₫ 배럴가공
- 28. 다음 중 초음파 가공의 특징이 아닌 것은?
  - ① 유리, 수정, 루비, 다이아몬드, 열처리 강 등의 재료를 가공할 수 있다.
  - ② 굴곡 구멍가공, 얇은판 절단, 성형, 표면 다듬, 조각 등 의 가공이 가능하다.
  - 3 소성변형이 되지 않고 취성이 큰 재료를 가공할 수 없 다.
  - ④ 가공물 표면에 공구를 가볍게 눌러 가공하는 간단한 조 작으로 숙련을 필요치 않는다.
- 29. 다음 중 금형에 표면처리를 하는 목적이 아닌 것은?
  - ① 내마멸성 증가
- ② 내충격성 증가
- 윤활성 감소
- ④ 금형강도 증가
- 30. 선반에서 직경 40mm의 환봉을 30m/min의 절삭 속도로 절 삭할 때 회전수는?
  - **1** 239rpm
- 2 276rpm
- ③ 293rpm
- 4 315rpm
- 31. 다음 중 금형의 설치시 점검 사항이 아닌 것은?
  - ① 녹아웃 장치의 고정상태 ② 이젝터의 작동상태
  - ③ 가공제품의 치수정도
- ④ 안내판과 부시의 조립상태
- 32. 높은 정밀도를 요구하는 가공물, 각종지그, 정밀기계의 구멍 가공 등에 사용하는 보링머신은?
  - ① 수평 보링머신
- ② 지그 보링머신
- ③ 보통 보링머신
- ④ 수직 보링머신
- 33. 프레스 가공의 분류 방법 중에서 전단가공이 아닌 것은?
  - ① 트리밍
- ② 블랭킹
- ③ 피어싱
- 4 엠보싱
- 34. 드릴가공을 하기 위한 펀치 작업을 하고자 할 때 사용하는 펀치는?
  - ① 핀 펀치
- ② 도팅 펀치

- ③ 프릭 펀치
- 4 센터 펀치
- 35. 래핑(lapping)작업은 어떤 현상을 기계가공에 응용한 것인 가?
  - ① 충격현상
- 2 마모현상
- ③ 압축현상
- ④ 부식현상
- 36. 주철, 황동, 경합금, 초경합금을 연삭할 때 적합한 연삭 숫 돌은?
  - ① AL입자 연삭숫돌
- ② WA입자 연삭숫돌
- ❸ GC입자 연삭숫돌
- ④ A입자 연삭숫돌
- 37. M10×1.5인 미터 보통 나사를 가공하기 위한 드릴의 지름으로 가장 적합한 것은?
  - ① 7.0 mm
- ② 7.5 mm
- **3** 8.5 mm
- 4 9.5 mm
- 38. 전기도금의 반대 현상으로 가공물을 양극(+), 전기저항이 적은 구리, 아연을 음극(-)으로 연결하고, 전기에 의한 화학적인 작용으로 가공물의 표면이 용출되어 필요한 형상으로 가공하는 방법으로 거울면과 같이 광택이 있는 가공면을 비교적 쉽게 얻을 수 있는 가공법은?
  - ① 전해연삭
- 2 전해연마
- ③ 전주가공
- ④ 방전가공
- 39. 머시닝센터 프로그램에 사용되는 준비 기능에 있어서 공구 지름 보정취소 기능은?
  - ① G41
- ② G42
- 3 G43
- **4** G40
- 40. 다음 중 센터리스 연삭기의 특징이 아닌 것은?
  - ① 중공물의 원통연삭에 편리하다.
  - ② 대형이나 중량물의 연삭은 불가능하다.
  - 3 긴 홈이 있는 가공물의 연삭작업이 가능하다.
  - ④ 연삭숫돌 바퀴의 폭이 크므로 지름의 마멸이 적고, 수명 이 길다.

## 3과목 : 금형재료 및 정밀계측

- 41. 표면거칠기 Ra 측정시 기준길이 0.8mm 설정에 대한 평가 길이는?(문제 오류로 정답이 정확하지 않습니다. 정답지를 찾지못하여 임의 정답 1번으로 설정하였습니다. 정답을 아 시는 분께서는 오류 신고를 통하여 정답 입력 부탁 드립니 다.)
  - **1** 0.4mm
- ② 1.25mm
- ③ 4.0mm
- 4 12.5mm
- 42. 표준온도 20℃에서 200mm의 강재 게이지블록을 손으로 만져 21℃가 되었을 때, 게이지블록에 생기는 오차는 약 몇 μ m 인가? (단, 강의 열팽창계수는 11.5×10<sup>-6</sup>/℃ 이다.)(문제오류로 정답이 정확하지 않습니다. 정답지를 찾지못하여 임의 정답 1번으로 설정하였습니다. 정답을 아시는 분께서는오류 신고를 통하여 정답 입력 부탁 드립니다.)
  - **1**1.5
- ② 1.15
- 3 23.0
- 4 2.30
- 43. 한계게이지의 단점에 해당되는 것은?
  - 각 치수마다 게이지가 각각 필요하다.

- ② 조작이 복잡하고 경험이 필요하다.
- ③ 제품 사이의 호환성이 없다.
- ④ 분업방식을 취할 수 없다.
- 44. 감도가 0.02mm/m인 수준기의 눈금선 간격이 2mm 인 경 우 이 수준기의 곡률 반경은 약 몇 m 인가?
  - 1) 84
- **2** 103
- 3 235
- (4) 362
- 45. 마이크로미터의 스핀들 피치는 0.5mm이고, 딤블의 원주를 100등분 하였다면 최소 읽기 값(mm)은?
  - ① 0.05
- 2 0.005
- ③ 0.01
- 4 0.001
- 46. 측정기의 관리를 잘하기 위한 보관방법에 대한 설명으로 가 장 올바른 것은?(문제 오류로 정답이 정확하지 않습니다. 정 답지를 찾지못하여 임의 정답 1번으로 설정하였습니다. 정 답을 아시는 분께서는 오류 신고를 통하여 정답 입력 부탁 드립니다.)
  - 1 온도변화가 적고 습도가 낮은 장소에 보관한다.
  - ② 습도는 상대습도 70% 전후가 가장 적합하다.
  - ③ 사용 후에는 반드시 유지성 방청유로 모든 측정기를 방 청 처리하여 보관한다.
  - ④ 광학측정기의 렌즈는 코팅이 상하지 않도록 비유지성 방 청유로 방청 처리하여 보관한다.
- 47. 한 쌍의 기어를 백래시 없이 맞물리고 회전시켰을 때 중심 거리 변화를 측정하여 기록하는 시험은?
  - ① 편측 잇면 물림시험 ② 양측 잇면 물림시험
  - ③ 기초원판식 시험
- ④ 기초원 조절방식 시험
- 48. 전기 마이크로미터의 장점이 아닌 것은?
  - ❶ 전기적 노이즈에 영향을 받지 않아 안정적이다.
  - ② 디지털 표시가 쉽다.
  - ③ 릴레이 신호발생이 쉽다.
  - ④ 높은 배율을 얻을 수 있다.
- 49. 다음 기하 공차 중 관련 형체의 위치 공차는?
  - ① 원통도 공차
- ② 진직도 공차
- 용심도 공차
- ④ 직각도 공차
- 50. 다음 중 게이지블록의 밀착력과 가장 관계있는 것은?
  - ❶ 측정면의 평면도
- ② 측정면의 경도
- ③ 치수 오차
- ④ 측정면의 평행도
- 51. 가공용 알루미늄합금의 분류가 잘못된 것은?
  - ① Al-Mn 합금 : 가공성이 좋아 건축용, 식기 등에 사용된다.
  - ② AI-Mg 합금 : 내식성이 뛰어나고 선박, 차량, 건축용에 사용된다.
  - ③ Al-Mg-Si 합금 : 내식성과 가공성이 우수하여 압출재, 판재 등에 이용된다.
  - ① AI-Zn-Mg 합금: 가공경화용 합금으로서 하중이 적게 걸리는 건축용으로 사용된다.
- 52. 철-탄소 상태도에서 {γ}고용체 → {α}고용체+Fe₃C의 형태로 일어나는 반응은?

❶ 공석변태 ② 포석변태

③ 공정변태 ④ 포정변태

53. 섬유강화 금속 복합재료의 강화섬유로 부적합한 것은?

① 탄화규소

② 붕소

음 알루미늄

④ 텅스텐

54. 담금질된 강의 경도를 증가시키고, 시효변형을 방지하기 위 하여 잔류 오스테나이트를 제거하는 조작은?

① 블루잉(bluing)

② 노멀라이징(Normalizing)

③ 심랭처리(Sub-Zero treatment)

④ 슈퍼어닐링(Super annealing)

55. 탄소강의 상태도에서 공정점에서 어떤 조직이 발생 하는가?

① Pearlite와 Cementite ② Cementite와 Austenite

③ Ferrite와 Cementite ④ Austenite와 Pearlite

56. 금속의 변태에서 온도의 변화에 따라 원자배열의 변화, 즉 결정격자가 바뀌는 것은?

① 자기변태

② 동소변태

③ 자기변화

④ 동소변화

57. 다음 열거한 플라스틱 재료 중 비결정성 수지로만 나열된 것은?

① 폴리스티렌, ABS 수지, 폴리우레탄

② 아크릴 수지, ABS 수지, 페놀수지

③ 폴리카보네이트, 에폭시 수지, 폴리아세탈

④ ABS 수지, 폴리에틸렌, 에폭시 수지

58. 다음 중 온도변화에 따른 탄성률의 변화가 미세하고, 고급 시계 정밀저울의 스프링 등에 쓰이는 금속재료는?

① 인코넬(Inconel)

② 엘린바(Elinvar)

③ 니크롬(Nichrome)

④ 실친브롭즈(Silzin Bronze)

59. 전연성이 좋고 색깔도 아름답기 때문에 장식용 금속잡화, 모조금 등에 사용되는 황동은?

1 95% Cu-5% Zn (gilding metal)

2 90% Cu-10% Zn (commerical bronze)

3 85% Cu-15% Zn (red brass)

**1** 80% Cu-20% Zn (low brass)

60. 강괴는 연속주조 및 압연공정을 거쳐 형상과 용도에 따라 다음과 같은 소형의 강편을 제품으로 얻는다. 그 용도가 옳 은 것은?(문제 오류로 정답이 정확하지 않습니다. 정답지를 찾지못하여 임의 정답 1번으로 설정하였습니다. 정답을 아 시는 분께서는 오류 신고를 통하여 정답 입력 부탁 드립니 다.)

1 빌릿(billet) - 봉각강, 선재, 대강 등의 원재료용

② 슬래브(slab) - 박판, 중판, 규소강판 등의 원재료용

③ 스켈프(skelp) - 주석 철판용

④ 바(bar) - 단접강관의 재료

전자문제집 CBT PC 버전: www.comcbt.com 전자문제집 CBT 모바일 버전: m.comcbt.com 기출문제 및 해설집 다운로드: www.comcbt.com/xe

## 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 LICE.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	2	2	2	4	1	1	4	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	1	2	2	3	2	3	3	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	1	2	2	1	4	4	3	3	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	2	4	4	2	3	3	2	4	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	1	1	2	2	1	2	1	3	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	1	3	3	2	2	1	2	4	1