

1과목 : 용접야금 및 용접설비제도

1. 용접후열처리의 목적이 아닌 것은?

- ① 용접 잔류응력 제거
- ② 용접 열영향부 조직개선
- ③ 응력부식 균열방지
- ④ 아크열량 부족보충

2. 2종이상의 금속원자가 간단한 원자비로 결합되어 본래의 물질과는 전혀 다른 결정격자를 형성할 때 이것을 무엇이라고 하는가?

- ① 동소변태
- ② 금속간 화합물
- ③ 고용체
- ④ 편석

3. 다음 중 적열취성을 일으키는 유화물 편석을 제거하기 위한 열처리?

- ① 재결정 풀림
- ② 확산 풀림
- ③ 구상화 풀림
- ④ 항온 풀림

4. 냉간 가공한 강을 저온으로 뜨임하면 질소의 영향으로 경화가 되는 경우를 무엇이라 하는가?

- ① 질량효과
- ② 저온경화
- ③ 자기확산
- ④ 변형시효

5. 탄소강의 A2, A3 변태점이 모두 옳게 표시된 것은?

- ① A2=723℃, A3=1400℃
- ② A2=768℃, A3=910℃
- ③ A2=723℃, A3=910℃
- ④ A2=910℃, A3=1400℃

6. 저탄소강 용접금속의 조직에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 용접 후 재가열하면 여러 가지 탄화물 또는 α상이 석출하여 용접성질을 저하시킨다.
- ② 용접금속의 조직은 대부분 페라이트이고 다층의 용접의 경우는 미세 페라이트이다.
- ③ 용접부가 급냉되는 경우는 레테뷰라이트가 생성한 백선조직이 된다.
- ④ 용접부가 급냉되는 경우는 세멘타이트 조직이 생성된다.

7. 피복 아크 용접시 용융 금속 중에 침투한 산화물을 제거하는 탈산제로 쓰이지 않는 것은?

- ① 망간철
- ② 규소철
- ③ 산화철
- ④ 티탄철

8. 용접 제품의 열처리 선택조건과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 용접부의 치수
- ② 용접부의 모양
- ③ 용접부의 재질
- ④ 가공경화

9. 응력 제거 풀림의 효과를 나타낸 것 중 틀린 것은?

- ① 용접 잔류응력의 제거
- ② 치수 비틀림 방지
- ③ 충격 저항 증대
- ④ 응력부식에 대한 저항력 감소

10. 순철은 상온에서 어떤 조직을 갖는가?

- ① γ-Fe의 오스테나이트
- ② α-Fe의 페라이트
- ③ α-Fe의 펄라이트
- ④ γ-Fe의 마텐자이트

11. 한국산업규격에서 냉간압연 강판 및 강대 종류의 기호 중 “드로잉용”을 나타낸 것은?

- ① SPCC
- ② SPCD
- ③ SPCE
- ④ SPCF

12. 용접부 및 용접부 표면의 형상 보조기호 중 영구적인 이면 판재를 사용할 때 기호는?

- ①
- ②
- ③
- ④

13. 선의 종류에 따른 용도에 의한 명칭으로 틀린 것은?

- ① 굵은 실선 - 외형선
- ② 가는 실선 - 치수선
- ③ 가는 1점 쇄선 - 기준선
- ④ 가는 파선 - 치수보조선

14. 일반적으로 사용되는 용접부의 비파괴 시험의 기본기호를 나타낸 것으로 잘못 표기한 것은?

- ① UT : 초음파 시험
- ② PT : 와류 탐상 시험
- ③ RT : 방사선 투과시험
- ④ VT : 육안 시험


15. 다음의 용접 보조 기호에 대한 명칭으로 옳은 것은?

- ① 블록 필릿 용접
- ② 오목 필릿 용접
- ③ 필릿 용접 끝단부를 매끄럽게 다듬질
- ④ 한쪽면 V형 맞대기 용접 평면 다듬질


16. 다음 용접기호 설명 중 틀린 것은?

- ① v는 V형 맞대기 용접을 의미한다.
- ② 는 필릿 용접을 의미한다.
- ③ ○는 점 용접을 의미한다.
- ④ 는 플러그 용접을 의미한다.


17. 다음 그림은 용접 실제 모양을 표시한 것이다. 기호 표시로 올바른 것은?

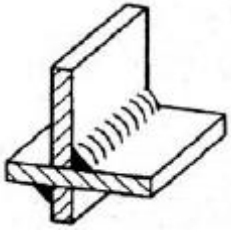


①

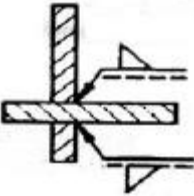


②

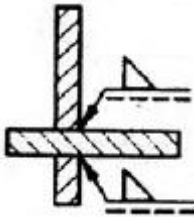

③

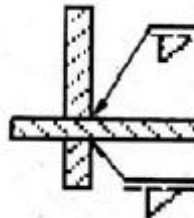


④

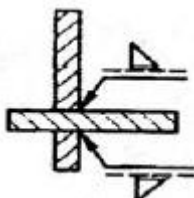

18. 다음 중 치수 보조기호의 설명으로 옳은 것은?

- ① Sφ - 원통의 지름 ② C - 45°의 모따기
③ R - 구의 지름 ④ □ - 직사각형의 변

19. 다음 그림과 같은 원뿔을 단면 M-N 으로 경사지게 잘랐을 때 원뿔에 나타난 단면 형태는?

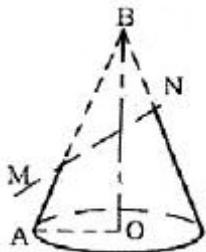

- ① 원 ② 타원
③ 포물선 ④ 쌍곡선

20. 다음 중 “복사도를 재단할 때의 편의를 위해서 원도(原圖)에 설정하는 표시”를 뜻하는 용어는?

- ① 중심마크 ② 비교눈금

③ 재단마크

④ 대조번호

2과목 : 용접구조설계

21. 용접 잔류응력의 완화법인 응력제거 풀림에서 적정온도는 $625 \pm 25^\circ\text{C}$ (탄소강)를 유지한다. 이 때 유지시간은 판 두께 25mm에 대하여 약 몇 시간이 적당한가?

- ① 30분 ② 1시간
③ 2시간 30분 ④ 3시간

22. 탄소함유량이 약 0.25%인 탄소강을 용접할 때 예열온도는 약 몇 $^\circ\text{C}$ 정도가 적당한가?

- ① 90~150 $^\circ\text{C}$ ② 150~260 $^\circ\text{C}$
③ 260~420 $^\circ\text{C}$ ④ 420~550 $^\circ\text{C}$

23. 용접성 시험 중 용접부 연성시험에 해당하는 것은?

- ① 로버트슨 시험 ② 카안 인열 시험
③ 킨젤 시험 ④ 슈나트 시험


24. 용접이음의 충격강도에서 취성파괴의 일반적인 특징이 아닌 것은?

- ① 항복점 이하의 평균응력에서도 발생한다.
② 온도가 낮을수록 발생하기 쉽다.
③ 파괴의 기점은 각종 용접결함, 가스절단부 등에서 발생된 예가 많다.
④ 거시적 파면상황은 판 표면에 거의 수평이고 평탄하게 연성이 큰 상태에서 파괴된다.

25. 용적 40리터의 아세틸린 용기의 고압력계에서 60기압이 나타났다면, 가변압식 300번 팁으로 약 몇 시간을 용접할 수 있는가?

- ① 4.5시간 ② 8시간
③ 10시간 ④ 20시간

26. 그림과 같은 용접 이음의 종류는?

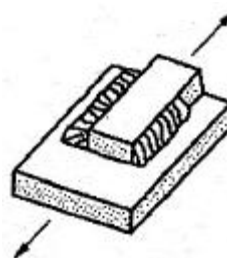

- ① 전면 필릿 용접 ② 경사 필릿 용접
③ 양쪽 덮개판 용접 ④ 측면 필릿 용접

27. 용접이음의 부식 중 용접 잔류응력 등 인장응력이 걸리거나 특정의 부식 환경으로 될 때 발생하는 부식은?

- ① 입계부식 ② 틈새부식
③ 접촉부식 ④ 응력부식

28. 용접구조의 설계상 주의사항에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 용접이음의 집중, 접근 및 교차를 피한다.
② 용접치수는 강도상 필요한 치수 이상으로 하지 않는다.
③ 두꺼운 판을 용접할 경우에는 용입이 얇은 용접법을 이용하여 층수를 늘린다.

- ④ 판면에 직각방향으로 인장하중이 작용할 경우에는 판의 이방성에 주의한다.

29. 방사선 투과 검사에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내부결함 검출이 용이하다.
 ② 라미네이션 검출도 쉽게 할 수 있다.
 ③ 미세한 표면 균열은 검출되지 않는다.
 ④ 현상이나 필름을 판독해야 한다.

30. 용접부를 연속적으로 타격하여 표면층에 소성 변형을 주어 잔류 응력을 감소시키는 방법은?

- ① 저온 응력 완화법 ② 피닝법
 ③ 변형 교정법 ④ 응력 제거 어닐링

31. 서브머지드 아크용접에서 용접선의 전후에 약 150mm × 150mm × 판 두께 크기의 엔드 탭을 붙여 용접 비드를 이음끝에서 약 100mm 정도 연장시켜 용접완료 후 절단하는 경우가 있다. 그 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 용접 후 모재의 급냉을 방지하기 위하여
 ② 루트간격이 너무 클 때, 용락을 방지하기 위하여
 ③ 용접시점 및 종점에서 일어나는 결함을 방지하기 위하여
 ④ 용접선의 길이가 너무 짧을 때, 용접 시공하기가 어려우므로 원활한 용접을 하기 위하여

32. 용착금속의 인장강도가 40kgf/mm²이고, 안전율이 5라면 용접이음의 허용응력은 얼마인가?

- ① 8kgf/mm² ② 20kgf/mm²
 ③ 40kgf/mm² ④ 200kgf/mm²

33. 구조물 용접에서 용접선이 만나는 곳 또는 교차하는 곳에 응력 집중을 방지하기 위해 만들어 주는 부채꼴 오목부를 무엇이라 하는가?

- ① 스칼롭 ② 포지셔너
 ③ 매니플레이터 ④ 원뿔


34. 잔류응력이 있는 제품에 하중을 주고 용접부에 약간의 소성 변형을 일으킨 다음 하중을 제거하는 잔류 응력 제거법은?

- ① 저온 응력 완화법 ② 기계적 응력 완화법
 ③ 고온 응력 완화법 ④ 피닝법

35. 용접구조물의 재료 절약 설계 요령으로 틀린 것은?

- ① 가능한 표준 규격의 재료를 이용한다.
 ② 재료는 쉽게 구입할 수 있는 것으로 한다.
 ③ 고장이 났을 경우 수리할 때의 편의도 고려한다.
 ④ 용접할 조각의 수를 가능한 많게 한다.

36. 그림과 같은 맞대기 용접 이음 홈의 각부 명칭을 잘못 설명한 것은?

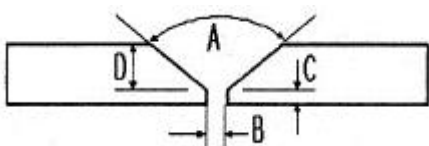

- ① A - 홈 각도 ② B - 루트간격
 ③ C - 루트면 ④ D - 홈 길이

37. 필릿 용접부의 내력(단위 길이당 허용력) $f = 1700\text{kgf/cm}$ 의

작용을 견디어 낼 수 있는 용접 치수(다리 길이) h 는 약 몇 mm 인가? (단, 용접부의 허용응력 $\sigma = 1000\text{ kgf/cm}^2$ 이다.)

- ① 12 ② 17
 ③ 21 ④ 25

38. 용접금속의 균열에서 저온균열의 루트크랙은 실험에 의하면 약 몇 °C 이하의 저온에서 일어나는가?

- ① 200°C 이하 ② 400°C 이하
 ③ 600°C 이하 ④ 800°C 이하

39. 용접 제품의 설계자가 알아야 하는 용접 작업 공정의 제반 사항 중 맞지 않는 것은?

- ① 용접기 및 케이블의 용량은 충분하게 준비한다.
 ② 홈 용접에서 용접 품질상 첫패스는 덧담판 없이 용접한다.
 ③ 가능한 높은 전류를 사용하여 짧은 시간에 용착량을 많게 용접한다.
 ④ 용접 진행은 부재의 자유단으로 향하게 한다.

40. 용접후열처리 중 응력제거 열처리의 목적과 가장 관계가 없는 것은?

- ① 응력부식균열 저항성의 증가
 ② 용접변형을 방지
 ③ 용접열영향부의 연화
 ④ 용접부의 잔류응력 완화

3과목 : 용접일반 및 안전관리

41. 구리 및 구리합금의 가스용접용 용제에 사용되는 물질은?

- ① 중탄산소다 ② 염화칼슘
 ③ 붕사 ④ 황산칼륨

42. 가스용접에서 전진법에 비교한 후진법의 설명으로 틀린 것은?

- ① 열이용률이 좋다. ② 용접속도가 빠르다.
 ③ 용접변형이 크다. ④ 후판에 적합하다.

43. 피복 아크 용접에서 아크 길이가 긴 경우 발생하는 용접결함에 해당되지 않는 것은?

- ① 선상조직 ② 스파터
 ③ 기공 ④ 언더컷

44. 테르밋 용접에서 테르밋제란 무엇과 무엇의 혼합물인가?

- ① 탄소와 붕사 분말
 ② 탄소와 규소의 분말
 ③ 알루미늄과 산화철의 분말
 ④ 알루미늄과 납의 분말

45. 피복 아크 용접시 안전출터를 사용하는 이유로 맞는 것은?

- ① 자외선과 적외선 차단 ② 유해가스 중독 방지
 ③ 고무장갑 대용 ④ 용접작업 중 전격예방

46. MIG용접시 사용되는 전원은 직류의 무슨 특성을 사용하는가?

- ① 수하 특성 ② 통전류 특성

③ 정전압 특성

④ 정극성 특성

47. 피복 아크 용접봉에서 피복제의 편심률은 몇 % 이내이어야 하는가?

① 3%

② 6%

③ 9%

④ 12%

48. 피복 아크 용접에서 피복제의 주된 역할 중 틀린 것은?

① 전기 절연작용을 한다.

② 탈산 정련작용을 한다.

③ 아크를 안정시킨다.

④ 용착금속의 급냉을 돕는다.

49. 아크 용접기의 사용률을 구하는 식으로 옳은 것은?

①

$$\text{사용률}(\%) = \frac{\text{아크시간} + \text{휴식시간}}{\text{아크시간}} \times 100$$

②

$$\text{사용률}(\%) = \frac{\text{아크시간}}{\text{아크시간} + \text{휴식시간}} \times 100$$

③ $\text{사용률}(\%) = \frac{\text{휴식시간}}{\text{아크시간}} \times 100$

④ $\text{사용률}(\%) = \frac{\text{아크시간}}{\text{휴식시간}} \times 100$

50. 연강용 피복 아크 용접봉의 피복제 계통에 속하지 않는 것은?

① 철분산화철계

② 철분저수소계

③ 저셀룰로오스계

④ 저수소계

51. 탄산가스 아크 용접의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전류밀도가 높아 용입이 깊고 용접속도를 빠르게 할 수 있다.

② 적용 재질이 철 계통으로 한정되어 있다.

③ 가시 아크이므로 시공이 편리하다.

④ 일반적인 바람의 영향을 받지 않으므로 방풍장치가 필요 없다.

52. 연납에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 연납은 인장강도 및 경도가 낮고 용융점이 낮으므로 납땜 작업이 쉽다.

② 연납의 흡착작용은 주로 아연의 함량에 의존되며 아연 100%의 것이 가장 좋다.

③ 대표적인 것은 주석 40%, 납 60%의 합금이다.

④ 전기적인 접합이나 기밀, 수밀을 필요로 하는 장소에 사용된다.

53. 용접용 케이블 이음에서 케이블을 홀더 끝이나, 용접기 단자에 연결하는 데 쓰이는 부품의 명칭은?

① 케이블 티그

② 케이블 태그

③ 케이블 러그

④ 케이블 래그

54. 직류와 교류 아크 용접기를 비교한 것으로 틀린 것은?

① 아크 안정 : 직류용접기가 교류용접기 보다 우수하다.

② 전격의 위험 : 직류용접기가 교류용접기 보다 많다.

③ 구조 : 직류용접기가 교류용접기 보다 복잡하다.

④ 역률 : 직류용접기가 교류용접기 보다 매우 양호하다.

55. 연강용 피복 아크 용접봉 종류 중 특수계에 해당하는 용접봉은?

① E4301

② E4311

③ E4324

④ E4340

56. TIG, MIG, 탄산가스 아크 용접 시 사용하는 차광렌즈 번호로 가장 적당한 것은?

① 12 ~ 13

② 8 ~ 9

③ 6 ~ 7

④ 4 ~ 5

57. 점용접의 3대 요소에 해당되는 것은?

① 가압력, 통전시간, 전류의 세기

② 가압력, 통전시간, 전압의 세기

③ 가압력, 냉각수량, 전류의 세기

④ 가압력, 냉각수량, 전압의 세기

58. 아크용접용 로봇에서 용접작업에 필요한 정보를 사람이 로봇에게 기억(입력)시키는 장치는?

① 전원장치

② 조작장치

③ 교시장치

④ 머니플래이터

59. TIG 용접기에서 직류 역극성을 사용하였을 경우 용접 비드의 형상으로 맞는 것은?

① 비드 폭이 넓고 용입이 깊다.

② 비드 폭이 넓고 용입이 얇다.

③ 비드 폭이 좁고 용입이 깊다.

④ 비드 폭이 좁고 용입이 얇다.

60. 직류 아크 용접기에서 발전형과 비교한 정류기형의 특징 설명으로 틀린 것은?

① 소음이 적다.

② 취급이 간편하고 가격이 저렴하다.

③ 교류를 정류하므로 완전한 직류를 얻는다.

④ 보수 점검이 간단하다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	④	②	②	③	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	②	②	④	①	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	④	②	④	④	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	②	④	④	④	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	③	④	③	①	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	②	④	①	①	③	②	③