



 

 
1과목 : 용접야금 및 용접설비제도

- 금속재료를 보통 500~700℃로 가열하여 일정 시간 유지 후 서냉하는 방법으로 주조, 단조, 기계가공 및 용접 후에 잔류응력을 제거하는 풀림방법은?
 ① 연화 풀림 ② 구상화 풀림
 ③ 응력제거 풀림 ④ 항온 풀림
- 용접분위기 중에서 발생하는 수소의 원(源)이 될 수 없는 것은?
 ① 플럭스 중의 무기물
 ② 고착제(물유리 등)가 포함한 수분
 ③ 플럭스에 흡수된 수분
 ④ 대기 중의 수분
- 알루미늄의 특성이 아닌 것은?
 ① 전기전도도는 구리의 60% 이상이다.
 ② 직사광의 90% 이상을 반사할 수 있다.
 ③ 비자성체이며 내열성이 매우 우수하다.
 ④ 저온에서 우수한 특성을 갖고 있다.
- 저소수계 용접봉의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은 무엇인가?
 ① 용접금속의 수소량이 낮아 내균열성이 뛰어나다.
 ② 고장력강, 고탄소강 등의 용접에 적합하다.
 ③ 아크는 안정되나 비드가 오목하게 되는 경향이 있다.
 ④ 비드 시점에 기공이 발생되기 쉽다.
- 용접성이 가장 좋은 강은?
 ① 0.2%C 이하의 강 ② 0.3%C 강
 ③ 0.4%C 강 ④ 0.5%C 강
- Fe-C 상태도에서 공정반응에 의해 생성된 조직은?
 ① 펄라이트 ② 페라이트
 ③ 레데뷰라이트 ④ 솔바이트
- 노치가 붙은 각 시험편을 각 온도에서 파괴하면, 어떤 온도를 경계로 하여 시험편이 급격히 취성화 되는가?
 ① 천이 온도 ② 노치 온도
 ③ 파괴 온도 ④ 취성 온도
- 강의 담금질 조직 중 냉각속도에 따른 조직의 변화순서 옳게 나열된 것은?
 ① 트루스타이트 → 솔바이트 → 오스테나이트 → 마텐자이트
 ② 솔바이트 → 트루스타이트 → 오스테나이트 → 마텐자이트
 ③ 마텐자이트 → 오스테나이트 → 솔바이트 → 트루스타이트
 ④ 오스테나이트 → 마텐자이트 → 트루스타이트 → 솔바이트
- 편석이나 기공이 적은 가장 좋은 양질의 단면을 갖는 강은 무엇인가?
 ① 킬드강 ② 세미킬드강

- ③ 림드강 ④ 세미림드강

- 합금주철의 함유 성분 중 흑연화를 촉진하는 원소는 무엇인가?
 ① V ② Cr
 ③ Ni ④ Mo
- 다음 중 서로 관련되는 부품과의 대조가 용이하여 다중 소량 생산에 쓰이는 도면은 무엇인가?
 ① 1품 1엽 도면 ② 1품 다엽 도면
 ③ 다품 1엽 도면 ④ 복사 도면
- 다음 용접기호를 설명한 것으로 올바른 것은 무엇인가?

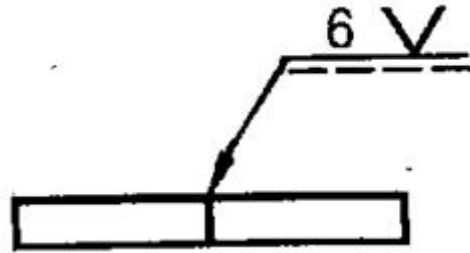

- 용접은 화살표 쪽으로 한다.
 ② 용접은 I형 이음으로 한다.
 ③ 용접 목길이는 6mm 이다.
 ④ 용접부 루트간격은 6mm 이다.
- CAD 시스템의 도입효과가 아닌 것은?
 ① 품질향상 ② 원가절감
 ③ 납기연장 ④ 표준화
- 도면의 분류 중 내용에 따른 분류에 해당하지 않는 것은 무엇인가?
 ① 기초도 ② 스케치도
 ③ 계통도 ④ 장치도
- 3차원의 물체를 원금강을 주면서 투상선이 한 곳에 집중되게 그린 것으로 건축, 토목의 투상에 주로 사용되는 것은 무엇인가?
 ① 투시도 ② 사투상도
 ③ 부등각투상도 ④ 정투상도
- 보이지 않는 부분을 표시하는데 쓰이는 선은 무엇인가?
 ① 외형선 ② 숨은선
 ③ 중심선 ④ 가상선
- 용접 기호 중에서 스폿 용접을 표시하는 기호는 무엇인가?
 ①  ② 
 ③  ④ 
- 용접부의 비파괴시험에서 150mm씩 세 곳을 택하여 형광자분탐상시험을 지시하는 것은 무엇인가?
 ① MT-F150(3) ② MT-D150(3)
 ③ MT-F3(150) ④ MT-D3(150)

19. 도형의 표시방법 중 보조투상도의 설명으로 옳은 것은 무엇인가?

- ① 그림의 일부를 도시하는 것으로 충분한 경우에 그 필요 부분만을 그리는 투상도
- ② 대상물의 구멍, 홈 등 한 국부만의 모양을 도시하는 것으로 충분한 경우에 그 필요 부분만을 그리는 투상도
- ③ 대상물의 일부가 어느 각도를 가지고 있기 때문에 투상면에 그 실형이 나타나지 않을 때에 그 부분을 회전해서 그리는 투상도
- ④ 경사면부가 있는 대상물에서 그 경사면의 실형을 나타낼 필요가 있는 경우에 그리는 투상도

20. 겹쳐진 부재에 홀(Hole) 대신 좁고 긴 홈을 만들어 용접하는 것은 무엇인가?

- ① 맞대기 용접 ② 필렛 용접
- ③ 플러그 용접 ④ 슬롯 용접

2과목 : 용접구조설계

21. 용접선에 직각 방향으로 수축되는 변형을 무엇이라 하는가?

- ① 가로수축 ② 세로수축
- ③ 회전수축 ④ 좌굴변형

22. 두꺼운 강판에 대한 용접이음 홈 설계 시는 용접자세, 이음의 종류, 변형, 용입상태, 경제성 등을 고려하여야 한다. 이 때 설계의 요령과 관계가 먼 것은?

- ① 용접 홈의 단면적은 가능한 작게 한다.
- ② 루트 반지름(r)은 가능한 작게 한다.
- ③ 전후좌우로 용접봉을 움직일 수 있는 홈 각도가 필요하다.
- ④ 적당한 루트간격과 루트면을 만들어준다.

23. 자분탐상검사의 자화방법이 아닌 것은?

- ① 축통전법 ② 관통법
- ③ 극간법 ④ 원형법

24. 한 끝에서 다른 쪽 끝을 향해 연속적으로 진행하는 방법으로서 용접이음이 짧은 경우나 변형, 잔류응력 등이 크게 문제되지 않을 때 이용되는 용착법은?

- ① 비석법 ② 대칭법
- ③ 후퇴법 ④ 전진법

25. 연강판의 맞대기 용접이음시 굽힘 변형방지법이 아닌 것은 무엇인가?

- ① 이음부에 미리 역변형을 주는 방법
- ② 특수 해머로 두들겨서 변형하는 방법
- ③ 지그(jig)로 정반에 고정하는 방법
- ④ 스트롱 백(strong back)에 의한 구속 방법

26. 연강을 용접 이음할 때 인장강도가 21 N/mm², 허용응력 7 N/mm²이다. 정하중에서 구조물을 설계할 경우 안전율은 얼마인가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

27. 다음 중 용접이음의 설계로 가장 좋은 것은?

- ① 용착 금속량이 많게 되도록 한다.
- ② 용접선이 한 곳에 집중되도록 한다.
- ③ 잔류응력이 적게 되도록 한다.
- ④ 부분 용입이 되도록 한다.

28. 용접 결함 중 언더컷이 발생했을 때 보수 방법은?

- ① 예열한다.
- ② 후열한다.
- ③ 언더컷 부분을 연삭한다.
- ④ 언더컷 부분을 가는 용접봉으로 용접 후 연삭한다.

29. 저온취성 파괴에 미치는 요인과 가장 관계가 먼 것은 무엇인가?

- ① 온도의 저하 ② 인장 잔류 응력
- ③ 예리한 노치 ④ 강재의 고온 특성

30. 공업용 가스의 종류와 그 용기의 색상이 잘못 연결된 것은 무엇인가?

- ① 산소-녹색 ② 아세틸렌-황색
- ③ 아르곤-회색 ④ 수소-청색

31. 용접 구조물을 조립할 때 용접자세를 원활하게 하기 위해 사용되는 것은 무엇인가?

- ① 용접게이지 ② 제관용 정반
- ③ 용접지그(jig) ④ 수평바이스


32. 아크 전류가 300A, 아크 전압이 25V, 용접속도가 20cm/min 인 경우 발생하는 용접 입열은?

- ① 20000 J/cm ② 22500 J/cm
- ③ 25500 J/cm ④ 30000 J/cm

33. 루트 균열에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

- ① 루트 균열의 원인은 열영향부 조직의 경화성이다.
- ② 맞대기 용접이음의 가접에서 발생하기 쉬우며 가로 균열의 일종이다.
- ③ 루트 균열을 방지하기 위해 건조된 용접봉을 사용한다.
- ④ 방지책으로는 수소량이 적은 용접, 건조된 용접봉을 사용한다.

34. [그림]과 같은 겹치기 이음의 필렛 용접을 하려고 한다. 허용응력을 50[MPa]라 하고, 인장하중을 50[KN], 판 두께 12mm라고 할 때, 용접 유효길이는 약 몇 mm 인가?

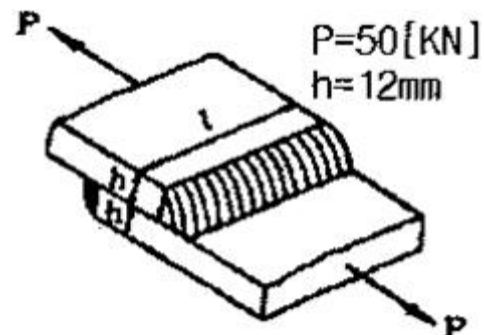

- ① 83 ② 73

③ 69

④ 59

35. 용접시 발생하는 용접변형의 주 발생 원인으로 가장 적합한 것은?

- ① 용착금속부의 취성에 의한 변형
- ② 용접이음부의 결함 발생으로 인한 변형
- ③ 용착금속부의 수축과 팽창으로 인한 변형
- ④ 용착금속부의 경화로 인한 변형

36. 용착금속에서 기공의 결함을 찾아내는데 가장 좋은 비파괴 검사법은?

- ① 누설검사
- ② 자기탐상검사
- ③ 침투탐상검사
- ④ 방사선투과시험

37. 용접부의 부식에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가?

- ① 입계부식의 용접열영향부의 오스테나이트입계에 Cr 탄화물이 석출될 때 발생한다.
- ② 용접부의 부식은 전면부식과 국부부식으로 분류한다.
- ③ 틈새부식은 틈 사이의 부식을 말한다.
- ④ 용접부의 잔류응력은 부식과 관계가 없다.

38. 용접시 용접자세를 좋게하기 위해 정반 자체가 회전하도록 한 것은 무엇인가?

- ① 메니플레이터
- ② 용접 고정구(fixture)
- ③ 용접대(base die)
- ④ 용접 포지셔너(positioner)

39. 용접구조 설계시 주의 사항에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가?

- ① 용접치수는 강도상 필요 이상 크게 하지 않는다.
- ② 용접이음의 집중, 교차를 피한다.
- ③ 판면에 직각방향으로 인장하중이 작용할 경우 판의 압연방향에 주의한다.
- ④ 후판을 용접할 경우 용입이 낮은 용접법을 이용하여 층수를 줄인다.

40. 용착효율을 구하는 식으로 옳은 것은 무엇인가?

- ① $\text{용착효율}(\%) = \frac{\text{용착금속의 중량}}{\text{용접봉 사용중량}} \times 100$
- ② $\text{용착효율}(\%) = \frac{\text{용접봉 사용중량}}{\text{용착금속의 중량}} \times 100$
- ③ $\text{용착효율}(\%) = \frac{\text{남은 용접봉의 중량}}{\text{용접봉 사용중량}} \times 100$
- ④ $\text{용착효율}(\%) = \frac{\text{용접봉 사용중량}}{\text{남은 용접봉 중량}} \times 100$

3과목 : 용접일반 및 안전관리

41. 교류 아크 용접시 아크시간이 6분이고, 휴식시간이 4분일 때 사용율은 얼마인가?

- ① 40%
- ② 50%
- ③ 60%
- ④ 70%

42. 용접에 관한 안전 사항으로 틀린 것은 무엇인가?

- ① TIG 용접시 차광렌즈는 12~13번을 사용한다.
- ② MIG 용접시 피복 아크 용접보다 1[m]가 넘는 거리에 서도 공기 중의 산소를 오존(O₃)으로 바꿀 수 있다.
- ③ 전류가 인체에 미치는 영향에서 50mA는 위험을 수반하지 않는다.
- ④ 아크로 인한 염증을 일으켰을 경우 봉산수(2%수용액)로 눈을 닦는다.

43. 교류 아크 용접기에서 2차측의 무부하 전압은 약 몇 V가 되는가?

- ① 40~60V
- ② 70~80V
- ③ 80~100V
- ④ 100~120V

44. 직류 아크 용접기를 교류 아크용접기와 비교했을 때 틀린 것은 무엇인가?

- ① 비피복용접봉 사용이 가능하다.
- ② 전극의 위험이 크다.
- ③ 역률이 양호하다.
- ④ 유지보수가 어렵다.

45. TIG 용접으로 Si를 용접할 때 가장 적합한 용접전원은 무엇인가?

- ① DC SP
- ② DC RP
- ③ AC HF
- ④ AC RP

46. 두께가 12.7mm인 강판을 가스 절단하려 할 때 표준드래그의 길이는 2.4mm이다. 이 때 드래그는 몇 % 인가?

- ① 18.9
- ② 32.1
- ③ 42.9
- ④ 52.4

47. 이산화탄소 아크 용접에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?

- ① 아크 시간을 길게할 수 있다.
- ② 가시(可視)아크이므로 시공시 편리하다.
- ③ 용접입열이 크고, 용융속도가 빠르며 용입이 깊다.
- ④ 바람의 영향을 받지 않으므로 방풍장치가 필요 없다.

48. 아크 용접과 절단 작업에서 발생하는 복사에너지 중 백내장을 일으키고, 맨살에 화상에 입힐 수 있는 것은?

- ① 적외선
- ② 가시광선
- ③ 자외선
- ④ X선

49. TIG용접시 교류용접기에 고주파 전류를 사용할 때의 특징이 아닌 것은?

- ① 아크는 전극을 모재로 접촉시키지 않아도 발생한다.
- ② 전극의 수명이 길다.
- ③ 일정 지름의 전극에 대해 광범위한 전류의 사용이 가능하다.
- ④ 아크가 길어지면 끊어진다.

50. CO₂ 아크 용접에 대한 설명 중 틀린 것은 무엇인가?

- ① 전류 밀도가 높아 용입이 깊고, 용접속도를 빠르게 할 수 있다.
- ② 용접장치, 용접전원 등 장치로서는 MIG용접과 같은 점이 많다.
- ③ CO₂ 아크 용접에서는 탈산제로서 Mn 및 Si를 포함한다.

용접와이어를 사용한다.

- ① CO₂ 아크 용접에서는 차폐가스로 CO₂에 소량의 수소를 혼합한 것을 사용한다.

51. 전기저항열을 이용한 용접법은 무엇인가?

- ① 일렉트로슬래그 용접 ② 잠호 용접
③ 초음파 용접 ④ 원자수소용접

52. 판두께가 가장 두꺼운 경우에 적당한 용접방법은?

- ① 원자수소 용접
② CO₂ 가스 용접
③ 서브머지드 용접(Submerged welding)
④ 일렉트로슬래그 용접(electro slag welding)

53. 용제없이 가스용접을 할 수 있는 재질은?

- ① 연강 ② 주철
③ 알루미늄 ④ 황동

54. CO₂ 가스에 O₂(산소)를 첨가한 효과가 아닌 것은 무엇인가?

- ① 슬래그 생성량이 많아져 비드 외관이 개선된다.
② 용입이 낮아 박판 용접에 유리하다.
③ 용융지의 온도가 상승된다.
④ 비금속개재물의 응집으로 용착강이 청결해진다.

55. 다음 중 전격의 위험성이 가장 적은 것은 무엇인가?

- ① 케이블의 피복이 파괴되어 절연이 나쁠 때
② 무부하 전압이 낮은 용접기를 사용할 때
③ 땀을 흘리면서 전기용접을 할 때
④ 젖은 몸에 홀더 등이 닿았을 때

56. 강을 가스 절단할 때 쉽게 절단할 수 있는 탄소함유량은 얼마인가?

- ① 6.68%C 이하 ② 4.3%C 이하
③ 2.11%C 이하 ④ 0.25%C 이하

57. 최소에너지 손실속도로 변화되는 절단팁의 노즐 형태는?

- ① 스트레이트 노즐 ② 다이버전트 노즐
③ 원형 노즐 ④ 직선형 노즐

58. 아세틸렌 청정기는 어느 위치에 설치함이 좋은가?

- ① 발생기의 출구 ② 안전기 다음
③ 압력 조정기 다음 ④ 토오치 바로 앞

59. 맞대기 압접의 분류에 속하지 않는 것은 무엇인가?

- ① 플래시 맞대기 용접 ② 방전충격 용접
③ 엽셋 맞대기 요점 ④ 심 용접

60. B형 가스용접 토치의 팁번호 250을 바르게 설명한 것은?
(단, 불꽃은 중성불꽃일 때)

- ① 판두께 250[mm]까지 용접한다.
② 1시간에 250[L]의 아세틸렌가스를 소비하는 것이다.
③ 1시간에 250[L]의 산소가스를 소비하는 것이다.
④ 1시간에 250[cm]까지 용접한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	③	①	③	①	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	③	①	②	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	④	②	③	③	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	③	④	④	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	③	①	④	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	②	②	④	②	①	④	②