

1과목 : 침투탐상시험원리

1. 자분탐상검사에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 표면결함이 존재하면 자속의 일부가 외부공간으로 누설된다.
- ② 자분탐상검사법은 결함의 길이, 형상, 깊이에 대한 정보를 정확히 알 수 있다.
- ③ 철강재료의 투자율은 비자성체에 비해 상당히 크다.
- ④ 누설자속탐상검사법은 누설자속밀도를 전기신호로 변화시켜 결함을 평가한다.

2. 고감도 형광침투제의 특성을 바르게 설명한 것은?

- ① 색채 대비용 침투제에 비해 흐릿한 자연광에서도 감도가 높아야 한다.
- ② 암실에서보다 흐릿한 자연광 밑에서 그 감도가 높아야 한다.
- ③ 보통의 형광침투제보다 감도가 높아야 하지만 자연광 밑에서는 사용이 불가능하다.
- ④ 색채 대비용 침투제에 비해 흐릿한 자연광에서는 감도가 낮아야 한다.

3. 침투액의 물리적 성질 중, 침투 성능의 우수성을 결정하는데 중요한 두가지 성질은?

- ① 중력 및 적심성      ② 적심성 및 표면장력
- ③ 밀도 및 적심성      ④ 표면장력 및 탄성력

4. 유화제의 적용 시간을 결정하는데 주로 영향을 미치는 요소는?

- ① 재질      ② 검사하고자 하는 결함
- ③ 검사품의 용도      ④ 표면의 거칠기

5. 수세성 형광 침투제 및 건식 현상제를 사용하여 반거치식으로 침투탐상검사시 자외선등의 위치로 적당한 곳은?

- ① 침투제 적용단계에      ② 세척단계에
- ③ 건조단계에      ④ 현상제 적용 단계에

6. 침투탐상시험의 신뢰성을 유지하기 위한 조치사항이 아닌 것은?

- ① 사용 중인 탐상제의 점검을 정기적으로 시행한다.
- ② 투과도계를 이용하여 탐상결과의 신뢰성을 점검한다.
- ③ 탐상제 구입시 기준 탐상제를 채취 보존한다.
- ④ 자외선조사장치의 자외선강도를 정기적으로 점검한다

7. 다음 중 침투탐상시험의 장점이 아닌 것은?

- ① 모든 종류의 결함을 검출할 수 있다.
- ② 원리가 간단하며 상대적으로 이해하기가 쉽다.
- ③ 적용이 간단하다.
- ④ 검사체의 모양, 크기에 대한 제약조건은 거의 없다.

8. 수세성 침투제를 사용할 때 가장 주의해야 할 경우는?

- ① 침투시간은 수압에 따라 달리 적용한다.
- ② 과잉 세척을 하지 말아야 한다.
- ③ 유화제를 과하게 적용시키지 않아야 한다.
- ④ 과잉 침투제의 제거시 시험면의 배경이 안보이도록 완전히 세척이 되어야 한다.

9. 습식현상제 적용후 이에 대한 건조방법으로 다음 중 가장 우수한 것은?

- ① 흡수가 잘되는 타올로 표면을 살며시 문질러 현상제를 빨아낸다.
- ② 실내 온도 근처에서 천천히 건조되도록 방치해 둔다.
- ③ 실내 온도에서 공기를 불어 넣어 급속히 건조시킨다.
- ④ 62℃ ~ 93℃의 순환 열풍으로 급속히 건조시킨다.

10. 침투제는 균열이나 갈라진 틈(Fissure)과 같은 미세한 개구부로 침투 및 흡출되는 액체의 성질을 이용한다. 이러한 성질은 무슨 현상에 기인하는 것인가?

- ① 포화 현상      ② 모세관 현상
- ③ 확장 현상      ④ 수적방지 현상

11. 침투탐상시험으로 나타나는 지시의 검출과 관찰에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 건식현상제를 적용하는 경우에는 현상제적용 직후부터 지시가 나타난다.
- ② 습식현상제를 적용하는 경우에는 현상제의 건조가 완료된 후부터 지시가 나타난다.
- ③ 일반적으로 나타나는 지시는 시간이 경과함에 따라 어느 정도까지 형태가 변하고 점점 크게 나타난다.
- ④ 관찰은 지시가 나타나기 시작한 직후에 수행해야 한다.

12. 침투탐상시험시 다음 중 건식 현상제보다 습식 현상제를 선택하는 것이 탐상목적에 적합한 시험체는?

- ① 결함표면이 달린 거친 주물
- ② 다듬질한 톱니바퀴와 이형(異形) 부분
- ③ 평평하고 매끄러운 표면의 시험체
- ④ 습식 현상제는 어느 부분에도 사용할 수 없다.

13. 침투제의 성능을 결정하는 두가지 중요한 특성 중에서 적심성이 의미하는 것은?

- ① 접촉각으로 측정하며 표면장력과는 무관하다.
- ② 점성의 기능으로서 표면장력이 감소할수록 커진다.
- ③ 접촉각으로 측정하며 표면장력이 증가할수록 커진다.
- ④ 표면장력으로 측정하며 접촉각이 감소할수록 커진다.

14. 형광침투탐상법에 비하여 염색침투탐상법의 장점 설명으로 옳은 것은?

- ① 자외선등이 필요 없다.
- ② 형광침투탐상법보다 감도가 더 예민하다.
- ③ 형광침투탐상법보다 침투성이 우수하다.
- ④ 염색 침투탐상법은 독성이 없고 형광 침투법은 독성이 있다.

15. 후유화성 형광침투탐상시험에서 유화제의 적용시기에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 침투제를 적용하기 전에
- ② 수세 작업후에
- ③ 침투시간이 경과한 후에
- ④ 현상시간이 경과한 후에

16. 후유화성 형광법을 사용하여 탐상면에 존재하는 미세하고 굵힘자국 같은 불연속의 검출시 유화 시간은 중요하게 처리되어야 하는데, 이 때의 유화시간으로 다음 중 적당한 것



위하여

- ③ 오염에 따른 형광 침투제의 성능이 저하되었는가를 알아 보기 위하여
- ④ 과잉침투제를 제거할 경우에 필요한 세척방법 및 정도를 알기 위하여

35. 수세성 염색침투탐상시험법의 단점은?

- ① 세척 조작이 어렵다.
- ② 표면이 거친 검사품의 탐상에는 부적합하다.
- ③ 전원이 필요하다.
- ④ 검출 감도가 낮아 미세한 결함의 검출이 어렵다.

36. 침투탐상시험법 중 유화제가 필요한 시험은?

- ① 형광침투탐상 수세법
- ② 형광침투탐상 유화제법
- ③ 염색침투탐상 수세법
- ④ 염색침투탐상 용제법

37. 다양한 검사체에 존재하는 불연속의 형태에 따라서 침투시간이 다르다. 일반적으로 미세하고 조밀한 균열이 예상될 때의 침투시간은?

- ① 크고 얇은 불연속보다 짧은 침투시간이 요구된다.
- ② 크고 얇은 불연속보다 긴 침투시간이 요구된다.
- ③ 크고 얇은 불연속과 같은 침투시간이 요구된다.
- ④ 침투시간에 관계없이 부식처리 후 발견할 수 있다.

38. 침투탐상시험시 습식현상제 적용 방법이 가장 부적절한 것은?

- ① 전표면에 현상제의 두꺼운 피막을 입힌다.
- ② 검사체 표면 위에 현상제를 얇게 도포한다.
- ③ 브러시를 사용한다.
- ④ 분무기를 사용한다.

39. 다음 중 주조품에서 발견될 수 있는 결함은?

- ① 라미네이션(Lamination)
- ② 백점(Flakes)
- ③ 탕계(Cold Shut)
- ④ 단조터짐(Burst)

40. 염색침투탐상시험에서는 몇 Lux이상의 밝기에서 관찰해야 하는가?

- ① 150
- ② 250
- ③ 350
- ④ 450

3과목 : 침투탐상관련규격

41. 거리에 관계없이 자료발생 즉시 처리하는 양방향 통신 기능을 가진 정보처리 방식은?

- ① 온라인(On-Line) 처리
- ② 일괄(Batch) 처리
- ③ 원격 일괄(Remote batch) 처리
- ④ 분산 자료 처리(distributed data processing)

42. KS B 0816에서 두개의 선상결함지시모양이 떨어져서 나타났지만 연장선상에 나란히 있을 때에는 상호거리가 어떤 경우에 한개의 결함으로 보는가?

- ① 5mm 이하인 때

- ② 4mm 이하인 때
- ③ 2mm 이하인 때
- ④ 긴쪽 결함지시모양 길이의 어느 것 보다도 길 때

43. Window 환경에서 공유된 폴더를 사용하기 위한 방법이 올바른 순서로 나열된 것은?

- ① 네트워크 환경 → 컴퓨터 아이콘 → 공유 폴더 → 암호 입력
- ② 컴퓨터 아이콘 → 네트워크 환경 → 암호 입력 → 공유 폴더
- ③ 네트워크 환경 → 암호 입력 → 컴퓨터 아이콘 → 공유 폴더
- ④ 네트워크 환경 → 암호 입력 → 공유 폴더 → 컴퓨터 아이콘

44. ASME Sec.III, Div.1, Subsection NB에서 규정한 침투탐상 지시에 대한 기술이다. 잘못 기술된 것은?

- ① 균열은 불합격으로 한다.
- ② 선형지시는 불합격으로 한다.
- ③ 1/8 인치를 초과하는 원형지시는 불합격으로 한다.
- ④ 동일 선상으로 1/16인치 분리된 4개 이상의 원형지시는 불합격으로 한다.

45. KS B 0816에 따르면 시험기록을 작성할 때 시험기술자의 기록은?

- ① 성명만 기재한다.
- ② 성명 및 취득한 자격을 기재한다.
- ③ 성명 및 자격증 번호를 기재한다.
- ④ 성명 및 생년월일을 기재한다.

46. ASME 규격에 따라 원자력발전 부품에 형광침투탐상시험 적용시 자외선등의 강도는 몇 시간마다 점검되어야 하는가?

- ① 3시간
- ② 4시간
- ③ 6시간
- ④ 8시간

47. KS W 0914규격에 따라 침투탐상시험을 수행할 때 사용중인 탱크내에 있는 침투액은 표준 침투액과 비교하여 감도를 확인, 점검하여야 한다. 다음 중 점검 주기로써 맞는 것은? (단, 탱크내에 침투액을 보충할 필요가 없는 경우)

- ① 1주일
- ② 2주일
- ③ 1개월
- ④ 2개월

48. MIL 규격에서 페인트는 화공약품을 사용하여 제거하여야 하는데 산이나 알칼리 성분이 포함되어 있지 않은 용제를 사용하여 제거하여야 하는 경우는?

- ① 열처리를 하여 인장 강도가 16,870kg/cm<sup>2</sup>이상인 강재
- ② 움직일수가 없어서 화공약품 제거제로 처리한 후 250℃ 온도까지 열처리 작업을 수행하기가 곤란한 강재
- ③ 미국알루미늄협회 표준기호 7000계열에 해당되는 저강도 알루미늄 부품으로 지속적인 인장력을 받는 부품
- ④ 산소공존법에 의하여 침투탐상시험을 수행할 경우

49. KS B 0816에 따라 침투탐상시험을 실시할 때 현상처리시 온도는 보통 몇 도 이하로 규정하고 있는가?

- ① 50℃
- ② 70℃
- ③ 95℃
- ④ 125℃

50. 아래 내용은 무엇에 대한 설명인가?

- 인터넷에 접속된 컴퓨터의 주소이다.  
- 0~255사이의 정수 4개로 구성된다.

- ① 도메인 이름                      ② DNS
- ③ LAN                                ④ IP address

51. 원자력발전소 부품에 대하여 침투탐상시험을 할 때 ASME Sec.V 중 어느 부분을 참고하여야 하는가?

- ① Art. 2                              ② Art. 4
- ③ Art. 6                              ④ Art. 8

52. KS B 0816에 의한 B형 대비시험편의 종류와 시험편내의 도금 갈라짐의 나비 값(목표값)이 바르게 연결된 것은?

- ① PT-B10 : 0.5 $\mu$ m              ② PT-B20 : 1.5 $\mu$ m
- ③ PT-B30 : 2.0 $\mu$ m              ④ PT-B50 : 5.0 $\mu$ m

53. ASTM code에서 침투탐상시험에 사용되는 용제 세척제의 성분 함량을 제한하는 원소로 맞는 것은?

- ① 염소(Cl)                          ② 붕소(B)
- ③ 탄소(C)                          ④ 수소(H)

54. KS B 0816에 의해 침투탐상시험을 할 때 원칙적으로 제한하는 유화시간은? (단, 기름베이스 유화제로서 염색침투액인 경우)

- ① 30초 이내                        ② 1분 이내
- ③ 3분 이내                        ④ 5분 이내

55. ASME Sec.V에서 침투탐상시험에 관하여 수록한 규격은?

- ① SE - 94                            ② SE - 142
- ③ SE - 165                        ④ SE - 446

56. KS B 0816에 따른 침투탐상시험에서 다음 중 유화장치와 자외선 조사장치가 필요한 시험법은?

- ① FA-D                              ② FB-W
- ③ FC-D                              ④ VC-W

57. KS B 0816에서 규정한 침투지시 모양의 관찰시간은?

- ① 현상제 적용 전 7~60분 사이
- ② 현상제 적용 후 7~60분 사이
- ③ 건조처리 적용 전 7~60분 사이
- ④ 건조처리 적용 후 7~60분 사이

58. KS B 0816에 규정된 건조처리 과정중 맞는 것은?

- ① 건조온도는 원칙으로 최소 90 $^{\circ}$ C로 한다.
- ② 건식 또는 속건식 현상제를 사용할 경우, 세척액으로 세척할시 가열건조가 필요하다.
- ③ 건식 또는 속건식 현상제를 사용할 경우에는 물세척시 건조온도는 원칙으로 최고 52 $^{\circ}$ C로 한다.
- ④ 건식 또는 속건식 현상제를 사용할 경우에 있어서 세척액으로 세척할시 자연 건조한다.

59. ASME Code에 의해 용접부위를 침투탐상시험할 때 용접선을 중심으로 양측으로 적어도 어느 정도까지 전처리를 하여야 하는가?

- ① 12.7mm(0.5 inch)              ② 25.4mm(1 inch)
- ③ 50.8mm(2.0 inch)            ④ 38.1mm(1.5 inch)

60. 윈도우에서 선택된 폴더나 파일의 정보 및 속성을 볼 수 있는 명령은?

- ① 데스크 톱                        ② 아이콘 정렬
- ③ 새로 만들기                    ④ 등록 정보

4과목 : 금속재료 및 용접일반

61. 비정질합금의 제조법이 아닌 것은?

- ① 화학도금                        ② 금속가스의 증착
- ③ 냉간가공법                    ④ 액체급냉법

62. 원판형 전극사이에 용접물을 끼워 전극에 압력을 주면서 전극을 회전시켜 모재를 이동하면서 용접하는 방법으로 주로 기밀, 유밀을 필요로하는 이음에 적용되는 전기저항용접법은?

- ① 심 용접법                        ② 플래시 용접법
- ③ 엽셋 용접법                    ④ 테르밋 용접법


63. 서브머지드 아크 용접에서 사용되는 다전극 방식이 아닌 것은?

- ① 직병렬식                        ② 텐덤식
- ③ 횡병렬식                        ④ 횡직렬식

64. 용해 아세틸렌을 충전한 후 용기 전체 무게가 62.5[kgf] 이었는데, B형 토치의 200번 팁으로 표준불꽃 상태에서 가스 용접 후 아세틸렌 용기를 달아보았더니 무게가 60.5[kgf]이 었다면 가스용접을 한 시간은 약 얼마인가? (단, 작업조건은 15 $^{\circ}$ C, 1기압으로 가정한다.)

- ① 약 6시간                        ② 약 9시간
- ③ 약 12시간                      ④ 약 15시간

65. 보기와 같은 용접흔 모양과 용접방향에 대한 (?) 부분에 도 시될 용접기호로 가장 적합한 것은?

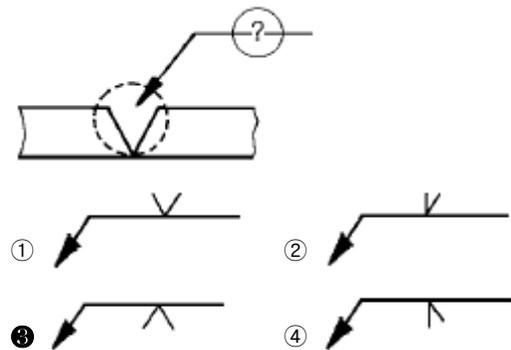

66. 베어링에 사용되는 구리합금의 대표적인 켈밋(kelmet) 성분은?

- ① 70% Cu - 30% Pb합금
- ② 70% Pb - 30% Sn합금
- ③ 60% Cu - 40% Zn합금
- ④ 60% Pb - 40% Zn합금

67. 탄소강 중 망간(Mn)의 영향을 바르게 설명한 것은?

- ① 강의 담금질 효과를 증대시켜 경화능이 커진다.

- ② 강의 점성을 저하시키고 가공성을 해친다.
- ③ 연신율과 경도를 감소 시킨다.
- ④ 주조성을 나쁘게 하고 고온에서 결정입의 성장을 촉진 시킨다.


68. 다음 중에서 용접 지그(Jig)의 사용목적이 아닌 것은?

- ① 용접자세를 편리하게 한다.
- ② 용접이 곤란한 재료를 가능하도록 한다.
- ③ 대량 생산을 하기 위하여 사용한다.
- ④ 제품의 정밀도를 향상 시켜 준다.

69. 용접결함 중 치수상의 결함인 것은?

- ① 융합불량                      ② 변형
- ③ 용접균열                      ④ 기공

70. 응력-변형선도에서 최대하중점을 표시한 것은?

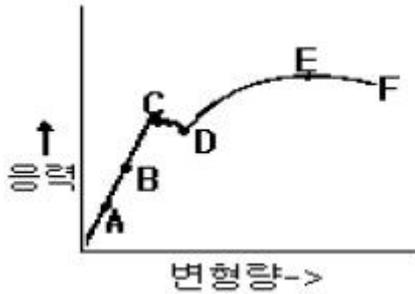

- ① B                      ② C
- ③ D                      ④ E

71. 금속표면에 초경합금 스텔라이트 등의 특수합금을 용착시키는 방전경화법은?

- ① Chromizing                      ② Hard facing
- ③ Calorizing                      ④ Sheradizing

72. 다음 중 점용접의 3대 요소가 아닌 것은?

- ① 전극의 재질                      ② 용접 전류
- ③ 통전 시간                      ④ 가압력

73. 철광석을 용광로 속에서 코크스로 환원시켜 제련시킨 것은?

- ① 탄소강                      ② 순철
- ③ 강철                      ④ 용선

74. 전위(dislocation)의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 나선전위                      ② 칼날전위
- ③ 절단전위                      ④ 혼합전위

75. 소결기계 재료에 대한 설명이 옳지 못한 것은?

- ① 재질은 철계분말이 주체이고 Cu, Sn, Pb 등의 분말을 배합한다.
- ② 배합된 재료는 산화성 분위기 중에서 연속식 전기로에서 소결한다.
- ③ 소결된 부품은 사이징, 코이닝 공정에서 정확한 치수를 맞춘다.
- ④ 성형압의 증가에 따라 밀도, 강도 및 연신율이 함께 증가한다.

76. 황동의 가공제품에서 나타나는 자연균열의 발생에 대한방지

책은?

- ① 탄산가스나 암모니아 분위기속에 보관한다.
- ② 습기 또는 수증기에 보관한다.
- ③ 약 200℃에서 응력제거 풀림처리한다.
- ④ 재결정온도 이상에서 담금질처리한다.

77. 용접봉의 종류 중 내균열성이 가장 좋은 용접봉은?

- ① 저수소계                      ② 고산화철계
- ③ 고셀로우즈계                      ④ 알미나이트계

78. 피복재에 습기가 있는 상태로 용접했을 경우 많이 일어날 수 있는 현상으로 다음 중 가장 중요한 것은?

- ① 오버랩 현상이 일어난다.
- ② 크레이터가 생긴다.
- ③ 언더컷이 생긴다.
- ④ 기공이 생긴다.

79. 다음 중 가스 압접법의 특징이 아닌 것은?

- ① 압접 소요시간이 짧다.
- ② 원리적으로 전력이 필요없다.
- ③ 용접부는 용융하지 않고 접합된다.
- ④ 가스 압접은 매우 숙련된 작업자가 필요하다.

80. FCC 결정구조를 갖는 금속에서 원자의 충전율(%)은?

- ① 36                      ② 68
- ③ 74                      ④ 80

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)  
 전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집  
 으로 검색 하세요.

**전자문제집 CBT란?**

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
 니다.

PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합  
 니다.

**오답 및 오탈자, 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확  
 인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	④	②	②	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	①	③	④	①	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	①	②	③	④	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	①	④	②	②	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	③	②	④	③	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	①	③	②	②	④	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	②	③	①	①	②	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	④	③	②	③	①	④	④	③