1과목: 침투탐상시험원리

- 1. 후유화성 형광침투액 및 습식 현상제를 사용하여 반거치식으로 침투탐상할 경우 자외선 조사등의 위치로 적당한 곳은?
 - ① 침투액 적용 단계
- ② 유화제 적용 단계
- 세척단계
- ④ 현상제 적용 단게
- 침투탐상시험에서 백색 미세분말의 현상제를 물에 분산시켜 사용하는 방법은?
 - ① 건식현상법
- ② 속건식현상법
- ❸ 습식현상법
- ④ 무현상
- 3. 수성유화제(Hydrophilic Emulsifier)를 사용하고 습식현상제를 적용하는 경우의 검사절차는?
 - ① 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 세척처리 → 건조처 리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리
 - ② 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 세척처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰 → 후처리
 - ③ 전처리 → 침투처리 → 1차 세척처리 → 유화처리 → 2차 세척 처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리
 - ① 전처리 → 침투처리→ 1차 세척처리 → 유화처리 → 2차 세척 처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰→ 후처리
- 4. 수세성 침투탐상검사를 할 때의 주의점이 아닌 것은?
 - ① 세척시의 물의 압력은 별도의 규정이 없고, 완전히 세척 만 되면 된다.
 - ② 지시된 침투시간이 넘지 않는 것을 확인한다.
 - ③ 검사부분의 과도한 세척을 피한다.
 - ④ 초과 침투액이 씻어졌는가를 알기 위하여 자외선등을 사용하는 경우도 있다.
- 5. 다음 중 폭이 넓고 얕은 불연속을 검출하는데 가장 좋은 침 투액은?
 - ❶ 후유화성 형광침투액
 - ② 용제제거성 염색침투액
 - ③ 수세성 형광침투액
 - ④ 수세성 염색침투액
- 6. 다음 중 침투탐상시험법이 아닌 것은?
 - ① 수세성 형광침투탐상법
 - ② 후유화성 형광침투탐상법
 - 불용성 염색침투탐상법
 - ④ 용제제거성 형광침투탐상법
- 7. 침투탐상검사에서 다른 방법과 비교하여 볼 때 수세성 형광 침투탐상에서는 산성 잔유물 및 크롬 성분이 매우 유해한데 그 이유는?
 - ① 수세성 침투제에 포함되어 있는 유화제가 있는 곳에서만 산성 및 산화물이 형광과 반응을 하기 때문에
 - ② 유화제가 산성 잔유물 및 크롬 성분에 의한 영향을 중화 시켜 주기 때문에
 - ③ 모든 방법에 있어서 형광 성분은 동일한 영향을 미치기 때문에
 - ① 물이 있는 곳에서 산성 및 산화물이 형광침투제와 반응하 여 형광염료를 파괴하기 때문에

- 8. 침투탐상시험시 대형 구조물 시험체 전면에 부착한 중유를 제거하는 방법에 관해 서술한 것으로 가장 적합한 것은?
 - ① 증기 세척을 한다.
 - ② 유기용제를 써서 세척한다.
 - ③ 알칼리 용제에 의해 세척을 한다.
 - ④ 형광 세척액을 용해시킨 물에 의해 세정한다.
- 9. 다음 비파괴검사의 특성 중 틀린 것은?
 - ① 침투탐상검사에서 표면이 개구되지 않은 결함은 검출이 어렵다
 - ② 방사선투과검사는 원리적으로 투과법이다.
 - ③ 초음파탐상검사는 방사선투과검사보다 두꺼운 것까지 검 사할 수 있다.
 - 초음파탐상검사시 초음파의 입사방향과 결함의 방향이 평행일 때 탐상감도가 가장 좋다.
- 10. 다음 중 침투탐상시험의 단점이 아닌 것은?
 - 1 시험체의 크기 및 형태에 많은 제한을 받는다.
 - ② 시험체의 표면에 열려있는 결함이어야만 검출이 가능하다.
 - ③ 다공성 또는 흡수력이 큰 재질로 구성된 시험체는 검사 하기가 곤란하다.
 - ④ 시험체의 표면온도에 따라 검사감도가 달라진다.
- 11. 침투탐상검사에서 현상제의 기능이 아닌 것은?
 - ① 불연속 지시가 나타나도록 해준다.
 - ② 빨려 나오는 양을 조절해 준다.
 - ③ 불연속으로부터 침투제를 빨아낸다.
 - ₫ 침투제의 형광 성능을 증대시킨다.
- 12. 보통 사용되는 현상제의 종류가 아닌 것은?
 - ① 건식현상제
- ② 속건식현상제
- ③ 습식현상제
- 4 고점성현상제
- 13. 연성이 낮은 재질을 너무 낮은 온도에서 단조할 때 가장 흔 히 나타나는 선형지시 형태의 결함은?
 - ① 기공
- 2 터짐
- ③ 주름
- ④ 라미네이션
- 14. 침투탐상시험에 사용되는 기름베이스유화제의 피로에 대한 점검사항인 피로시험에 해당되는 내용이 아닌 것은?
 - 형광휘도
- ② 수분함유량
- ③ 수세성
- ④ 부식성
- 15. 후유화성 형광침투탐상시험에서 불연속으로 진입하는 침투 제의 성능은 일차적으로 무엇과 관련이 있는가?
 - ① 침투제의 점성
 - ② 침투제의 화학적 안정성
 - ③ 침투제의 비중
 - ♪ 모세관 현상 능력
- 16. 침투탐상시험에 사용되는 형광염료는 자외선등으로 부터 자 외선 광을 흡수하여 황록색의 가시광선을 방출하는데이 때 형광염료가 방출하는 가시스펙트럼의 파장으로 다음 중 맞 는 것은?

- ① 315 nm
- ② 425 nm
- **3** 565 nm
- 4 625 nm
- 17. 침투탐상시험의 기본은 어떤 원리를 이용한 것인가?
 - ① 광전효과
- ② 보일의 법칙
- 유 모세관 현상
- ④ 파스칼의 원리
- 18. 침투탐상시 침투액의 성질로 고려 대상이 아닌 것은?
 - ① 점성(Viscosity)
 - ② 표면장력(Surface Tension)
 - ③ 적심성(Wetting ability)
 - ① 탄성(Elasticity)
- 19. 침투탐상검사와 다른 비파괴검사법을 비교 설명한 것으로 잘못된 것은?
 - 침투탐상검사가 방사선투과검사보다 표면 불연속부를 탐 상하는데 신뢰성이 떨어진다.
 - ② 침투탐상검사가 초음파탐상검사보다 표면 불연속부를 탐 상하는데 빠르며 확실하다.
 - ③ 와전류탐상검사는 침투탐상검사보다 제품의 형상에 제한 을 더 받는다.
 - ④ 자분탐상검사는 자성체의 피로균열 검사시 침투탐상검사 와 같은 신뢰성을 얻을 수 있다.
- 20. 침투탐상 방법을 선택하기 전에 일반적으로 고려해야 할 시 험의 특성에 해당되지 않는 것은?
 - ① 예상되는 불연속의 종류 및 크기
 - ② 침투제의 적용 방법
 - ③ 시편의 마감 정도
 - 4 시편의 크기

2과목: 침투탐상검사

- 21. 침투탐상시험을 할 때 물베이스 유화제의 농도를 간단히 측 정하는 기기는?
 - ① 비중계
- ② 색도계
- 용 농도계
- ④ 중량계
- 22. 후유화성 침투탐상시험시 유화시간을 가장 이상적으로 설정 하는 방법은?
 - ① 유화제내에 침투제의 오염도를 측정하면서 행한다.
 - ② 제조자의 권고에 따른다.
 - ③ 시방서에 따른다.
 - 4 실험에 의한다.
- 23. 정적 침투인자는 액체의 침투성과 관련이 있다. 이 인자에 서 액체의 침투를 조절하는 성질의 조합은?
 - ① 접촉각과 점성
 - ② 접촉각과 모세관현상
 - 🚯 표면장력과 접촉각
 - ④ 모세관현상과 표면장력
- 24. 침투탐상시험시 습식현상제 적용 방법이 가장 부적절한 것 은?
 - ❶ 전표면에 현상제의 두꺼운 피막을 입힌다.

- ② 검사체 표면 위에 현상제를 얇게 도포한다.
- ③ 침적법을 사용한다.
- ④ 분무기를 사용한다.
- 25. 화학플랜트, 발전 플랜트, 항공기 등의 기기 및 구조부품은 정기적으로 검사를 실시하여 안전성을 확보해야 한다. 사용 중 일반적으로 표면에 작용하는 응력과 외부 분위기의 영향 에 의하여 발생되는 표면손상에 대한 검사가 중요하다. 이 경우 발생될 수 있는 결함종류가 아닌 것은?
 - ① 피로균열
- ② 부식피로균열
- ❸ 편석
- ④ 크리프균열
- 26. 수분의 혼입이나 온도에 따른 침투액의 성능 저하가 가장 적은 침투탐상시험의 기호는? (단, 기호는 KS규격에 따른 다.)
 - ① FA
- P
 FB
- ③ VB
- 4 VC
- 27. 성능이 우수한 침투제의 물리적 특성으로 옳은 것은?
 - ① 인화점이 낮아야 한다.
- ② 점성이 커야 한다.
- ③ 휘발성이 강해야 한다.
- 4 접촉각이 작아야 한다.
- 28. 수도시설이 없는 장소에서 침투탐상검사를 하려고 한다. 가 장 적합한 방법은? (단, 다른 시설은 갖춘 것으로 가정)
 - 용제제거성 형광침투탐상시험법
 - ② 수세성 형광침투탐상시험법
 - ③ 후유화성 형광침투탐상시험법
 - ④ 후유화성 염색침투탐상시험법
- 29. 다음 중 주조품에서 발견될 수 있는 결함은?
 - ① 라미네이션(Lamination)
- ② 백점(Flakes)
- ❸ 탕계(Cold Shut)
- ④ 단조터짐(Burst)
- 30. 염색침투제의 색상을 주로 적색을 사용하는 이유로서 가장 적절한 것은?
 - 1 배경 색상에 관계없이 가시도가 비교적 높기 때문
 - ② 배경 색상에 관계없이 명암도가 비교적 높기 때문
 - ③ 배경 색상에 관계없이 선명도가 비교적 높기 때문
 - ④ 조명의 강도에 크게 영향을 받지 않고 색상인지도가 비 교적 일정하기 때문
- 31. 유성인 리포필릭유화제를 사용한 후유화성 액체침투탐상시 험법에서 유화처리의 시기는?
 - ① 침투처리전
- ② 수세처리후
- 3 침투처리후
- ④ 현상처리후
- 32. 대부분의 현상제는 모세관 현상에 의해 실제 결함보다 큰 지시를 나타낸다. 다음 중 모세관 현상이 거의 없는 현상제 는?
 - ❶ 플라스틱필름 현상제
- ② 건식현상제
- ③ 습식현상제
- ④ 비수성 습식현상제
- 33. 침투탐상검사 수행시 지시가 나타났다. 이 때 검사자가 제 일 먼저 해야 할 조치는?
 - ❶ 관련지시 여부를 확인한다.
 - ② 결함의 종류를 분석한다.
 - ③ 결함의 길이를 측정한다.

- ④ 현상시간에 따른 지시의 퍼짐을 관찰한다.
- 34. 침투탐상시험시 탐상 부품의 표면온도가 과도하게 가열이 될 경우 유발되는 문제는?
 - ① 침투제의 점도가 매우 작아지게 된다.
 - 2 침투제의 휘발성을 소실하게 된다.
 - ③ 침투제의 표면장력이 증가하게 된다.
 - ④ 침투제의 침투성이 증가하게 된다.
- 35. 다음 중 침투탐상시험에 사용되는 비교시험편의 사용목적으로 가장 부적절한 것은?
 - ① 구입시 탐상제의 성능 비교
 - ② 사용중 탐상제의 성능 비교
 - 3 전처리 방법의 적정성 비교
 - ④ 검사방법의 적정성 비교
- 36. 현상제 중 결함지시를 영구 보존하기에 적합한 것은?
 - ① 건식 현상제
- ② 습식 현상제
- ③ 플라스틱필름 현상제
- ④ 비수성 습식 현상제
- 37. 수세성 염색침투탐상시험법의 단점은?
 - ① 세척 조작이 어렵다.
 - ② 표면이 거친 검사품의 탐상에는 부적합하다.
 - ③ 전원이 필요하다.
 - 4 검출 감도가 낮아 미세한 결함의 검출이 어렵다.
- 38. 좋은 침투액의 조건이 아닌 것은?
 - ① 대단히 미세하고 열려진 틈에 빨리 침투할 수 있어야 한 다.
 - ② 비교적 거칠게 열려진 틈일지라도 남아 있어야 한다.
 - ③ 시험 후 표면으로부터 쉽게 제거되어야 한다.
 - 4 시험 후 빨리 증발해야 한다.
- 39. 형광침투탐상시험에 사용되는 자외선등은 충분히 가열되기 까지는 완전한 기능을 발휘하지 못한다. 필요한 방전온도에 이르기까지는 최소한 몇 분의 예열 시간이 요구되는가?
 - ① 1분
- 2 5분
- ③ 30분
- ④ 60분
- 40. 수세성 염색침투탐상시험법에 대한 설명이 잘못된 것은?
 - ① 세척조작이 쉽다.
 - ② 표면이 거친 시험체의 탐상도 가능하다.
 - ③ 결함검출 감도가 좋다.
 - ④ 형상이 복잡한 시험체도 탐상이 가능하다.

3과목: 침투탐상관련규격

- 41. ASTM E-165에서는 형광침투탐상시험시 암실에서의 눈 적응을 위해 검사수행 전 최소 몇 분을 기다리도록 권고하는 가?
 - ① 최소 10분
- ② 최소 3분
- 🚯 최소 1분
- ④ 즉시 수행 가능하다.
- 42. KS W 0914 항공우주용기기의 침투탐상검사 방법 중 용제 제거성 침투액 계통을 사용하는 방법C의 공정에 대한 설명

- 이다. 틀린 것은?
- ① 침투액은 먼저 실오라기가 없는 깨끗하고 건조한 천또는 흡수성이 있는 타월을 사용하여 여분의 침투액을 닦아낸 다.
- 물로 적신 실오라기가 없는 천 또는 타월을 사용하여 다시 표면에 있는 침투액을 닦아 내는 것은 허용되지 않는다
- ③ 구성부품의 표면에 용제를 대량으로 흘리거나 용제를 듬뿍 적신 천 또는 타월을 사용해서는 안 된다.
- ④ 구성부품과 천 또는 타월을 적절한 조명하에서 조사하여 표면의 침투액이 적절히 제거된 것을 확인하여야 한다.
- 43. ASME Sec.V Art.6에서 규정한 침투탐상시험 지시모양의 평 가에 대해 바르게 설명한 것은?
 - ① 모든 선형지시는 불합격으로 한다.
 - ② 모든 원형지시는 합격으로 한다.
 - ③ 모든 무관련지시는 합격으로 한다.
 - 모든 지시는 관련 코드 섹션의 판정기준에 따라 평가한다.
- 44. KS B 0816에 따라 침투탐상시험을 할 때 현상방법의 분류로 기호 "N" 이 의미하는 뜻은?
 - ① 건식현상제를 사용하는 방법
 - ② 습식현상제를 사용하는 방법
 - ③ 속건식현상제를 사용하는 방법
 - ◑ 현상제를 사용하지 않는 방법
- 45. ASME Sec.V에 따라 용접부를 침투탐상시험할 때 시험부와 인접 경계면은 적어도 몇 mm까지 전처리하여야 하는가?
 - ① 13mm
- **2** 25mm
- ③ 38mm
- **4** 50mm
- 46. KS B 0816에 따른 침투탐상시험의 기록을 작성할 때 조작 조건에 포함되지 않는 것은?
 - ① 시험시의 온도
- ② 세척수의 온도
- 세척시간
- ④ 관찰시간
- 47. KS B 0816에 의한 침투탐상시험에서 침투장치, 유화장치, 세척장치, 암실, 자외선조사장치 등이 모두 필요한 시험법은?
 - 1 FA-S
- 2 FB-D
- ③ FC-W
- 4 VB-S
- 48. 단조품의 미세균열을 정밀시험하고자 ASTM E 165에 의해 후유화성 형광침투탐상시험법을 적용, 어두운 장소에서 지시를 관찰하려고 한다. 이 때 허용되는 주위의 최대 밝기는?
 - ① 10룩스
- 20룩스
- ③ 30룩스
- ④ 40룩스
- 49. ASME Sec.V에 따라 침투탐상시험을 수행할 때 시험하는 동안 침투제와 시험체 표면에서의 적정 온도 범위는?
 - ① 0℃ ~ 10℃
- **2** 10°C ~ 52°C
- ③ 52℃ ~ 72℃
- 4 72°C ~ 90°C
- 50. 캐시(cache)에 대한 설명이 아닌 것은?
 - ① 자주 사용하는 데이터나 소프트웨어 명령어들의 저장 장 소이다.

침투비파괴검사산업기사

② 작고 매우 빠른 메모리이다.

- ③ 데이터와 명령어들의 전송속도 향상을 위한 목적을 가진다.
- 4 신용크기 정도의 반영구적인 보조기억장치이다.
- 51. 다음 중 네트워크 상의 컴퓨터가 가동되는지를 알아보는 명 령은?
 - 1) ftp
- (2) telnet
- 3 finger
- 4 ping
- 52. ASME Sec.V Art.6에서 규정하는 시험체 표면에서의 최소 자외선강도 값은?
 - ① $100\mu\text{W/cm}^2$
- (2) 270 μ W/cm²
- $(3) 600 \mu \text{W/cm}^2$
- $41000 \mu \text{W/cm}^2$
- 53. KS B 0816에 의하여 전수검사하는 경우 합격품은 각각에 대하여 표시 또는 착색을 한다. 잘못된 설명은?
 - ① 각인 또는 부식에 의한 표시를 할 때는 P의 기호를 사용 한다.
 - ② 각인 또는 부식에 의한 표시가 곤란할 때는 적갈색으로 P의 기호로 표시를 한다.
 - 시험품에 기호를 표시하기 곤란할 때는 노란색으로 착색 표시한다.
 - ④ 기호 또는 착색으로 표시를 할 수 없을 때는 시험기록에 기재한 방법에 따른다.
- 54. 인터넷에서 사용되는 도메인 중 기관 도메인 이름이 잘못된 것은?

① ac : 교육기관 ② co : 상업적 기관 ③ go : 정부기관 **①** or : 연구기관

- 55. KS W 0914에서 규정하고 있는 침투제 중 MIL-I-25135에 따라 사용하지 않은 침투액의 시료를 대비기준으로 사용하는 것은?
 - ① 수세성 염색침투 탐상제
 - ② 후유화성 염색침투 탐상제
 - ③ 용제제거성 염색침투 탐상제
 - 4 수세성 형광침투 탐상제
- 56. KS B 0816에서 두개의 선상 결함지시모양이 거의 동일선상 에 나란히 있을 때 연속 침투지시모양으로 분류하는 상호 거리는?
 - ① 5mm 이하인 때
 - ② 4mm 이하인 때
 - 3 2mm 이하인 때
 - ④ 긴쪽 결함지시모양 길이보다도 길 때
- 57. 다음 중 인터넷 관련 전자우편 표준통신 규약은?
 - 1 PPP
- 2 SMTP
- ③ UDP
- 4 ARP
- 58. ASME Sec. V Art.6에서 권고하는 최소한의 현상시간은?
 - ① 3분
- ② 5분
- 6 7분
- ④ 10분
- 59. 사용자가 internet.abc.ac.kr과 같은 주소로 입력한 주소를 원래의 주소 210.110.224.114로 바꿔주는 역할을 하는 서

버를 무엇이라 하는가?

- ① Proxv 서버
- ② SMTP 서버
- **3** DNS 서버
- ④ Web 서버
- 60. KS B 0816에 의거 침투탐상시험을 실시한 결과, 4개의 선 상 결함이 동일 선상에 상호간 거리가 모두 1.5 mm씩 떨어 져 연속해서 존재하고 있다. 2개의 결함 길이는 각각 5mm 이고, 다른 2개는 각각 3mm이다. 이 때의 등급 분류는?
 - ① 4급의 1개 결함
 - ② 3급, 4급의 독립된 2개 결함
 - ③ 2급, 3급의 독립된 2개 결함
 - ₫ 등급분류는 하지 않음

4과목 : 금속재료 및 용접일반

- 61. 비정질합금의 제조방법이 아닌 것은?
 - ❶ 고압압축법
- ② 스파터(sputter)법
- ③ 용탕 급냉법
- ④ 롤 급냉법
- 62. 저항용접 분류 중 맞대기 저항용접의 종류가 아닌 것은?
 - ① 업셋 용접
- ② 플래시 용접
- 소폭용접
- ④ 퍼커션 용접
- 63. 금속결정에서 전위(dislocation)의 생성과정에 속하지 않는 것은?
 - ① 칼날전위
- ② 나사전위
- ③ 혼합전위
- ₫ 탄성전위
- 64. 수동 아크용접기는 모두 수하특성인 동시에 정전류 특성으로 설계된 이유를 설명한 중 가장 적합한 것은?
 - ① 아크길이가 변할 때 아크전류의 변동이 크기 때문에
 - ② 아크길이가 변할 때 아크전압의 변동이 크기 때문에
 - 아크길이가 변할 때 아크전류의 변동이 적기 때문에
 - ④ 아크길이가 변할 때 아크전압의 변동이 적기 때문에
- 65. 다음 중 탄산가스 아크 용접법에서 비용극식인 것은?
 - ❶ 탄소 아크법
 - ② 솔리드 와이어법
 - ③ 퓨즈 아크법
 - ④ 솔리드 와이어 혼합 가스법
- 66. 다음 중 용접 변형의 기본변형 3가지에 속하지 않는 것은?
 - ① 각 변화
- ② 가로수축
- 용 원형수축
- ④ 세로수축
- 67. 피복 아크 용접봉의 피복제에 습기가 흡습 되었을 경우 가 장 많이 발생되는 용접 결함은?
 - ① 언더컷이 발생한다.
- 2 기공이 발생한다
- ③ 슬랙의 량이 많아진다.
- ④ 크랙이 발생한다
- 68. 다음 보기의 사항은 아크용접에서 어떤 용접 결함에 대한 대책이다. 다음 중 가장 관계가 깊은 결함은?

- 침투비파괴검사산업기사
 - ① 미음부를 청소한다.
 - ② 용접속도를 늦춘다.
 - ③ 용접봉을 (+)국으로 연결한다.
 - ④ 용제를 건조시킨다
 - 1 기공(blow hole)
- ② 슬래그 혼입
- ③ 균열(crack)
- ④ 언더 컷
- 69. 장신구, 무기, 불상, 범종 등의 재료로 사용되어 왔으며 임 진왜란시 거북선 포신으로 사용된 Cu-Sn 합금은?
 - 4 청동
- ② 황동
- ③ 양은
- ④ 톰백
- 70. 금속의 일반적인 공통적 성질 중 틀린 것은?
 - ① 열 및 전기의 양도체이다.
 - ② 금속 특유의 광택이 있다.
 - ③ 수은 이외에는 상온에서 고체이다.
 - 4 강도, 경도 및 비중이 작고 투명하다.
- 71. 다음 중 용접부에 대한 설명으로서 옳은 것은?
 - ① 열영향부(HAZ:heat affected zone)는 경화되고 연성이 저하되며 응력 집중으로 인해 균열되기 쉽다.
 - ② 수소량은 용접부의 연성저하 및 균열 발생에 영향을 미치지 못한다.
 - ③ 열영향부 부근은 노치 인성(notch toughness)의 상승으로 균열이 일어나게 된다.
 - ④ 수소량이 적어지면 용접부에서의 연성이 저하가 심해진
- 72. TIG 용접에서 전류의 극성에 대한 설명중 직류 역극성의 특 징이라 할 수 있는 것은?
 - ① 용입이 깊다
- ② 비드폭이 좁다
- 3 청정작용이 있다
- ④ 전극의 과열이 적다
- 73. CO₂ 용접기를 사용, 용착금속 20kgf을 용착속도 4 kgf/hr, 아크타임(Arc time) 50%로 용접할 경우 용접작업시간은?
 - ① 5 시간
- 2 10 시간
- ③ 20 시간
- ④ 40 시간
- 74. 다음 중 경금속이 아닌 것은?
 - 1 Al

2 Mg

③ Be

- A Ni
- 75. 금속간 화합물 Fe₃C에서 C의 원자비는?
 - 1 75%
- **2** 25%
- 3 18%
- 4 8%
- 76. 상온에서 구리(Cu)의 결정격자는?
 - ① 정방형 격자
- ② 조밀육방 격자
- ❸ 면심입방 격자
- ④ 체심입방 격자
- 77. 페라이트와 탄화물이 서로 층상으로 배치된 조직으로 현미 경조직은 흑백으로 된 파상선을 형성하고 있는 것은?
 - ① 오스테나이트
- 2 펄라이트
- ③ 레데브라이트
- ④ 마텐자이트

78. 소결함유 베어링제조의 소결 공정이 맞는 것은?

- ① 혼합 →재압축→예비소결→원료→본소결
- ② 본소결→혼합→가압성형→원료→재압축
- ❸ 원료→혼합→가압성형→예비소결→본소결
- ④ 가압성형→예비소결→혼합→원료→압축
- 79. 주철을 A₁ 변태에서 가열 냉각을 반복하였을 때 체적팽창이 심화되어 치수의 변화 및 균열이 일어나는 현상은?
 - ① 백선화 현상
- 2 주철의 성장 현상
- ③ 시효경화 현상
- ④ 스테다이트현상
- 80. 테르밋 용접의 설명으로 가장 적합한 것은?
 - ① 원자수소의 발열을 이용한 것이다.
 - ② 전기용접법과 가스용접법을 결합한 방식이다.
 - ③ 액체산소를 이용한 가스용접법의 일종이다.
 - ❶ 산화철과 알루미늄의 반응열을 이용한 용접이다.

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u>

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe 전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집

으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자, 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

	_	_		_	_		_	_	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	3	4	1	1	3	4	1	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	2	1	4	3	3	4	1	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	4	3	1	3	2	4	1	3	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	1	2	3	3	4	4	2	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	2	4	4	2	3	2	2	2	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	4	3	4	4	3	2	3	3	4
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	3	4	3	1	3	2	1	1	4
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	3	2	4	2	3	2	3	2	4