

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 배럴가공(barrel finishing)을 하면 여러가지 결과를 얻을 수 있다. 여기에 해당되지 않는 것은?

- ① 연삭의 효과
- ② 스케일 제거
- ③ 버니싱(burnishing) 작용
- ④ 도금의 효과

2. 공작물의 직경이 ø 50mm인 경강을 세라믹 공구로 절삭속도 300m/min의 조건으로 선삭가공하려고 할 때, 주축 회전수는?

- ① 약 480rpm
- ② 약 1350rpm
- ③ 약 1910rpm
- ④ 약 2540rpm

3. 줄 눈금의 크기 표시가 맞는 것은?

- ① 1[mm] 2내에 있는 눈금의 수
- ② 1[mm]에 대한 눈금의 수
- ③ 1[inch]에 대한 눈금의 수
- ④ 1[inch] 2내에 있는 눈금의 수

4. 만네스만식 제관법은 다음의 어느 제관법에 속하는가?

- ① 단접관법
- ② 용접관법
- ③ 천공법(piercing process)
- ④ 오무리기법(cupping process)

5. 선삭(turning)작업에서 일반적으로 하지 않는 것은?

- ① 기어가공작업
- ② 나사깎기
- ③ 테이퍼작업
- ④ 널링

6. 연삭 숫돌의 파손 원인이 아닌 것은?

- ① 숫돌과 공작물, 숫돌과 지지대간에 불순물이 끼었을 경우
- ② 숫돌이 과도한 고속으로 회전하는 경우
- ③ 숫돌의 측면을 공작물로 심하게 삽입됐을 경우
- ④ 숫돌이 진원이 아닐 경우

7. 어미자의 최소눈금이 0.5mm이고 아들자 24.5mm를 25등분한 버니어캘리퍼스의 최소측정값은?

- ① 0.05mm
- ② 0.01mm
- ③ 0.025mm
- ④ 0.02mm

8. 공작물 고정 장치가 없는 지그는?

- ① 템플릿 지그(template jig)
- ② 플레이트 지그(plate jig)
- ③ 앵글플레이트 지그(angle plate jig)
- ④ 테이블 지그(table jig)

9. 스프링 백(spring back)이란?

- ① 스프링에서 장력의 세기를 나타내는 척도이다.
- ② 스프링의 피치를 나타낸다.
- ③ 판재를 구부릴 때 하중을 제거하면 탄성에 의해 약간 처음 상태로 돌아가는 것이다.
- ④ 판재를 구부렸을 때 구부린 모양이 활 모양으로 되는 현상이다.

10. 호닝(honing)작업에서 옳지 않은 것은?

- ① 가공시간이 짧다.
- ② 진원도 및 직선도를 바로 잡을 수 있다.
- ③ 크기를 정확히 조절할 수 있다.
- ④ 표면 정밀도를 항상시키지 못한다.

11. 소성가공에서 열간가공과 냉간가공을 구분하는 온도는?

- ① 금속이 녹는 온도
- ② 변태점 온도
- ③ 발광 온도
- ④ 재결정 온도

12. ø 40의 연강봉에 리드(lead) 240mm의 비틀림 흠을 밀링에서 깎고자 한다. 이 때 테이블은 몇도 몇분 회전시켜야 하는가?

- ① 약 27° 38'
- ② 약 35° 48'
- ③ 약 42° 51'
- ④ 약 50° 06'

13. 직류 아크용접에서 모재에 (+)극, 용접봉에 (-)극을 연결하여 용접할 때의 극성은?

- ① 역극성
- ② 정극성
- ③ 용극성
- ④ 모극성

14. 연삭작업에서 눈메꿈/loading)을 일으킨 칩을 제거하여 깎임새를 회복시키는 작업은?

- ① 드레싱(dressing)
- ② 보딩(boarding)
- ③ 크러싱(crushing)
- ④ 셰이핑(shaping)

15. 매치 플레이트(match plate)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 주형에서 소형 제품을 대량으로 생산할 때 사용된다.
- ② 목형의 평면을 깎을 때 사용된다.
- ③ 주형을 다져 목형을 만들 때 사용된다.
- ④ 주물사의 입도를 분류할 때 사용된다.

16. 파이프끼리 서로 맞대기 용접을 하는데 가장 좋은 용접 결과를 얻을 수 있는 것은?

- ① 가스 압접
- ② 플래시버트 용접(flash butt welding)
- ③ 고주파 유도 용접
- ④ 초음파 용접

17. 나사의 측정 대상이 아닌 것은?

- ① 유효지름
- ② 리드각
- ③ 산의 각도
- ④ 피치

18. 압연가공에서 강판을 압연할 때, 사용하는 롤러(roller)는?

- ① 원통형 roller
- ② 홀형 roller
- ③ 개방형 roller
- ④ 밀폐형 roller

19. 경도가 가장 큰 열처리 조직은?

- ① 오스테나이트(austenite)
- ② 마르텐사이트(martensite)
- ③ 솔바이트(sorbite)
- ④ 펄라이트(pearlite)

20. 프레스가공 방식에서 상하형이 서로 무관계한 요철(凹凸)을 가지고 있으며 재료를 압축함으로써 상하면상에는 다른 모양의 각인(刻印)이 되는 가공법은?

- ① 코이닝 가공(coining work)

③ A₃④ A₄**3과목 : 컴퓨터응용기공**

41. 이차 곡면(quadric surface)의 일반적 표현 방식은 $F(x,y,z)=ax^2+by^2+cz^2+dxy+eyz+fzx+gx+hy+kz+i=0$ 로 나타내며 이를 VCV'=0 의 행렬식으로 표현할 수 있다.

$$V = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} a & d/2 & f/2 & g/2 \\ d/2 & b & e/2 & h/2 \\ f/2 & e/2 & c & k/2 \\ g/2 & h/2 & k/2 & q \end{bmatrix}$$

이때 행렬식 C의 특성

에 따라 4가지 그룹으로 구분할 수 있는데 해당하지 않는 내용은?

- ① 일체형 쌍곡면 ② 원 타원, 분리형 쌍곡면
 ③ C가 2행인 원통 ④ C가 3행인 원통

42. 직사각형의 밑변을 고정시킨 상태에서 이를 찌그러트려 평행사변형으로 만들려고 할 때 사용되는 변환은?

- ① 전단 변환 (shearing) ② 반사 변환 (reflection)
 ③ 회전 변환 (rotation) ④ 크기 변환 (scaling)

43. 떨어져서 구성된 두 곡면의 접선, 법선벡터를 일치시켜 곡면을 구성시키는 방법은?

- ① Smoothing ② Blending
 ③ Filleting ④ Stretching

44. 정면도의 정의로 맞는 것은?

- ① 물체의 각면 중 가장 그리기 쉬운면을 그린 그림
 ② 물체의 뒷면을 그린 그림
 ③ 물체를 위에서 보고 그린 그림
 ④ 물체 형태의 특징을 가장 뚜렷하게 나타내는 그림


45. 기어를 그릴 때 사용되는 선의 설명으로 틀린 것은?

- ① 잇봉우리원(이끌원)은 굵은 실선으로 그린다.
 ② 피치원은 가는 1점 쇄선으로 그린다.
 ③ 이골원(이뿌리원)은 가는 실선으로 그린다.
 ④ 잇줄 방향은 통상 3개의 굵은 실선으로 그린다.

46. 40H7은 $40_0^{+0.025}$, 40G6은 $40_{+0.009}^{+0.025}$ 라고 할 때 40G7의 공차 범위는 얼마인가?

- | | |
|----------|----------|
| ① +0.009 | ② -0.009 |
| ③ 0 | ④ -0.034 |
| +0.034 | +0.034 |
| ③ 0 | ④ +0.009 |

47. 다음은 컴퓨터의 기본구성을 나타낸 것이다. □ 안에 들어갈 것으로 옮은 것은?

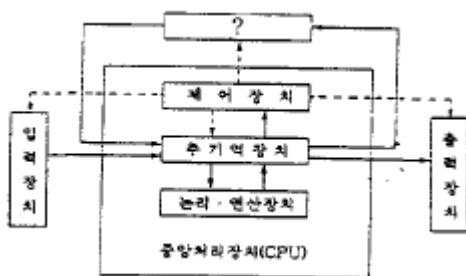

- ① 인터페이스(interface)
 ② 보조 기억 장치(auxiliary memory)
 ③ 부호기(encoder)
 ④ 마이크로프로세서(microprocessor)

48. XY평면 위의 점(10, 20)을 원점을 중심으로 시계 방향으로 45° 회전시킬 때의 좌표값은?

- ① (21.2, 7.1) ② (20, 40)
 ③ (7.1, 21.2) ④ (10.2, 20.1)

49. 음영기법(shading) 방법에는 여러 가지가 있는데 다음 중 가장 현실감이 뛰어난 음영기법은?

- ① 풍(Phong) 음영기법 ② 구로드(Gouraud) 음영기법
 ③ 평활(smooth) 음영기법 ④ 단면별(faceted) 음영기법

50. CAD의 표준 형상기술 소프트웨어로써 서로 다른 CAD SYSTEM의 데이터의 교환을 목적으로 하는 것은?

- ① GKS ② CORE
 ③ MAP ④ IGES

51. "구멍의 최대 허용치수 - 축의 최소 허용치수"가 나타내는 것은?

- ① 최소 틈새 ② 최대 틈새
 ③ 최소 짐새 ④ 최대 짐새


52. 스프로켓 제도시 바깥지름은 어떤 선으로 도시하는가?

- ① 굵은 실선 ② 가는 실선
 ③ 굵은 파선 ④ 가는 1점 쇄선

53. 도면에 사용하는 가는 1점쇄선의 용도에 의한 명칭에 해당되지 않는 것은?

- ① 중심선 ② 기준선
 ③ 피치선 ④ 파단선

54. 다음 그림에서 ④와 같은 투상도를 무엇이라고 부르는가?

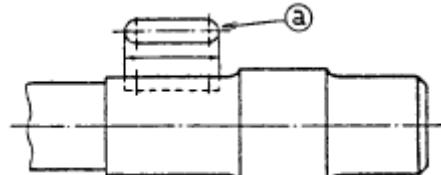

- ① 부분 확대도 ② 국부 투상도
 ③ 보조 투상도 ④ 부분 투상도

55. SM10C로 표시된 재료기호의 10C는 무엇을 나타내는가?

- ① 재질번호 ② 재질등급
 ③ 최저 인장강도 ④ 탄소 함유량

56. 형상은 같으나 치수가 다른 도형등을 작성할 때 가변되는 기본도형을 작성하여 놓고 필요에 따라 치수를 입력하여 비례되는 도형을 작성하는 기능을 무엇이라 하는가?

- ① 매크로화 기능
- ② 디스플레이 변형 기능
- ③ 도면화 기능
- ④ 파라메트릭 도형 기능

57. CAD그래픽 소프트웨어를 구성하는 5대 중요 모듈이 아닌 것은?

- ① 그래픽 모듈(graphic module)
- ② 서류화 모듈(documentation module)
- ③ 서페이스 모듈(surface module)
- ④ 입·출력 모듈(input &output module)

58. 도면의 크기와 대상물의 크기 사이에는 정확한 비례 관계를 가져야 하나 예외로 할 수 있는 도면은?

- ① 부품도
- ② 제작도
- ③ 설명도
- ④ 확대도

59. 모듈 6, 잇수 $Z_1 = 45$, $Z_2 = 85$, 압력각 14.5° 의 한쌍의 표준기어를 그리려고 할 때, 기어의 바깥지름 D_1 , D_2 를 얼마로 그리면 되는가?

- ① 282mm, 522mm
- ② 270mm, 510mm
- ③ 382mm, 622mm
- ④ 280mm, 610mm

60. 2차원에서 반시계 방향으로 θ 각 만큼 회전시켰을 때의 회전변환 행렬은?

$$\begin{array}{ll} \text{① } \begin{bmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} & \text{② } \begin{bmatrix} -\cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \\ \text{③ } \begin{bmatrix} -\sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} & \text{④ } \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \end{array}$$

4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 머시닝센터에서 지름 50mm의 페이스커터로 25m/min의 절삭속도로 절삭하려고 하는 경우 주축의 회전수와 커터의 배분이송속도를 결정하면? (단, 커터의 날수 12개, 날 1개당 이송 0.2mm)

- ① 125rpm, 300mm/min
- ② 127rpm, 31.8mm/min
- ③ 159rpm, 31.8mm/min
- ④ 159rpm, 382mm/min

62. 다음 솔리드 모델링의 특징을 설명한 것 중 해당되지 않는 것은?

- ① 이동, 회전등을 이용한 형상의 파악이 불가능하다.
- ② 데이터의 처리시간이 길다
- ③ 불 대수(boolean)연산이 적용된다.
- ④ 은선 제거가 가능하다.

63. 다음 중 1.5초 동안 일시정지하는 프로그램 지령이 잘못된 것은?

- ① G04 X1.5;
- ② G04 U1.5;
- ③ G04 P1.5;
- ④ G04 P1500;

64. 직경지령으로 설정된 최소지령 단위가 0.001mm인 CNC선반에서 U30.으로 지령한 경우 공구의 실제 이동량은?

- ① 10mm
- ② 15mm
- ③ 20mm
- ④ 30mm

65. 다음 CNC 서보기구 제어시스템 특성 중 Closed loop 제어방식을 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 모터축으로 부터 위치검출을 행하여 볼나사의 회전 각도를 검출하는 방식
- ② 기계의 테이블에 부착된 직선 scale이 위치 검출을 행하여 피드백하는 방식
- ③ 모터축으로 부터 위치검출을 리졸버에 의하여 제어하는 방식
- ④ 모터축으로 부터 위치검출을 직선 scale에 의하여 제어하는 방식

66. 모델링에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 와이어 프레임 모델은 구조가 간단하고 처리가 용이하다.
- ② 서피스 모델은 단면도 작성, 숨은선 소거, NC 툴패스 등이 가능하다.
- ③ 서피스 모델은 질량 특성 계산이 용이하다.
- ④ 와이어 프레임 모델은 단면도 작성, 숨은선 소거, 상관선 작도 등이 불가능하다.

67. 다음 중 DNC에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① NC 테이프를 사용하지 않고 CNC가공을 행할 수 있다.
- ② 하드 와이어드(hard wired) CNC라고 한다.
- ③ 여러 대의 CNC 공작기계를 한 대의 컴퓨터로 제어할 수 있다.
- ④ 복잡한 항공기 부품의 가공 등에 사용된다.

68. 알루미늄 소재를 머시닝센터에서 Ø6의 HSS드릴로 드릴링하고자 할 때, 절삭조건표에 의하면 드릴 절삭속도는 $V=32m/min$ 이다. CNC 프로그램에서 드릴 회전수 N(rpm)은?

- ① 1698
- ② 1598
- ③ 1498
- ④ 1398

69. 3차원 공간 곡선으로써 알맞지 않은 것은?

- ① Bezier곡선
- ② Archimedes곡선
- ③ NURBS곡선
- ④ B-spline곡선

70. 다음 중 Bezier 곡선을 설명하는 것이 아닌 것은?

- ① 첫 정점과 마지막 정점을 통과한다.
- ② 볼록포(convex hull) 성질이 있다.
- ③ 다항식 곡선의 차수는 (polygon의 정점의 개수 - 1)이다.
- ④ 곡선의 양 끝점과 접선 벡터를 사용하므로 상호 대화적인 설계작업에 가장 적합하다.

71. 3차원 형상모델을 분해모델로 저장하는 방법 중 틀린 것은?

- ① 복셀(Voxel) 모델
- ② 옥트리(Octree) 표현
- ③ 세포분해(Cell Decomposition) 모델
- ④ Facet 모델

72. CAD/CAM 시스템간에 데이터베이스가 서로 호환성을 가질 수 있도록 모델의 입출력데이터를 표준형식으로 작성하는

