

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 특히, 구멍 가공에서 다이아몬드, 루비, 사파이어 등의 가공에 가장 적합한 특수 가공 방법은?

- ① 전해연마 ② 방전가공
- ③ 슈퍼 피니싱 ④ 호우닝

2. 단조작업에서 해머의 무게가 10kgf, 타격순간의 해머의 속도가 10 m/sec, 타격에 의한 단조 재료 높이의 변화량이 3mm, 중력가속도가 9.8 m/sec², 해머의 효율이 0.9였다면, 이 때의 단조 에너지는 약 몇 kgf-m인가?

- ① 40.2 ② 43.7
- ③ 45.9 ④ 50.3

3. 전기설비에 대한 일반 안전사항 중 틀린 것은?

- ① 전등코드는 못이나 금속에 걸어서 사용한다.
- ② 퓨즈는 반드시 스위치를 끈 후에 바꿔 넣는다.
- ③ 기계의 이상 유무를 확인할 때에는 스위치를 끈다.
- ④ 스위치의 상자내부는 항상 깨끗이 한다.

4. 절삭유는 냉각작용, 윤활작용, 세척작용의 효과가 있어서 사용한다. 절삭유의 장점이 아닌 것은?

- ① 공구 수명을 연장시킨다. ② 표면경도를 증가시킨다.
- ③ 가공 능률을 좋게 한다. ④ 다듬질면을 보호한다.

5. 프레스가공(press work) 중에서 전단가공(shearing) 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 펀칭(punching) ② 코이닝(coining)
- ③ 트리밍(trimming) ④ 블랭킹(blanking)

6. 블랭킹(blanking)이나 펀칭(punching)작업시 펀치나 다이에 쉬어각(shear angle)을 두게된다. 이유는 무엇인가?

- ① 펀치나 다이의 파손을 막기 위해
- ② 전단하중을 감소시키기 위해
- ③ 전단면을 보기 좋게 하기 위해
- ④ 다이에 대한 펀치의 편심을 방지하기 위해

7. 구성 인선을 감소시키는 방법 중 옳은 것은?

- ① 절삭속도를 고속으로 한다.
- ② 공구 상면 경사각을 작게 한다.
- ③ 절삭깊이를 깊게 한다.
- ④ 마찰저항이 큰 공구를 사용한다.

8. 테르밋 용접이란 무엇인가?

- ① 원자수소의 발열을 이용한 용접법이다.
- ② 전기용접과 가스용접법을 결합한 방법이다.
- ③ 산화철과 알루미늄의 테르밋 반응을 이용한 철강재의 용접법이다.
- ④ 액체 산소를 이용한 가스 용접법의 일종이다.

9. 심랭처리(subzero treatment)의 목적에 맞는 것은?

- ① 담금질전 강의 강도를 높이기 위한 것이다.
- ② 시멘타이트 조직을 강화하기 위한 것이다.
- ③ 시효 변형을 주기 위한 것이다.
- ④ 담금질한 강의 잔류 오스테나이트를 마텐사이트로 바꾸는

것이다.

10. 용접봉에 있어서 플럭스(flux)의 역할이 아닌 것은?

- ① 아크를 안정시킨다.
- ② 모재 합금 성분을 보충할 수 있다.
- ③ 정련된 용착금속을 만든다.
- ④ 용착금속을 산화시킨다.

11. 길이 측정기가 아닌 것은?

- ① 버니어 캘리퍼스(vernier calipers)
- ② 하이트 게이지(height gauge)
- ③ 템스 게이지(depth gauge)
- ④ 사인 바(sine bar)

12. 파이프를 구부릴때 파이프속에 모래나 송진으로 채우는 이유는?

- ① 가열할 때 팽창을 막기 위하여
- ② 파이프 과열을 막기 위하여
- ③ 안쪽으로 주름이 생기는 것을 막기 위하여
- ④ 파이프 냉각을 막기 위하여

13. 숏 피닝(shot peening)의 설명과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 금속의 표면 강도를 증가시킨다.
- ② 피로한도를 높여준다.
- ③ 강구를 공작물 표면에 분사시킨다.
- ④ 표면을 연마한다.

14. 드릴지그(drill jig)의 사용목적으로 옳은 것은?

- ① 드릴의 안내가 되며 구멍의 위치를 정확히 하고 센터 펀칭을 생략하기 위하여
- ② 공작물을 견고히 고정하며, 드릴을 정확히 하기 위하여
- ③ 드릴의 흔들림을 방지하기 위하여
- ④ 드릴의 날을 보호하고 수명을 연장시키기 위하여

15. 뒤편(back plate)을 가진 플레이트 지그의 일종이며, 공작물의 형태가 얇아서 비틀리기 쉬운 연한 공작물 가공시 사용하는 지그는?

- ① 박스 지그 ② 샌드위치 지그
- ③ 템플릿 지그 ④ 채널 지그

16. 주물사의 구비조건 중 틀린 것은?

- ① 용해성이 좋아야 한다. ② 내화성이 있어야 한다.
- ③ 성형성이 좋아야 한다. ④ 통기성이 좋아야 한다.

17. 압탕의 역할로서 옳지 않은 것은?

- ① 균열이 생기는 것을 방지한다.
- ② 주형내의 쇳물에 압력을 준다.
- ③ 주형내의 용재를 밖으로 배출시킨다.
- ④ 금속이 응고할때 수축으로 인한 쇳물 부족을 보충한다.

18. 지름 50mm인 연강 동근봉을 30m/min의 절삭속도로 선삭할 때, 스피들의 회전수는 얼마인가?

- ① 약 150.8rpm ② 약 190.9rpm
- ③ 약 270.1rpm ④ 약 450.2rpm

37. 극한강도(failure stress)를 σ_f , 허용응력(allowable stress)을 σ_a , 안전율(safety factor)을 Sf라고 할 때, 옳은 관계식은?

- ① $Sf = \frac{\sigma_f}{\sigma_a} < 1$ ② $Sf = \frac{\sigma_f}{\sigma_a} > 1$
 ③ $Sf = \frac{\sigma_a}{\sigma_f} < 1$ ④ $Sf = \frac{\sigma_a}{\sigma_f} > 1$

38. 올덤 커플링(oldham coupling)은 다음 어느 경우에 사용되는가?

- ① 2축의 거리가 멀고, 2축이 평행한 경우
 ② 2축의 거리가 가깝고, 2축이 평행한 경우
 ③ 2축의 거리가 멀고, 2축이 교차한 경우
 ④ 2축의 거리가 가깝고, 2축이 교차한 경우

39. 다음은 기어 전동 장치에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 서로 맞물려 회전하고 있는 두 기어의 모듈(module)은 서로 다르다.
 ② 인벌류트 치형(involute tooth)의 기어는 시계나 정밀 계측기의 전동 장치에 주로 사용한다.
 ③ 전위 기어를 사용하면 언더컷(undercut)은 방지할 수 있으나, 두 기어의 중심거리 변경이 안된다.
 ④ 웜 기어는 큰 감속비(減速比)를 얻을 수 있으며, 웜 휠(worm wheel)의 역회전을 방지할 수 있다.

40. 마찰차에 대한 다음의 설명 중 틀린 것은?

- ① 두개의 마찰차 사이의 마찰력을 이용하여 동력을 전달한다
 ② 두개의 마찰차는 구름접촉을 하므로 확실한 회전운동의 전달이 가능하다.
 ③ 주어진 범위내에서 연속적으로 변속이 가능하다.
 ④ 전달해야 될 힘이 그다지 크지 않을 때 많이 사용된다.

3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 구멍의 치수가 $\varnothing 30_{-0}^{+0.025}$, 축의 치수가

$\varnothing 30_{-0.005}^{+0.020}$ 일 때 최대 틈새는 얼마인가?

- ① 0.030 ② 0.025
 ③ 0.020 ④ 0.005

42. 출도 후 도면 내용을 정정했을 때 틀린 것은?

- ① 변경한 곳에 적당한 기호()를 부기한다.
 ② 변경전의 도형, 치수는 지운다.
 ③ 변경 년월일, 이유 등을 명기한다.
 ④ 변경 전 치수는 한 줄로 긋고 그대로 둔다.

43. 3차원 기본 형상(primitives)을 이용하여 bool 연산법(합, 차, 적)으로 3차원 모델을 완성하는 기법을 무엇이라고 하는가?

- ① C.S.G.(Constructive Solid Geometry)법
 ② B-rep.(Boundary representation)법
 ③ W-rep.(Wire representation)법

④ D.B.M(Data Base Management)법

44. 작도의 시간과 지면의 공간을 절약한다는 관점에서 중심선의 한쪽 도형만 그리고 중심선의 양끝에 짧은 2개의 평행한 가는 선의 도시기호를 그려 넣는 경우는?

- ① 반복 도형의 생략
 ② 대칭 도형의 생략
 ③ 중간 부분 도형의 단축
 ④ 2개 면의 교차부분의 둥글 때 도시

45. 베어링 호칭기호가 6310ZNR 이다. 각부의 뜻을 틀리게 표시한 것은?

- ① 63 : 베어링 계열 기호 ② 10 : 안지름 번호
 ③ Z : 실드 기호 ④ NR : 틸 기호

46. 다음 중 색채 디스플레이를 구성하는 3가지 전자빔의 구현 색에 해당하지 않는 것은?

- ① Blue ② Red
 ③ Yellow ④ Green

47. 치수를 나타내는 수치에 부가하여 그 치수의 의미를 명확히 나타내기 위하여 사용하는 치수 보조기호의 설명이 잘못된 것은?

- ① \varnothing : 지름 ② $S\varnothing$: 작은 지름
 ③ $\overline{\quad}$: 호의 길이 ④ R : 반지름

48. 형상 모델에서 원하는 모양과 크기의 모델을 만들기 위하여 꼭 필요한 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 크기 ② 분석
 ③ 위치 ④ 방향

49. 코일 스프링의 도시방법으로 적합한 것은?

- ① 모양만을 도시할 때는 스프링의 외형을 가는파선으로 그린다.
 ② 특별한 단서가 없는 한 모두 왼쪽 감기로 도시한다.
 ③ 중간 부분을 생략할 때는 생략한 부분을 가는 1점쇄선 또는 가는 2점쇄선으로 도시한다.
 ④ 원칙적으로 하중이 걸린 상태에서 도시한다.

50. 단면의 해칭하는 방법과 가장 관계 없는 사항은?

- ① 동일한 부품의 단면은 떨어져 있어도 해칭의 각도와 간격은 일정하게 그린다.
 ② 두께가 얇은 부분의 단면도는 실제치수와 관계 없이 한 개의 굵은 실선으로 도시할 수 있다.
 ③ 필요에 따라 해칭하지 않고 스머징할 수 있다.
 ④ 해칭한 곳에는 해칭선을 중단하고 글자, 기호 등을 기입할 수 없다.

51. 기하 공차의 종류 중 모양 공차에 속하지 않는 기호는?

- ①  ② 
 ③  ④ 

52. 직선 $L = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ 을 Z축을 중심으로 반시계 방향으로 45°만큼 회전시킨 결과는?

- ① $\begin{bmatrix} 0 & \frac{\mu W}{2} \\ 0 & \frac{2\mu W}{2} \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} \frac{\mu W}{2} & 0 \\ \frac{2\mu W}{2} & 0 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 0 & \mu W 2 \\ \frac{2\mu W}{2} & 0 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} 0 & \frac{2\mu W}{2} \\ 0 & \frac{\mu W}{2} \end{bmatrix}$

53. 변환행렬(transformation matrix)이 필요없는 작업은?

- ① COPY ② MIRROR
③ ROTATE ④ SCALE

54. 기계제도에서 주로 사용되는 투상도법은 어느 것인가?

- ① 투시도 ② 사투상도
③ 정투상도 ④ 등각투상도


55. 다음중 컴퓨터 그래픽 하드웨어 출력장치의 일종인 감열식(thermal) 플로터를 구성하는 부품에 해당되지 않는 것은?

- ① 액체잉크토너 ② 프린터 헤드
③ 평면종이 ④ 왁스형 리본

56. 다음 중 CPU에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터를 사용하기 위해서는 CPU가 없어도 된다.
② CPU는 중앙처리장치라고도 한다.
③ CPU는 입력된 자료를 연산하는 기능을 갖고 있다.
④ CPU는 연산된 자료를 특정장소에 보내는 기능을 갖고 있다.

57. 3차원 좌표를 [x,y,z,1]의 row vector로 표기한다. 그림과 같은 좌표계에서 Y축에 대하여 반시계 방향으로 θ만큼 회전시키려할 때 사용할 변환행렬 T(4x4)에서 T(1,3)의 요소는 어느 것인가? [T(1,3)은 첫번째 row의 세번째 요소를 의미한다.]

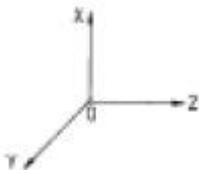

- ① T(1,3) = sinθ ② T(1,3) = cosθ
③ T(1,3) = -sinθ ④ T(1,3) = -cosθ

58. 양궁 과녁과 같이 동심원으로 구성되는 형상을 만들려고한다. 다음 중 가장 적절하게 사용될 수 있는 기능은?

- ① zoom ② move
③ offset ④ trim

59. Bezier 곡선방정식의 특성으로서 적당하지 않은 것은?

- ① 생성되는 곡선은 다각형의 시작점과 끝점을 반드시 통과해야 한다.
② 다각형의 첫째 선분은 시작점의 접선벡터와 같은방향이고, 마지막 선분은 끝점의 접선벡터와 같은 방향이다.
③ 다각형의 꼭지점의 순서를 거꾸로 하여 곡선을 생성하여도 같은 곡선을 생성하여야 한다.
④ 곡선의 양 끝점에서는 Co 연속성을 만족하여야 하며 두개의 꼭지점에 의해 결정되어야 한다.

60. 나사의 종류를 표시하는 기호이다. ISO규격의 관용 평행나사를 나타내는 기호는?

- ① M ② R
③ G ④ E

4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 다음과 같은 CNC 선반의 좌표어에서 X축 및 X방향 좌표어로만 구성된 것은?

- ① +X, U, I, W ② +Z, W, K, U
③ -Z, W, K, X ④ -X, U, I, X

62. 공학적 해석(부피, 무게중심, 관성모멘트 등의 계산)을 적용할 때 쓰는 적합한 모델은?

- ① 솔리드 모델 ② 서피스 모델
③ 와이어프레임 모델 ④ 데이터 모델

63. 보링 사이클 가공 기능으로 바르게 짝지워진 것은?

- ① G74, G76, G80, G81 ② G80, G81, G84, G85
③ G83, G84, G85, G86 ④ G86, G87, G88, G89

64. 절점(knots)의 갯수가 9이고 차수(degree)가 4인 임의의 B-스플라인곡선의 조정점(control point)의 갯수는 몇개인가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

65. 다음 CNC선반 프로그램에서 []안에 가장 적합한 것은?

```
G50 X140.0 Z180.0 [ ① ]1200 T0100 M42 ;
[ ② ] S130 M03 ;
G00 X60.0 Z0.0 T[ ③ ] M08 ;
G01 X-1.0 [ ④ ]0.2 ;
```

- ① S, G97, 0101, E ② S, G97, 0101, G
③ F, G97, 0100, S ④ S, G96, 0101, F

66. 3차원 솔리드모델에서 사용되는 프리미티브(primitive)라고 할 수 없는 것은?

- ① cone ② box
③ sphere ④ point

67. 일반적으로 CNC 공작기계에서 백래시(back lash)의 오차를 줄이기 위해 사용하는 기구는?

- ① 리드 스크루(lead screw) ② 리졸버(resolver)
③ 볼 스크루(ball screw) ④ 서보기구(servo unit)

68. CNC공작기계의 구성에서 사람의 두뇌에 해당되는 것은?

- ① 서보기구 ② 볼 나사
- ③ 제어부 ④ 위치검출기


69. CAD/CAM 시스템을 구축하여 얻는 잇점으로 옳지 않은 것은?

- ① 제품의 품질 향상과 안정화 ② 설계 기간의 연장
- ③ 설계와 생산의 표준화 ④ 도면 변경, 검색의 용이

70. Serial data 전송시 전송되는 data의 구성 내용이 아닌 것은?

- ① start bit ② parity bit
- ③ stop bit ④ check bit

71. 다음 그림과 같이 ①에서 ②로 가공하고자 할 때 잘못된 프로그램은?

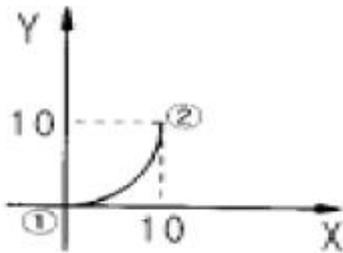

- ① G17 G90 G03 X10. Y10. R10. F200 ;
- ② G17 G91 G03 X10. Y10. R10. F200 ;
- ③ G17 G91 G03 X10. Y10. I10. F200 ;
- ④ G17 G91 G03 X10. Y10. J10. F200 ;

72. 솔리드 모델링(solid modelling) 방법의 특징으로 옳은 것은?

- ① 물리적 성질의 계산이 불가능하다.
- ② CSG(Constructive Solid Geometry)에서는 모델→면 → 모서리선 →꼭지점식으로 데이터 구조를 계층구조로 표현한다.
- ③ 경계 표현 방법(Boundary Representation)에서는 기본적인 프리미티브의 합, 차, 곱 등의 연산으로 솔리드모델을 구성한다.
- ④ 형상처리지 모든 정보가 채워져 있어 연산에 시간이 걸린다.

73. CNC 공작기계의 작업안전에 관한 사항으로 틀린 것은?


- ① 편집모드에서 프로그램을 확인하고 자동운전을 실행한다.
- ② 강전반 및 CNC 장치는 어떠한 충격도 가하지 말아야 한다.
- ③ 자동운전을 실행하기 전에 커서를 프로그램 선두로 복귀시킨다.
- ④ 이상한 공구경로나 위험한 상황이 발생하면 자동정지(Feed Hold) 버튼을 누른다.

74. 복합형 나사절삭 사이클인 G76에서 다음과 같이 지령되었을 때 (A),(B)에서 밑줄 친 D와 Q가 의미하는 것은?

```
[A] G76 X27.62 Z-27.0 K1.19 D350 F2.0 A60 P1;
[B] G76 P010060 Q0.05 R0.03;
G76 X27.62 Z-27.0 P1190 Q350 F2.0;
```

- ① 나사산의 높이 ② 면취량
- ③ 첫번째 절입깊이 ④ 나사의 끝점

75. 그림에서 r_c 의 곡면을 반경 R인 필렛 엔드밀(fillet endmill)로 가공하려고 한다. 이 엔드밀의 CL(Cutter Location) 데이터 r_L 을 구하는 공식은? (단, $J = n \cdot u$ 이고, fillet 반경은 a이다.)

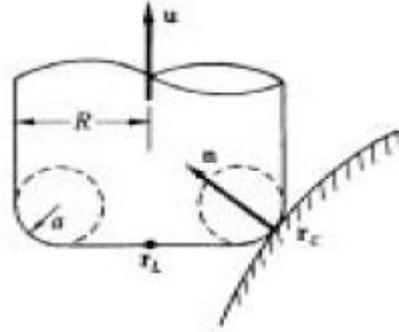

- ① $r_L = r_c + a(n-u) + (R-a)(n-J)u / \frac{\mu W}{1-J}$
- ② $r_L = r_c + a(n-u) + (R+a)(n+J)u / \frac{\mu W}{1-J}$
- ③ $r_L = r_c - a(n-u) + (R-a)(n+J)u / \frac{\mu W}{1-J}$
- ④ $r_L = r_c - a(n-u) + (R+a)(n-J)u / \frac{\mu W}{1-J}$

76. 갑작스런 충격에 공구가 깨지지 않기 위해서는 파손강도(rupture strength)가 높아야 하는데, 파손강도의 순서가 옳바른 것은?

- ① 고속도강 > 다이아몬드 > 세라믹 > 초경
- ② 다이아몬드 > 세라믹 > 초경 > 고속도강
- ③ 고속도강 > 초경 > 다이아몬드 > 세라믹
- ④ 다이아몬드 > 세라믹 > 고속도강 > 초경

77. 곡면을 모델링하는 여러 방법들 중에서 평면도, 정면도, 측면도상에 나타난 곡면의 경계곡선들로 부터 비례적인 관계를 이용하여 곡면을 모델링(modelling)하는 방법은?

- ① 점 데이터에 의한 방식 ② 쿨스(coons)방식
- ③ 비례 전개법에 의한 방식 ④ 스위프(sweep)에 의한 방식

78. 서피스 모델링(surface modeling)에서 곡면을 절단하게 되는 경우 나타나는 요소는 무엇인가?

- ① 선(line) ② 면(plane)
- ③ 곡면(surface) ④ 곡선(curve)

79. 머시닝 센터의 공작물 좌표계를 설정하는 G코드가 아닌 것은?

- ① G57 ② G58
- ③ G59 ④ G60

80. 일반적인 CNC공작기계에서 제품가공 흐름도로 가장 적합한 것은?

- ① 프로그램작성 → 도면 → 가공계획 → 기계가공 → 제품
- ② 도면 → 가공계획 → 프로그램작성 → 기계가공 → 제품
- ③ 제품 → 도면 → 기계가공 → 가공계획 → 프로그램 작성
- ④ 도면 → 프로그램작성 → 가공계획 → 기계가공 → 제품

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	②	②	②	①	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	①	②	①	①	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	③	①	②	④	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	①	④	④	②	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	②	④	③	②	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	③	①	①	③	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	②	④	④	③	③	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	③	①	③	③	④	④	②