

1과목 : 건축일반

- 건축물에 부동침하가 발생하는 원인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 건축물이 이질지층에 있을 때
 ② 지하수위가 부분적으로 변할 때
 ③ 지하실을 설치했을 때
 ④ 부분적으로 증축했을 때
- 건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은?
 ① 열전도율 : $W/(m^2 \cdot K)$
 ② 대류열전달율 : $W/(m^2 \cdot K)$
 ③ 열저항 : $(m^2 \cdot K)/W$
 ④ 열관류율 : $W/(m^2 \cdot K)$
- 병원건축에서 분관식(pavilion type)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다.
 ② 의료, 간호서비스가 집중될 수 있다.
 ③ 동선이 짧아진다.
 ④ 대지가 협소해도 가능하다.
- 여러 음이 혼합적으로 들리는 경우에서도 대화 상대의 소리만을 선택적으로 들을 수 있는 것과 관련된 현상은?
 ① 마스킹 효과 ② 각테일파티 효과
 ③ 간섭 효과 ④ 코인시던스 효과
- 상점건축 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 쇼윈도의 흐름방지를 위하여 내·외부의 온도차를 적게 한다.
 ② 쇼윈도 유리면의 반사방지를 위해 쇼윈도 안의 조도를 외부보다 어둡게 한다.
 ③ 쇼윈도의 바닥높이는 운동용구의 경우에는 낮아도 되지만 시계와 커금속점 등의 경우에는 높아야 한다.
 ④ 주로 양품 코너, 모자 코너, 안경 코너, 문방구 코너 등에 사용되는 평면배치 형식은 굴절배열형이다.
- 병원의 수술실과 같이 외부 오염공기와 침입을 피하고자 할 때 가장 적합한 환기방법은?
 ① 압입식 환기법 ② 흡출식 환기법
 ③ 병용식 환기법 ④ 자연식 환기법
- 목재 등으로 하며 벽과 반자가 맞닿는 곳에 마무리와 장식을 겸하기 위한 부재는?
 ① 반자돌림대 ② 달대받이
 ③ 달대 ④ 반자틀
- 상점의 바람직한 대지조건과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 2면 이상 도로에 면하지 않는 곳
 ② 교통이 편리한 곳
 ③ 같은 종류의 상점이 밀집된 곳
 ④ 사람의 눈에 잘 띄는 곳
- 일사량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 일사량은 지면부근의 수평 평면에 입사하는 태양에너지의 단위면적당 양이다.
- 전천일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사의 총량이며, 직달일사, 천공의 전방향에서 입사하는 산란일사 및 구름에서의 반사일사를 합한 것이다.
- 직달일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 산란광 및 반사광만을 포함한 일사량이다.
- 산란일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 직달일사를 제외하고, 대기 중에서 공기분자, 수증기, 에어로졸 등으로 산란된 빛의 에너지량이다.
- 사무소건물에 아트트리움(atrium)을 도입하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 에너지 절약에 유리하다.
 ② 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다.
 ③ 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다.
 ④ 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다.
- 프리캐스트 콘크리트 구조의 장점으로 옳지 않은 것은?
 ① 부재가 공장에서 생산되므로 품질 향상을 기대할 수 있다.
 ② 조립식인 건식공법이므로 공기가 단축되고 겨울철 공사도 가능하다.
 ③ 건물 외관이 다양하고 접합부의 강도가 매우 크다.
 ④ 현장의 노무비가 감소되므로 특히 대규모 공사의 경우 원가절감에 도움이 된다.
- 목구조에서 시공되는 심벽의 정의로 옳은 것은?
 ① 기둥과 기둥사이를 모르타르로 바른 벽
 ② 바름벽을 기둥의 외측에 만들어 기둥이 보이지 않게 한 벽
 ③ 기둥복판에 벽을 만들어 기둥이 보이도록 한 벽
 ④ 기둥과 기둥사이를 가새로 연결한 벽
- 주택공간의 기능적 구성에 따른 실 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 전 가족을 위한 거실공간은 남쪽에 배치하여 겨울철 충분히 일광을 받게 해야 한다.
 ② 거실은 통로에 의해 분할되지 않은 곳에 위치시킨다.
 ③ 복도는 소규모 주택에는 비경제적이다.
 ④ 부엌은 일사가 긴 서쪽에 배치하는 것이 좋다.
- 기계시설(수직형) 주차장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 고층으로 할 수 있으므로 대지에 비해 많은 차를 주차시킬 수 있다.
 ② 연속적인 차량의 승강이 가능하며 주차속도가 매우 빠르다.
 ③ 구조가 규칙적이기 때문에 설계, 시공이 용이하다.
 ④ 램프식에 비해 운영비가 많이 든다.
- Sabine의 잔향식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 잔향 시간은 실내 흡음량에 비례한다.
 ② 잔향 시간은 실용적에 비례한다.
 ③ 비례상수는 0.16 이다.
 ④ 잔향 시간은 흡음 재료의 설치 위치와는 무관하다.

16. 철골보에서 웨브의 국부좌굴을 방지하기 위하여 사용하는 보강재는?

- ① 왕플레이트 ② 스틱퍼
③ 거셋플레이트 ④ 브라켓

17. 주거밀도를 표현하거나 규제하는 용어에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 건폐율 = 건축물의 연면적 / 대지면적 × 100(%)
② 용적율 = 건축면적 / 건축물의 연면적 × 100(%)
③ 호수밀도 = 실제가구수 / 적정수요가구수 × 100(%)
④ 인구밀도 = 인구수 / 토지면적(인/ha)

18. 주택의 식사실 형태에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① D : 부엌의 일부분에 식사실을 두는 형태이다.
② DK : 거실의 한 부분에 식탁을 설치하는 형태이다.
③ LD : 거실과 부엌사이에 식사실을 설치하는 것이 일반적인 형태로 동선이 길어져 작업능률의 저하가 우려된다.
④ LDK : 소규모 주택에서 많이 나타나는 형태로, 거실내에 부엌과 식사실을 설치한 것이다.

19. 학교건축의 유닛 플랜(unit plan)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 편복도형은 교실간의 차음성이 양호하다.
② 중복도형은 조도분포가 양호하다.
③ 배터리(battery)형은 복도의 소음을 차폐하기 위하여 별도의 시설을 설치하여야 한다.
④ 오픈플랜(open plan)형은 인공조명이 필요하다.

20. 학교건축의 교실계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 교실의 출입구는 각 교실마다 1개소만 설치하며, 여는 방법은 안여닫이로 하는 것이 좋다.
② 교실의 채광은 일조시간이 짧은 방위를 택하며 교실을 향해 우측채광이 원칙이다.
③ 칠판의 조도보다 책상면의 조도가 높아야 한다.
④ 반자는 반사율을 확보하기 위해 백색계통으로 마감한다.

2과목 : 위생설비

21. 세정밸브식 대변기에 진공 방지기(vacuum breaker)를 설치하는 주된 이유는?

- ① 사용수량을 줄이기 위하여
② 급수소음을 줄이기 위하여
③ 급수오염을 방지하기 위하여
④ 취기(냄새)를 방지하기 위하여

22. 500L/h의 급탕을 하는 건물에서 전기순간 온수기를 사용했을 때 전기소비량은? (단, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K), 급탕온도 60℃, 급수온도 15℃, 효율 80%)

- ① 27.2 kW ② 29.8 kW
③ 32.8 kW ④ 38.4 kW

23. 다음과 같은 조건에 있는 사무실 건물의 1일 급수량은?

- 건물의 연면적 : 2000㎡
- 건물의 유효면적과 연면적의 비 : 60%
- 유효면적당 인원 : 0.2인/㎡
- 1인 1일당 평균사용수량 : 100L/(d·인)

- ① 20000 L/d ② 24000 L/d
③ 40000 L/d ④ 120000 L/d

24. 급탕설비의 순환배관에서 관마찰저항으로 인한 순환량의 불균등을 방지하기 위한 배관방식은?

- ① 상향배관방식 ② 하향배관방식
③ 강제순환방식 ④ 리버스리턴방식

25. 배수설비에서 간접배수를 하여야 하는 기기·기구에 속하지 않는 것은?

- ① 욕조 ② 세탁기
③ 제빙기 ④ 식기세정기

26. 급수배관의 계획 및 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 음료용 급수관과 다른 용도의 배관을 크로스 커넥션해서는 안된다.
② 주배관에는 적당한 위치에 플랜지 이음을 하여 보수 점검을 용이하게 한다.
③ 수평배관에는 오물이 정체하지 않도록 하며, 여쩔 수 없이 각종 우물이 정체를 하는 곳에서는 공기빼기밸브를 설치한다.
④ 높은 유수음이나 수격작용이 발생할 염려가 있는 급수계통에는 에어 챔버나 워터해머방지기의 완충장치를 설치한다.

27. 고가수조방식의 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 급수압력이 일정하다.
② 단수 시에도 일정량의 물을 급수할 수 있다.
③ 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다.
④ 급수방식 중 위생 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.

28. 주철관의 이음 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 소켓 이음 ② 빅토릭 이음
③ 타이톤 이음 ④ 플레어 이음

29. 수질과 관련된 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① COD는 화학적 산소요구량을 의미한다.
② BOD는 생물화학적 산소요구량을 의미한다.
③ SS는 오수 중의 용존산소량을 ppm으로 나타낸 것이다.
④ 경도는 물속에 녹아있는 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.

30. 다음 중 특수통기방식의 일종인 소벤트시스템에 사용되는 이음쇠는?

- ① 팽창관 ② 섹스티아 밴드관
③ 섹스티아 이음쇠 ④ 공기분리 이음쇠

31. 배수와 통기 간의 공기의 유통을 원활히 하기 위해 설치하

는 것으로 배수횡지관의 최하류에 설치하는 통기관은?

- ① 습통기관 ② 도피통기관
- ③ 반송통기관 ④ 루프통기관

32. 물을 수송하는 직선관로의 마찰손실수두에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 마찰손실수두는 관경에 정비례한다.
- ② 마찰손실수두는 속도수두에 반비례한다.
- ③ 관내 유속이 2배로 되면 마찰손실은 4배로 된다.
- ④ 배관 길이가 2배로 되면 마찰손실은 8배로 된다.

33. 양수량 $Q=15\text{L/s}$, 유속 $V=2\text{m/s}$ 인 펌프의 구경으로 적당한 것은?

- ① 50mm ② 100mm
- ③ 150mm ④ 200mm

34. 가로 2m, 세로 2m, 높이 10m인 직육면체 수조에 물이 가득 차 있을 때, 바닥면에 작용하는 전압력은?

- ① 2 ton ② 4 ton
- ③ 20 ton ④ 40 ton

35. 간접가열식 급탕설비에 증기트랩을 설치하는 가장 주된 이유는?

- ① 신축을 흡수시키기 위하여
- ② 배관 내의 소음을 줄이기 위하여
- ③ 응축수만을 보일러에 환수시키기 위하여
- ④ 보일러에서 역류하는 악취를 방지하기 위하여

36. 다음 중 급수설비를 설계하는데 있어 가장 먼저 이루어져야 하는 사항은?

- ① 급수량 산정 ② 저수조 크기 결정
- ③ 급수관 관경 결정 ④ 수도 인입관 설계

37. 배수트랩과 통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통기관을 설치하면 배수능력이 향상된다.
- ② 배수트랩을 설치하면 배수능력이 향상된다.
- ③ 배수트랩은 봉수가 파괴되지 않는 구조로 한다.
- ④ 통기관은 사이폰 작용에 의해서 트랩 봉수가 파괴되는 것을 방지한다.

38. 국소식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배관길이가 길어 열손실이 크다.
- ② 급탕 개소마다 가열기의 설치공간이 필요하다.
- ③ 건물 완공 후에 급탕 개소의 증설이 비교적 용이하다.
- ④ 용도에 따라 필요한 개소에서 필요한 온도의 탕을 비교적 간단하게 얻을 수 있다.

39. 먹는물의 수질기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 색도는 5도를 넘지 아니할 것
- ② 수은은 0.01 mg/L 를 넘지 아니할 것
- ③ 시안은 0.01 mg/L 를 넘지 아니할 것
- ④ 수돗물의 경우 경도는 300 mg/L 를 넘지 아니할 것

40. 경질염화비닐관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기 절연성이 크다.

② 내산, 내알칼리성 크다.

③ 온도 상승에 따라 기계적 강도가 약해진다.

④ 저온에서 충격에 강하므로 한랭지에 주로 사용된다.

3과목 : 공기조화설비

41. 다음의 냉방부하 발생 요인 중 현열과 잠열부하를 모두 발생시키는 것은?

- ① 인체의 발생열량
- ② 벽체로부터의 취득열량
- ③ 유리로부터의 취득열량
- ④ 송풍기에 의한 취득열량

42. 다음 중 하절기 유리창별 표준일사열 취득량이 가장 적은 경우는?

- ① 수평천창(13시) ② 동측창(08시)
- ③ 남측창(16시) ④ 서측창(17시)

43. 다음과 같은 조건에서 틈새바람에 의한 냉방부하는?

- 틈새공기량 : 50kg/h
 - 외기의 상태 : 30°C , 0.016kg/kg
 - 실내공기의 상태 : 25°C , 0.010 kg/kg
 - 공기의 정압비열 : $1.01\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$
 - 0°C 에서 물의 증발잠열 : 2501 kJ/kg

- ① 139.7 W ② 186.2 W
- ③ 278.6 W ④ 341.3 W

44. 수배관 내 유속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관 내에 흐르는 유속을 높이면 소음이 증가한다.
- ② 관 내에 흐르는 유속을 높이면 마찰손실이 감소한다.
- ③ 관 내에 흐르는 유속을 높이면 펌프의 소요동력이 증가한다.
- ④ 관 내에 흐르는 유속이 너무 낮으면 배관 내에 혼입된 공기를 밀어내지 못하여 물의 흐름에 대한 저항이 커진다.

45. 증기난방방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 예열시간이 짧다.
- ② 계통별 용량 제어가 용이하다.
- ③ 한랭지에서 동결의 우려가 작다.
- ④ 운전 시 증기해머로 인한 소음이 발생하기 쉽다.

46. 증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다량의 응축수를 처리할 수 있다.
- ② 급격한 압력변화에도 잘 작동된다.
- ③ 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다.
- ④ 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다.

47. 다음과 같은 조건에 있는 벽체의 실내표면온도는?

- 외기온도 : -10°C
 - 실내온도 : 20°C
 - 실내표면열전달률 : $9\text{W/m}^2\text{K}$
 - 벽체의 열관류율 : $3\text{W/m}^2\text{K}$

- ① 9°C ② 10°C
 ③ 12°C ④ 13°C

48. 건구온도 26°C , 상대습도 50%의 실내공기 700m^3 와 건구온도 32°C , 상대습도 70%의 외기 300m^3 를 혼합한 후 이를 다시 건구온도 20°C 로 냉각하였다. 냉각도중 절대습도의 변화가 없었다면 냉각과정에 소요된 열량은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m^3 , 정압비열은 $1.01\text{kJ/kg}\cdot\text{K}$ 이다.)

- ① 8966.6 kJ ② 9453.6 kJ
 ③ 10322.5 kJ ④ 10977.8 kJ

49. 공기여과기를 통과하기 전의 오염농도가 0.45mg/m^3 , 통과한 후의 오염농도가 0.12mg/m^3 일 때, 이 여과기의 여과효율은?

- ① 약 35% ② 약 42%
 ③ 약 53% ④ 약 73%

50. 버터플라이 댐퍼에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완전히 닫았을 때 공기의 누설이 적다.
 ② 운전 중에 개폐조작에 큰 힘을 필요로 한다.
 ③ 주로 대형덕트에서 풍량조절용으로 사용된다.
 ④ 날개가 중간 정도 열렸을 때 댐퍼의 하류측에 와류가 생기기 쉽다.

51. 다음 중 에어와셔에 엘리미네이터(eliminator)를 설치하는 이유로 가장 알맞은 것은?

- ① 기내의 기류분포를 고르게 하기 위해
 ② 섬유 등의 먼지를 효율적으로 제거하기 위해
 ③ 공기의 감습이 효과적으로 이루어지게 하기 위해
 ④ 분무된 물방울이 밖으로 나가지 못하도록 하기 위해

52. 공기조화배관의 배관회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 밀폐회로방식은 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 적게 든다.
 ② 개방회로방식은 보통 축열방식이나 개방식 냉각탑의 냉각수 배관 등에 응용된다.
 ③ 개방회로방식의 경우 펌프의 양정에는 실양정이 포함되므로 동력비가 많이 든다.
 ④ 밀폐회로방식에는 물의 팽창을 흡수하기 위해 팽창관이 사용되며 팽창탱크는 사용하지 않는다.

53. 원형 덕트의 국관부에서 국부저항의 상당길이를 l 이라 할 때 다음 설명 중 옳은 것은? (단, λ : 덕트재료의 마찰저항계수, d : 원형덕트의 직경, ξ : 국부저항손실계수)

- ① l 은 d , ξ , λ 에 모두 비례한다.
 ② l 은 d , ξ , λ 에 모두 반비례한다.
 ③ l 은 d , ξ 에 비례하나 λ 에는 반비례한다.
 ④ l 은 d , λ 에 비례하나 ξ 에는 반비례한다.

54. 냉동기의 냉매가 구비해야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 응고온도(응고점)가 낮을 것

- ② 전열효과가 작고 점도가 클 것
 ③ 증발압력이 대기압보다 높을 것
 ④ 임계온도가 높고 상온에서 액화할 것

55. 다음 중 에어필터의 효율 측정법이 아닌 것은?

- ① 중량법 ② 비색법
 ③ 체적법 ④ DOP법

56. 공기조화 용어 중 엔탈피(Enthalpy)가 의미하는 것은?

- ① 비체적 ② 비습도
 ③ 전열량 ④ 현열량

57. 진공 환수식 증기난방에서 저압증기 환수관이 진공펌프의 흡입구보다 낮을 위치에 있을 때 응축수를 끌어올리기 위해 설치하는 것은?

- ① 역압 방지기 ② 리프트 피팅
 ③ 버큘 브레이커 ④ 바이패스 밸브

58. 공기조화방식 중 단일덕트 변풍량방식(V.A.V system)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전수방식의 특성이 있다.
 ② 페리미터 존 보다는 인테리어 존에 적합하다.
 ③ 각 실이나 존의 온도를 개별제어할 수 없다.
 ④ 실내부하가 적어지면 송풍량이 적어지므로 실내공기의 오염도가 높아진다.

59. 습공기 선도 상에 표현되어 있는 습공기의 상태값에 속하지 않는 것은?

- ① 비열 ② 비체적
 ③ 엔탈피 ④ 습구온도

60. 코일 입구공기온도 30°C , 출구공기온도 15°C , 코일 입구수온 7°C , 출구수온 12°C 일 때 대향류형 코일에서 공기와 냉수의 대수평균 온도차는?

- ① 8.5°C ② 11.1°C
 ③ 12.3°C ④ 13.7°C

4과목 : 소방 및 전기설비

61. 조명설비에서 눈부심의 발생 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 순응의 결핍
 ② 시야 안의 저휘도 광원
 ③ 시설 부근에 노출된 광원
 ④ 눈에 입사하는 광속의 과다

62. 다음 가스계량기 설치에 관한 설명 중 () 안에 알맞은 내용은?

가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와
 의 거리는 (㉠) 이상, 전기점멸기 및 전기접속기와
 의 거리는 (㉡) 이상, 절연조치를 하지 마
 니한 전선과의 거리는 (㉢) 이상의 거리를
 유지하여야 한다.

- ① ㉠ 10cm, ㉡ 20cm, ㉢ 40cm
 ② ㉠ 15cm, ㉡ 30cm, ㉢ 60cm
 ③ ㉠ 40cm, ㉡ 20cm, ㉢ 10cm

④ ㉠ 60cm, ㉡ 30cm, ㉢ 15cm

63. 3대의 전동기에 모두 같은 크기의 전압을 인가하기 위한 결선 방법은?

- ① 직렬결선
- ② 병렬결선
- ③ 직렬결선 1회로와 병렬결선 2회로
- ④ 직렬결선 2회로와 병렬결선 1회로

64. 연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 송수구는 쌍구형으로 하며 구경은 최소 50mm 이상으로 한다.
- ② 방수구는 연결송수관설비의 전용방수구로서 구경은 최소 50mm 이상으로 한다.
- ③ 수원의 수위가 펌프보다 높은 위치에 있는 가압송수장치에는 반드시 물울림장치를 설치한다.
- ④ 가압송수장치는 방수구가 개방될 때 자동으로 기동되거나 또는 수동스위치의 조작에 따라 기동 되도록 한다.

65. 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형스프링클러헤드를 사용하는 경우)

- ① 16m³
- ② 32m³
- ③ 48m³
- ④ 64m³

66. 사인파 교류의 실효값이 V, 최대값이 V_m 일 때 평균값은?

- ① $\frac{V_m}{2\pi}$
- ② $\frac{2V_m}{\pi}$
- ③ $\frac{\sqrt{2}V_m}{\pi}$
- ④ $\frac{V_m}{\pi}$

67. 정온식 감지기의 감지원리로 옳은 것은?

- ① 주위온도가 일정온도 이상일 때 작동
- ② 주위온도가 일정온도 상승률 이상일 때 작동
- ③ 연기 침입 시 수광부의 광량이 감소되는 것을 검출
- ④ 특정파장의 복사 에너지를 전기 에너지로 변환하여 이를 검출

68. 어느 도체의 단면에 2시간 동안 7200[C]의 전기량이 이동했다고 하면 이 때 흐르는 전류는?

- ① 1[A]
- ② 2[A]
- ③ 3[A]
- ④ 4[A]

69. 액면조절장치의 감지부의 종류 중 액체 내의 전극봉 사이의 통전 상태로서 액면을 조절하며 저수조용으로 사용하는 것은?

- ① 액면식
- ② 전극식
- ③ 플로트식
- ④ 오뚜기식

70. 권수가 300회 감긴 코일에 10[A]의 전류가 흐른다면 발생된 기자력[AT]은?

- ① 150
- ② 300
- ③ 1500
- ④ 3000

71. 제어결과가 목표치를 중심으로 ON-OFF 동작을 하는 제어는?

- ① 비례 제어
- ② 적분 제어
- ③ 2위치 제어
- ④ 비례 적분 제어


72. 천장면을 사각이나 원형으로 내려내고 매입기구를 취부하여 실내의 단조로움을 피하는 조명방식은?

- ① 코퍼 조명
- ② 광천장 조명
- ③ 코니스 조명
- ④ 밸런스 조명

73. 소화의 종류 중 화학적 소화에 속하는 것은?

- ① 질식소화
- ② 제거소화
- ③ 냉각소화
- ④ 부촉매소화

74. 다음 직렬회로에서 R₁=2[Ω], R₂=3[Ω], R₃=5[Ω] 이고 V=110[V]일 때 V₂의 값은?

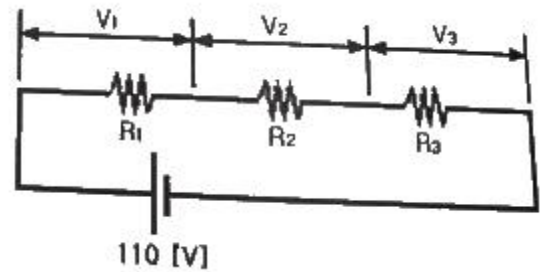

- ① 22[V]
- ② 33[V]
- ③ 55[V]
- ④ 110[V]

75. 알칼리 축전지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고율방전특성이 좋다.
- ② 공칭전압은 2.0[V/셀] 이다.
- ③ 극판의 기계적 강도가 강하다.
- ④ 부식성 가스가 발생하지 않는다.

76. 다음 중 역률이 가장 양호한 것은? (단, 3상 380[V]로 운전할 경우)

- ① 에어컨
- ② 전기히터
- ③ 펌프용 전동기
- ④ 업소용 세탁기

77. 다음 중 상자성체에 속하지 않는 것은?

- ① 철
- ② 니켈
- ③ 구리
- ④ 코발트

78. 다음과 같이 정의되는 화재의 종류는?

나무, 섬유, 종이, 고무, 플라스틱류와 같은 일반 가연물이 타고 나서 재가 남는 화재

- ① A급 화재
- ② B급 화재
- ③ C급 화재
- ④ K급 화재

79. 접지공사 중 제1종 접지공사의 저항값은 최대 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 10 [Ω]
- ② 50 [Ω]
- ③ 100 [Ω]
- ④ 200 [Ω]

80. 변압기에서 철심(core)이 하는 역할은?

- ① 자속의 이동통로 ② 전류의 이동통로
③ 전압의 이동통로 ④ 전력량의 이동통로

5과목 : 건축설비관계법규

81. 다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은?

- ① 비상방송설비 ② 자동화재탐지설비
③ 자동화재속보설비 ④ 무선통신보조설비

82. 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 대피공간을 설치하여야 하는데, 다음 중 이러한 대피공간이 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은?

- ① 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것
② 대피공간을 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것
③ 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 2m^2 이상일 것
④ 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3m^2 이상일 것

83. 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽의 차음을 위한 구조로서 적합하지 않은 것은?

- ① 벽돌조로서 두께가 15cm 인 것
② 철근콘크리트조로서 두께가 15cm 인 것
③ 철골철근콘크리트조로서 두께가 15cm 인 것
④ 무근콘크리트로서 시멘트모르타르의 바름두께를 포함하여 두께가 15cm 인 것

84. 공동 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 판매시설 중 도매시장
② 복합건축물로서 층수가 5층인 것
③ 복합건축물로서 연면적 5000m^2 인 것
④ 지하층을 포함한 층수가 10층인 건축물

85. 층수가 9층이고, 각 층의 거실면적이 3000m^2 인 판매시설을 건축하고자 할 때 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 16인승 승용승강기를 설치하는 경우)

- ① 4대 ② 5대
③ 6대 ④ 7대

86. 종교시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 300m^2 인 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우)

- ① 2m ② 3m
③ 4m ④ 5m

87. 건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 영업시설군에 속하지 않는 것은?

- ① 판매시설 ② 운동시설
③ 의료시설 ④ 숙박시설

88. 판매시설로서 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 바닥면적의 기준은?

- ① 바닥면적의 합계가 1000m^2 이상인 경우
② 바닥면적의 합계가 2000m^2 이상인 경우
③ 바닥면적의 합계가 5000m^2 이상인 경우
④ 바닥면적의 합계가 10000m^2 이상인 경우

89. 다음 중 다중이용건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m^2 이며, 층수가 15 층인 건축물의 경우)

- ① 종교시설 ② 판매시설
③ 업무시설 ④ 의료시설 중 종합병원

90. 다음은 건축법상 지하층의 정의이다. () 안에 알맞은 것은?

“지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균 높이가 해당 층 높이의 () 이상인 것을 말한다.

- ① 2분의 1 ② 3분의 1
③ 3분의 2 ④ 4분의 3

91. 건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은?

- ① 한의원 ② 마을회관
③ 산후조리원 ④ 일반음식점

92. 다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부분의 권장사항이다. () 안에 알맞은 것은?

위생설비 급탕용 저탕조의 설계온도는 () 이하로 하고 필요한 경우에는 부스터히터 등으로 승온하며 사용한다.

- ① 45°C ② 50°C
③ 55°C ④ 60°C

93. 건축물에 설치하는 비상용 승강기의 승강장 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 옥내에 승강장을 설치하는 경우)

- ① 3m^2 ② 6m^2
③ 9m^2 ④ 12m^2

94. 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하는 것은?

- ① 층수가 6층인 업무시설
② 층수가 6층인 판매시설
③ 층수가 6층인 숙박시설
④ 건축물의 옥내에 있는 수영장

95. 피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 피난안전구역의 높이는 1.8m 이상일 것
② 피난안전구역의 내부바닥재는 불연재로 설치할 것
③ 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차 할 수 있는 구조로 설치할 것
④ 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것

96. 건축물에 설치하는 배연설비에 관한 기준 내용으로 옳지

않은 것은? (단, 기계식 배연설비를 하지 않는 경우)

- ① 배연구는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 한다.
- ② 배연구는 예비전원에 의해 열 수 있도록 한다.
- ③ 배연창의 유효면적은 최소 3m² 이상으로 하여야 한다.
- ④ 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다.

97. 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하여야 하는 것은?

- ① 아파트의 출입문
- ② 너비가 1.8m인 출입문
- ③ 바닥면적이 300m²인 개별 점포의 출입문
- ④ 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문

98. 다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간의 설치에 관한 기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은?

바닥면적의 합계가 () 이상인 공연장·집회장·관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우에는 각 실에 있는 자가 지하층 각 층에서 건축물 밖으로 피난하며 옥외 계단 또는 경사로 등을 이용하여 피난층으로 대피할 수 있도록 천장이 개방된 외부 공간을 설치하여야 한다.

- ① 1000 m² ② 2000 m²
- ③ 3000 m² ④ 5000 m²

99. 건축물에 설치하는 방화벽에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것
- ② 방화벽에 설치하는 출입문에는 감종방화문을 설치할 것
- ③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 3.0m 이하로 할 것
- ④ 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 할 것

100. 다음 중 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은?

- ① 종교시설 ② 고등학교
- ③ 다세대주택 ④ 유소호스텔

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	②	②	①	①	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	①	②	④	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	④	①	③	④	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	④	③	①	②	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	②	②	③	②	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	②	③	③	②	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	④	②	②	①	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	②	②	②	③	①	①	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	①	④	①	③	③	③	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	②	③	①	③	②	③	③	③