

1과목 : 안전관리론

1. 부품의 고장이 있더라도 기계는 다음의 보수가 이루어질 때까지 안전한 기능을 유지하는 것은?

- ① Fail-Passive                      ② Fail-Active
- ③ Fail-Lock                            ④ Fail-Proof

2. 100년 전 일본 국철에서 실시된 기법인데 현재는 국내 산업 현장에서도 많이 활용되고 있는 것으로서 인간의 실수를 없애기 위하여 눈, 손, 입 그리고 귀를 이용하여 작업착수 전에 대뇌를 자극 시켜 안전 확보를 하기 위한 기법은?

- ① 브레인 스토밍                    ② 터치 앤드 콜
- ③ 린 플래잉                           ④ 지적 확인

3. 적성 배치에 필요한 인간 능력의 측정은 정신 능력과 신체적 능력이 있다. 다음 중 정신능력의 주요 분석 단계에 해당되지 않는 것은?

- ① 언어이해                            ② 지각속도
- ③ 반응속도                            ④ 공간 시각화

4. 다음 재해코스트 산출에서 직접비에 해당되지 않는 것은?

- ① 장례비 및 치료비
- ② 요양비 및 휴업보상비
- ③ 기계기구 손실 수리비 및 손실 시간비
- ④ 장해 보상비

5. 부주의 발생 원인별로 방지하는 방법이 옳게 짝지어진 것은?

- ① 소질적 문제 - 안전교육
- ② 경험, 미경험 - 적성배치
- ③ 작업 순서의 부자연성 - 인간공학적 접근방법
- ④ 의식우회 - 작업 환경 개선

6. 자체검사를 할 때 기록사항에 포함되지 않는 것은?(관련규정 개정전 문제로 기존 정답은 3번입니다. 여기서는 3번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 검사방법                            ② 검사부분
- ③ 검사판정기준(검사기준)        ④ 검사결과 및 조치

7. 산업재해 4개 재해의 기본원인(4M)중 작업정보에 해당되는 것은?

- ① Management                      ② Media
- ③ Machine                            ④ Man

8. 다음 중 안전교육의 제1단계는 무엇인가?

- ① 태도                                ② 기능
- ③ 지식                                ④ 관리

9. 작업 통로에 기름이 흘러져 있어서 작업자가 지나가다 넘어져 바닥에 머리를 다쳤다. 재해분석이 가장 옳은 것은?

- ① 사고유형-충돌, 기인물-기름, 가해물-바닥
- ② 사고유형-전도, 기인물-기름, 가해물-바닥
- ③ 사고유형-전도, 기인물-바닥, 가해물-기름
- ④ 사고유형-낙하, 기인물-통로, 가해물-바닥

10. 법상의 안전교육 중 관리감독자 교육내용이 아닌 것은?

- ① 표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항
- ② 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
- ③ 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항
- ④ 보호구 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항

11. 버드(Bird)의 재해발생에 관한 이론 중 기본원인은 몇 단계에 해당되는가?

- ① 제1단계                            ② 제2단계
- ③ 제3단계                            ④ 제4단계

12. 다음 중 개인 안전지도 방법에 부적당한 것은?

- ① O.J.T                                ② Off J.T
- ③ Follow-up                        ④ 카운셀링

13. 산업안전표지 중 안내표지(녹색)의 사용에 해당되는 것은?

- ① 사실의 고지 및 특정행위의 지시
- ② 비상구 및 차량의 통행표시
- ③ 유해 행위의 금지
- ④ 기계 방호물

14. 버드(F.E.Bird Jr)의 사고 발생 도미노 이론에서 직접원인은 무엇이라고 하는가?

- ① 위험                                ② 접촉
- ③ 기원                                ④ 징후

15. 매슬로우의 인간의 욕구 중 5번째 단계에 속하는 것은?

- ① 존경                                ② 사회
- ③ 자아실현                        ④ 안전

16. 적응기제(Adaptation Mechanism)의 종류 중 자기의 욕구 불만이나 긴장 등의 약점을 위장하여 자기의 불리한 입장을 보호 또는 방어하려는 기제는?

- ① Escape Mechanism
- ② Aggressive Mechanism
- ③ Defence Mechanism
- ④ Repression Mechanism

17. 무재해운동의 이념 중 선취의 원칙이란?

- ① 재해를 예방하거나 방지하는 것
- ② 근로자 전원이 일체감을 조성하는 것
- ③ 사고의 잠재요인을 사후에 파악하는 것
- ④ 근로자 전원이 자발성 자주성으로 안전활동을 촉진하는 것

18. 교육의 4단계 가운데 제시에 해당되는 설명으로 옳은 것은?

- ① 과제를 주어 문제해결을 시키거나 습득시키는 단계
- ② 관심과 흥미를 가지고 심신의 여유를 주는 단계
- ③ 연수 내용을 정확하게 이해하였는가를 테스트하는 단계
- ④ 내용을 확실하게 이해시키고 납득시키는 단계

19. 다음 재해의 원인 중 생리적 원인에 해당되는 것은?

- ① 작업자의 판단                    ② 작업자의 피로


- ③ 작업자의 적성      ④ 작업자의 무지

20. 다음 중 보호구와 관련한 사항으로서 맞는 것은?

- ① 각종 위험으로부터 눈을 보호하기 위하여는 보호장구가 필요하나, 위험이 없는 작업장에서 착용하면 오히려 사고의 위험이 있다.
- ② 귀마개는 저음부터 고음까지를 모두 차단할 수 있는 양질의 제품을 사용해야 한다.
- ③ 산소결핍지역에서는 필히 방독마스크를 착용하여야 한다.
- ④ 선반작업과 같이 손에 재해가 많이 발생하는 작업장에서는 장갑착용을 의무화한다.

2과목 : 인간공학 및 시스템안전공학

21. 다음 시스템의 신뢰도는 약 얼마인가?

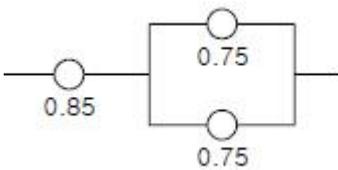

- ① 0.6969      ② 0.7969
- ③ 0.8969      ④ 0.9969


22. 결함수 분석법의 활용 및 기대효과와 거리가 먼 것은?

- ① 사고원인 규명의 간편화
- ② 사고원인 규명의 이중화
- ③ 사고원인 분석의 정량화
- ④ 사고원인 분석의 일반화

23. 어떤 결함수를 분석하여 minimal cut set를 구하니 다음과 같았다. "k<sub>1</sub>=[1,2], k<sub>2</sub>=[1,3], k<sub>3</sub>=[2,3]" 각 기본사상의 발생확률을 q<sub>i</sub>, i=1,2,3라 할 때 정상사상 발생확률 함수 g(Q)를 구하면?


- ① q<sub>1</sub>q<sub>2</sub> + q<sub>1</sub>q<sub>3</sub> - q<sub>2</sub>q<sub>3</sub>
- ② q<sub>1</sub>q<sub>2</sub> + q<sub>1</sub>q<sub>3</sub> - q<sub>2</sub>q<sub>3</sub>
- ③ q<sub>1</sub>q<sub>2</sub> + q<sub>1</sub>q<sub>3</sub> + q<sub>2</sub>q<sub>3</sub> - q<sub>1</sub>q<sub>2</sub>q<sub>3</sub>
- ④ q<sub>1</sub>q<sub>2</sub> + q<sub>1</sub>q<sub>3</sub> + q<sub>2</sub>q<sub>3</sub> - 2q<sub>1</sub>q<sub>2</sub>q<sub>3</sub>

24. 그림(a)는 양단이 벌어져 보이고, 그림(b)는 중앙이 벌어져 보인다. 누구의 착시현상인가?

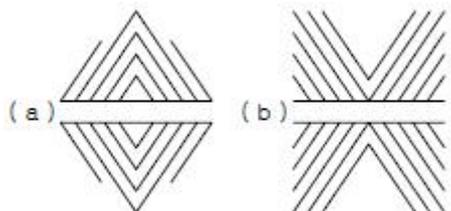


- ① Müller-Lyer      ② Helmholtz
- ③ Herling      ④ Poggendorf

25. 그림에서 나타내는 기호는 무슨 사상을 나타내는가?



- ① 결함사상      ② 기본사상
- ③ 통상사상      ④ 생략사상

26. 그림의 G3 Tree를 수식으로 나타낸 것은?

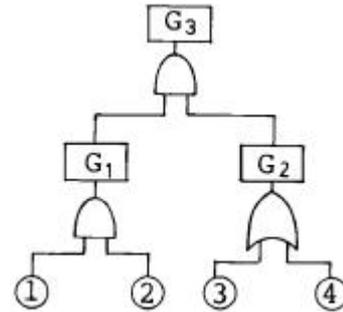


- ① ① x ② x ③ x ④      ② ① x ② x (③ + ④)
- ③ (① + ②) x ③ x ④      ④ ④ (① + ②) x (③ + ④)

27. FTA에 의한 재해사태 연구 순서 중 제1단계는?

- ① 사상(事象)의 재해원인의 규명
- ② FT도(圖)의 작성
- ③ 톱(TOP)사상의 선정
- ④ 개선계획의 작성

28. 신뢰도가 r인 n개 요소가 병렬로 구성된 시스템의 신뢰도는?

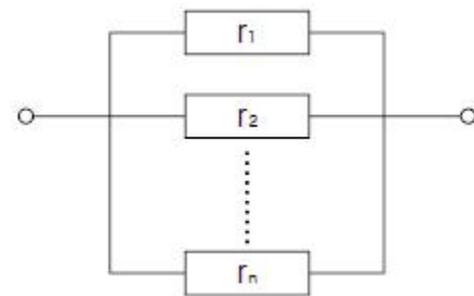

- ①  $\prod_{i=1}^n R_i$       ②  $1 - \prod_{i=1}^n R_i$
- ③  $\prod_{i=1}^n (1 - R_i)$       ④  $1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i)$

29. 어떤 설비의 시간당 고장률이 일정하다고 한다. 이 설비의 고장간격은 다음 중 어떤 확률분포를 따르는가?

- ① t분포      ② Erlang 분포
- ③ 와이블분포      ④ 지수분포

30. 다음 중 인간-기계 체제(Man-machine system)의 연구는 주로 무엇을 추구하기 위한 것인가?

- ① 정보저장의 극대화
- ② 운전시 피로의 극소화
- ③ 시스템의 신뢰성 극대화
- ④ 안전성 제고와 능력의 극대화

31. 시스템내의 위험요소가 얼마나 위험한 상태에 있는가를 정성적으로 평가하는 시스템 안전분석 기법은?

- ① PHA      ② FHA
- ③ FMEA      ④ MORT

32. 양립성이란 인간의 기대가 자극들, 반응들, 혹은 자극-반응조합과 모순되지 않는 관계를 말한다. 다음 중 양립성의 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 공간적 양립성      ② 형태적 양립성
- ③ 개념적 양립성      ④ 운동 양립성

33. 조작자와 제어버튼 사이의 거리, 선반의 높이, 조작에 필요한 힘 등을 정할 때 적용되는 인체측정자료 응용원칙은 어느 것인가?

- ① 평균치설계      ② 최대치설계
- ③ 최소치설계      ④ 조절식설계

34. 재해예방 측면에서 FT의 상부측 정상사상에 가까운 쪽의 OR 게이트를 어떠한 인터록이나 안전장치 등에 의해 AND 게이트로 바꿔주면 어떠한 현상이 나타나는가?

- ① 재해율의 급격한 증가
- ② 재해율의 점진적인 증가
- ③ 재해율의 변화가 없음
- ④ 재해율의 급격한 감소

35. 기계에 고장이 발생하였을 경우 어느 기간 동안 기계의 기능이 계속되어 재해로 발전되는 것을 막는 기구를 무엇이라 하는가?

- ① fool-proof      ② fail-safe
- ③ safe-life      ④ man-machine system

36. 사고의 요인 중 기계 시스템(System)의 결격사항이 아닌 것은?

- ① 성능저하의 결격      ② 작동상의 결격
- ③ 설계상의 결격      ④ 착시상의 결격


37. 표준체구의 남자가 서서 작업을 하는 경우, 작업점의 위치가 신체의 전방 20cm일 때 가장 적당한 작업점의 높이는?

- ① 높이 60cm      ② 높이 90cm
- ③ 높이 120cm      ④ 높이 150cm

38. 인간-기계 통합체계의 유형이 아닌 것은?

- ① 수동체계      ② 자동체계
- ③ 기계화체계      ④ 특수체계

39. 다음 그림의 결함수에서 최소 컷셋을 올바르게 구한 것은? 시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

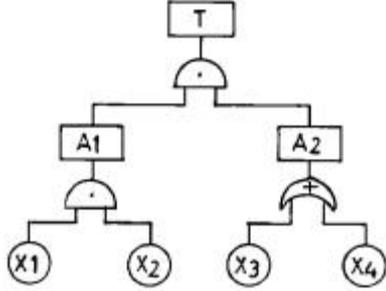

- ① (X1, X2)      ② (X1, X2, X3)
- ③ (X1, X3)      ④ (X2, X3)

40. 작업시간에 관한 여러 방법 중 좋은 성과를 거두고 있다고 볼 수 없는 것은?

- ① 영구적인 시간제 고용      ② 주당 4일 업무
- ③ 공식적인 휴식      ④ 교대근무

3과목 : 기계위험방지기술

41. 선반의 방호장치 중 적당하지 않은 것은?

- ① 슬라이딩(sliding)      ② 실드(shield)
- ③ 척커버      ④ 칩브레이커

42. 클러치 맞물림 개소수 4개, 300SPM(stroke per minute)의 동력프레스기(마찰 클러치) 양수기동식 안전장치의 안전거리는?

- ① 360mm      ② 315mm
- ③ 240mm      ④ 225mm

43. 용접장치에 사용되는 가스 장치실의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 벽의 재료는 불연성의 재료를 사용할 것
- ② 천정과 벽은 견고한 콘크리트 구조일 것
- ③ 가스누출시 당해 가스가 정체되지 않도록 할 것
- ④ 지붕 및 천정의 재료는 가벼운 불연성의 재료를 사용할 것

44. 연삭기의 덮개(커버)와 연삭숫돌의 원주면의 간격은 몇 mm 이내인가?

- ① 2      ② 3
- ③ 4      ④ 5

45. 다음은 설비의 이상시 전형적인 검출방법을 연결한 것 중 틀린 것은?

- ① 폴링 : 소프법, 페로그래픽
- ② 부식 : 전기저항, 초음파
- ③ 이상온도 : 열전대, 서머크레이온
- ④ 이상진동 : 진동픽업

46. 공기압 구동식 산업용로봇의 경우 이상시 조치사항이 아닌 것은?

- ① 공기누설의 유무      ② 물방울의 혼입유무
- ③ 압력저하 유무      ④ 불순물의 혼입유무

47. 활차륜이 5개 달린 활차(滑車)장치와 활차로 2톤의 화물을 인양할 때 각 로프의 스트레인 강도는?

- ① 400kg      ② 300kg
- ③ 250kg      ④ 200kg

48. 공기압축기의 운전정지시 탱크내 공기의 역류방지기는?

- ① 안전밸브      ② 파열판
- ③ 체크밸브      ④ 언로드밸브

49. 기계 구조물의 파손은 주로 용접부에서 발생한다. 이는 용접시 발생하는 결함을 기인하기 때문이다. 다음 중 용접의 결함으로 볼 수 없는 것은?

- ① 언더컷(under cut)      ② 비드(bead)형성
- ③ 용입불량      ④ 기공(blow hole)

50. 다음 중 연삭기를 사용한 작업시에 작업자가 안심하고 작

업을 할 수 있는 상태인 것은?

- ① 결함이 없는 자유연삭 평형 V숫돌을 사용하여 2500m/min의 속도에서 연삭작업을 한다.
- ② 안전덮개가 인장강도 18kg/mm<sup>2</sup> 이상이고, 연신율이 14%인 압연강판이다.
- ③ 숫돌직경이 5cm 이상인 경우 안전덮개와 칩비산방지 실드를 설치한다.
- ④ 숫돌 교체시 1분 이상 시운전을 실시한다.

51. 기계설비의 본질적 안전화 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 조작상 위험이 없도록 설계할 것
- ② 안전기능은 기계외부에 부착되어 있을 것
- ③ 페일세이프(fail safe) 기능을 가질 것
- ④ 폴 프루프(fool proof) 기능을 가질 것

52. 기계기구에 대한 방호 조치이다. 이 중 연결이 잘못된 것은?

- ① 프레스기 - 감응식 방호장치
- ② 승강기 - 과부하 방지장치
- ③ 연삭기 - 반발예방장치
- ④ 아세틸렌 용접기 및 가스 용접장치 - 안전기

53. 공작기계의 절삭 작업시 안전대책으로 잘못된 것은?

- ① 바이트는 정확하고, 견고하게, 되도록 짧게 장치한다.
- ② 절삭중인 제품의 가공상태를 확인하기 위해 회전하고 있는 물체를 수시로 측정한다.
- ③ 가공 중에는 장갑을 착용하지 않지만, 보호안경은 반드시 착용한다.
- ④ 절삭분 제거시는 브러시나 굵기봉을 사용한다.

54. 배관 파이핑(piping)에서 열응력 발생문제를 해결하는데 가장 적절한 연결방법은?

- ① 유니언 이음                      ② 리벳 이음
- ③ 자재 이음                        ④ 신축 이음

55. 다음 중 보일러에 관한 설명으로서 옳지 않은 것은?

- ① 수면계의 고장은 과열의 원인이 된다.
- ② 부적당한 급수처리는 부식의 원인이 된다.
- ③ 안전밸브의 작동불량은 압력상승의 원인이 된다.
- ④ 안전장치가 불량할 때에는 최대사용기압 1.25배에서 파열하는 원인이 된다.

56. 진동장애의 예방대책이 아닌 것은?

- ① 저진동공구를 사용한다.
- ② 진동업무를 자동화한다.
- ③ 방진장갑과 귀마개를 한다.
- ④ 실외작업을 한다.

57. 인장강도가 25kg/mm<sup>2</sup>인 강판의 안전율이 4라면 허용응력은?

- ① 4.25 kg/mm<sup>2</sup>                      ② 6.25 kg/mm<sup>2</sup>
- ③ 8.25 kg/mm<sup>2</sup>                      ④ 10.25 kg/mm<sup>2</sup>

58. 다음 중 왕복운동을 하는 동작운동과 움직임이 없는 고정 부분 사이에 형성되는 위험점은?

- ① 협착점                              ② 끼임점
- ③ 절단점                              ④ 물림점

59. 드릴링 머신에서 드릴 회전수가 1000rpm이고, 드릴 지름이 20mm일 때 원주속도는 얼마인가? (단, π = 3.14 임)

- ① 62.8m/min                      ② 31.4m/min
- ③ 3.14m/min                        ④ 6.28m/min

60. 기계설비에 의한 안전사고 예방과 생산효율을 증대시키기 위한 3가지 요소에 들지 않는 것은?

- ① 안전설계                            ② 보전관리
- ③ 신중 기계의 개발                ④ 안전작업 방법의 설정

4과목 : 전기위험방지기술

61. 전력케이블을 사용하는 경우나 역률개선용 콘덴서 등이 접속되어 있는 전로에서 정전작업을 할 경우 반드시 취해야 하는 조치 사항은 어떤 것인가?

- ① 개폐기의 통전금지              ② 잔류전하의 방전
- ③ 안전표지의 부착                ④ 활선근접작업에 대한 방호

62. 인체의 전기저항 R을 1000[Ω] 이하라면 이때 위험 한계 에너지는 몇 J인가? (단, 통전시간은 1초임)

- ① 17.22                                ② 27.22
- ③ 37.22                                ④ 47.22

63. 저압전로에 2000(A)의 전류가 흘렀을 때 누설전류는 몇 암페어(A)를 초과할 수 없는가?

- ① 2                                        ② 1
- ③ 0.2                                    ④ 0.1

64. 저압의 옥내배선, 옥외배선에서 활선부와의 접촉에 의한 위험을 방지하기 위하여 전선상호간, 전선과 대지간에 절연저항이 어느 값 이상이어야 한다. 전압과 절연저항의 연결이 잘못 된 것은?

- ① 대지전압 150[V] 이하 - 0.1[MΩ]
- ② 사용전압 400[V] 이하 - 0.2[MΩ]
- ③ 사용전압 400[V] 미만 - 0.3[MΩ]
- ④ 사용전압 240[V] 이하 - 0.2[MΩ]

65. 방폭지역의 구분시 환기가 충분한 장소란 대기 중의 가스·증기의 밀도가 폭발하한계의 몇 % 를 초과하여 축적되는 것을 방지하는데 충분한 환기량이 보장되는 장소를 말하는가?

- ① 20%                                  ② 25%
- ③ 30%                                  ④ 40%

66. 인체의 감전사고 방지책으로써 가장 좋은 방법은?

- ① 중성선을 접지한다.
- ② 단상 3선식을 채택한다.
- ③ 변압기의 1·2차를 접지한다.
- ④ 계통을 비접지 방식으로 한다.

67. 가공 송전 선로에서 낙뢰의 직격을 받았을 때 발생하는 낙뢰전압이나 개폐 서지 등과 같은 이상 고전압은 일반적으로 충격파라 부르는데 이러한 충격파는 어떻게 표시하는가?

- ① 파고치에 달할 때까지의 시간 × 파미 부분에서 파고치의 50%로 감소할 때까지의 시간
- ② 파고치에 달할 때까지의 시간 × 파미 부분에서 파고치의 30%로 감소할 때까지의 시간
- ③ 파고치에 달할 때까지의 시간 × 파미 부분에서 파고치의 20%로 감소할 때까지의 시간
- ④ 파고치에 달할 때까지의 시간 × 파미 부분에서 파고치의 10%로 감소할 때까지의 시간

68. 자기방전식 제전기의 특징으로 틀린 것은?

- ① 아세테이트 필름의 권취공정, 셀로판제조공정에 유용하다.
- ② 코로나 방전을 일으켜 공기를 이온화 하는 것을 이용한 것이다.
- ③ 정상상태에서 방전현상은 수반하나 착화하는 경우는 없지만 본체가 금속이므로 접지를 해야 한다.
- ④ 제전능력이 작아서 충분한 제전시간이 필요하며 특히 이동하는 물체의 제전에 부적합하다.

69. 전기설비의 잠재적 점화원인 것은?

- ① 직류전동기의 정류자                      ② 전동기의 고온부
- ③ 보호계전기의 전기접점                  ④ 변압기의 권선

70. B.E.Maholob의 연구에 의하면 인체의 피부 중 1~2mm<sup>2</sup> 정도의 적은 부분은 전기자극에 의해서 신경이 이상적으로 흥분해 다량의 피지가 분비해서 그 부분의 전기저항이 1/10정도로 적어지는 피전점(皮電点)이 있다고 보고하고 있다. 이러한 피전점은 다음 중 어느 부분인가?

- ① 허리    ② 손등
- ③ 머리    ④ 발등

71. 주위공간에 암모니아가스가 존재하는 환경에서 클로로프렌 피복케일을 배선하는 경우 부식의 정도는?

- ① 거의 영향을 주지 않는다.
- ② 약간 영향을 준다.
- ③ 성능이 약간 저하한다.
- ④ 성능이 현저히 저하한다.

72. 전기설비사용장소의 폭발위험성에 대한 위험장소 판정시의 기준과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 위험가스의 현존가능성                  ② 통풍의 정도
- ③ 위험물질의 온도                              ④ 작업자의 영향

73. 저압 및 고압선을 직접 매설식으로 매설할 때 중량물의 압력을 받지 않는 장소의 매설깊이는?

- ① 100[cm]이상                                  ② 90[cm]이상
- ③ 70[cm]이상                                    ④ 60[cm]이상

74. 다음은 정전기에 관련한 설명이다. 잘못 된 것은?

- ① 정전유도에 의한 힘은 반발력이다.
- ② 발생한 정전기와 완화된 정전기의 차가 마찰을 받은 물체에 축적되는 현상을 대전이라 한다.
- ③ 같은 부호의 전하는 반발력이 작용한다.
- ④ 겨울철에 나일론제 셔츠 등을 벗을 때 경험한 부착 현상이나 스파크발생은 박리대전현상이다.

75. 자동차가 통행하는 도로에 지중전선로를 직접 매설식으로 시설할 수 있는 전선은?

- ① 비닐 외장 케이블
- ② 콤바인 덕트 케이블(combine duct cable)
- ③ 폴리에틸렌 외장 케이블
- ④ 클로로프렌 외장 케이블

76. 인체 피부의 전기저항에 영향을 주는 주요 인자와 거리가 먼 것은?

- ① 통전경로                                      ② 접촉면적
- ③ 전압의 크기                                  ④ 인가시간

77. 작업복에 50(μm)의 직경을 갖는 도전성 섬유를 넣어 코로나 방전을 방출하므로써 정전기를 제거하는 제전복을 입게 되는데, 이 제전복을 착용하지 않아도 되는 장소는?

- ① 전산실 등 전자기계 취급 장소
- ② 상대 습도가 낮은 장소
- ③ 반도체 등 전기소자 취급 작업
- ④ 분진발생 작업이나 장소

78. 피뢰기가 갖추어야 할 이상적인 성능 중 잘못 된 것은?

- ① 제한전압이 낮아야 한다.
- ② 반복동작이 가능하여야 한다.
- ③ 뇌전류 방전 능력이 크고 속류 차단이 확실해야 한다.
- ④ 충격 방전 개시 전압이 높아야 한다.

79. 비접지식 전로를 잘못 설명한 것은?

- ① 300V 저압에 용량 3kVA 이하에 안정적으로 사용
- ② 훈촉방지판 접지를 고압측과 저압측 권선의 중간에 넣어 만든 변압기
- ③ 변압기 고압측과 저압측을 두고 저압전로 중간에 절연 변압기를 사용하는 방법
- ④ 비접지식은 표현 그대로 고·저압 권선에 접지를 하지 않고 기능 절연변압기 사용

80. 전기누전 화재의 요인에 포함되지 않는 것은?

- ① 발화점    ② 누전점
- ③ 접지점    ④ 접촉점

5과목 : 화학설비위험방지기술

81. 최소발화에너지와 압력과의 관계는?

- ① 압력이 클수록 최소발화에너지는 감소한다.
- ② 압력이 클수록 최소발화에너지는 증가한다.
- ③ 압력에 관계없이 일정하다.
- ④ 압력과는 관계없다.

82. 다음 중 차압식 유량계가 아닌 것은?

- ① 습식가스미터(wet gasmeter)
- ② 피토폴관(pitot tube)
- ③ 오리피스미터(orifice meter)
- ④ 로터미터(rota meter)

83. TNT 100kg이 폭발할 때 폭심으로부터 400m 지점의 창유리가 반파된다고 한다. TNT 10kg이 폭발할 때 같은 위력을 가지는 거리는?

- ① 40.5m    ② 100.8m

③ 185.6m                      ④ 202.5m

84. 국소배기시설의 후드(Hood)에 의한 흡인 요령 중 잘못된 것은?

- ① 국부적인 흡인 방식을 선택한다.
- ② 후드의 개구부 면적을 크게 한다.
- ③ 후드를 발생원에 되도록 접근시킨다.
- ④ 송풍기의 소요 동력에는 충분한 여유를 둔다.

85. 프로판 가스가 공기 중 연소할 때의 화학양론 농도는 약 얼마인가?

- ① 2.5%
- ② 4.0%
- ③ 5.6%
- ④ 9.5%

86. 다음 중 본질안전 방폭구조에 사용되는 약어는?

- ① d                              ② o
- ③ i                              ④ p

87. 다음 중 자연발화성 물질과 거리가 먼 것은?

- ① 질화면                      ② 셀룰로이드
- ③ 석탄분                      ④ 소석회

88. 소화약제와 소화효과의 조합이 잘못 된 것은?

- ① 공기포 소화약제 - 질식소화
- ② 분말 소화약제 - 냉각소화
- ③ 강화액 소화약제 - 냉각소화
- ④ 이산화탄소 소화약제 - 질식소화

89. 다음의 고압가스 중 압축가스에 해당되는 것은?

- ① 질소                          ② LPG
- ③ 탄산가스                  ④ 염소

90. 다음 중에서 혼합위험의 영향인자가 아닌 것은?

- ① 온도                          ② 압력
- ③ 농도                          ④ 물질량

91. 포화탄화수소계의 가스에서는 폭발하한계의 농도 X(vol%) 와 그의 연소열(kcal/mol) Q의 곱은 일정하게 된다는 Burgess-Wheeler의 법칙이 있다. 연소열이 635.4kcal/mol인 포화탄화수소 가스의 하한계 계산치는?

- ① 1.73                          ② 1.95
- ③ 2.68                          ④ 3.20

92. 전리방사선(電離放射線)이 인체에 조사(照射)되었을 때 신체 외부에 제1도의 장해인 탈모, 경도발적(輕度發赤) 등을 나타내는 방사선의 조사량(照射量)은?

- ① 50~100 rem              ② 200~300 rem
- ③ 350~500 rem            ④ 510~650 rem

93. 다음 중 고압가스의 용기파열사고의 주요원인에 해당되지 않는 것은?

- ① 용기내 압력 부족
- ② 용기내의 이상 압력 상승
- ③ 용기에 부착된 압력계의 파열
- ④ 용기내 폭발성 혼합기의 발화

94. 다음의 소화제(消火劑)중에서 A급 화재에 가장 효과적인 것은?

- ① 중탄산나트륨과 황산알루미늄을 주성분으로 한 기포제
- ② 물 또는 물을 많이 함유한 용액
- ③ 할로겐화 탄화수소를 주성분으로 한 증발성 액체
- ④ 질소 또는 탄산가스 등의 불연성 기체

95. 고압(高壓)의 공기 중에서 장시간 작업하는 경우에 일어나는 잠함병(潛函病) 또는 잠수병(潛水病)은 어떤 물질에 의하여 중독현상이 일어나는가?

- ① 아황산가스              ② 황화수소
- ③ 일산화탄소              ④ 질소

96. 포스겐가스 누설검지의 시험지로 사용되는 것은?

- ① 연당지                      ② 염화파라듐지
- ③ 하리슨시험지            ④ 초산구리벤젠지

97. 충전탑과 트레이드탑을 비교할 때 트레이드탑의 특징으로 알맞은 것은?

- ① 압력손실이 적다.
- ② hold up이 적다.
- ③ 기체 상승속도를 크게 할 수 있다.
- ④ 부식성 유체에 적합하지 않다.

98. 반응기를 설계할 때 고려해야 할 요인 중 가장 관계가 적은 것은?

- ① 상의 형태                  ② 온도 범위
- ③ 부식성                      ④ 중간생성물의 유무

99. 다음 물질을 혼합할 때 위험성(발화 또는 폭발)이 존재하는 것은?

- ① 황-에테르                  ② 황-아세톤
- ③ 황-케톤                    ④ 황-황산

100. 다음 중 압력과 힘의 관계로부터 압력을 직접 측정하는 1차 압력계는?

- ① 브르동관식 압력계      ② 자유피스톤형 압력계
- ③ 벨로즈식 압력계        ④ 전기저항 압력계

6과목 : 건설안전기술

101. 진동과 소음이 적어 시가지 공사에 적합하고 벤토나이트(bentonite) 용액을 사용하는 흙막이 공법은?

- ① 지중연속벽(slurry wall) 공법
- ② 웰 포인트(well point) 공법
- ③ 오픈 컷(open cut) 공법
- ④ 샌드 드레인(sand drain) 공법

102. 선창의 내부에서 화물취급 작업을 하는 때에는 갑판의 윗면에서 선창 밑바닥까지 깊이가 몇 m 를 초과하는 경우에 당해 작업 근로자가 안전하게 통행할 수 있는 설비를 설치하여야 하는가?

- ① 1.0m                          ② 1.2m
- ③ 1.3m                          ④ 1.5m

103. 추락방지용 방망의 그물코가 10cm인 신제품 매듭방망사의 인장강도는?

- ① 80kgf                      ② 110kgf
- ③ 150kgf                    ④ 200kgf

104. 근로자의 신체 등과 충전전로 사이의 사용 전압별 접근 한계거리로 옳은 것은?

- ① 15kV 이하 : 70cm
- ② 15kV 초과 37kV 이하 : 90cm
- ③ 37kV 초과 88kV 이하 : 120cm
- ④ 88kV 초과 121kV 이하 : 150cm

105. 콘크리트 타설시 거푸집의 측압에 대해 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 슬럼프가 클수록, 벽 두께가 두꺼울수록 커진다.
- ② 부어넣기 속도가 빠를수록 커진다.
- ③ 온도가 높을수록 커진다.
- ④ 다지기가 충분할수록 커진다.

106. 단면적이 153mm<sup>2</sup> 인 인장철근을 인장한 결과 11.5tonf에서 파단 되었다. 이 철근의 인장강도는?

- ① 70kgf/mm<sup>2</sup>                ② 72kgf/mm<sup>2</sup>
- ③ 75kgf/mm<sup>2</sup>                ④ 78kgf/mm<sup>2</sup>

107. 물로 포화된 점토에 다지기를 하면 물이 배출되지 않는 한 흙이 압축되며 압축하중으로 지반이 침하하는데 이로 인하여 간극수압이 높아져 물이 배출되면서 흙의 간극이 감소하는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 압축                        ② 압밀
- ③ 조립도                      ④ 함수비

108. 통나무로 비계를 조립하여 사용할 수 있는 높이는 얼마 이하인가?

- ① 6m                            ② 9m
- ③ 12m                         ④ 15m

109. 산업재해발생률의 산정기준 중 사망재해자에 대하여 다음 중 가중치를 부여할 수 있는 경우는?

- ① 폭풍, 폭우, 폭설 등 천재지변에 의한 경우
- ② 법원의 판결 등에 의하여 사업주의 무과실이 인정되는 경우
- ③ 운동, 휴식 중의 사고로 작업과 관련이 있는 경우
- ④ 교통사고, 개인지병, 방화 등에 의한 경우

110. 강관을 이용한 단관비계의 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.5m 내지 1.8m로 한다.
- ② 비계기둥의 간격은 장선 방향에서는 1.5m 이하로 한다.
- ③ 비계기둥간의 적재하중은 500kg을 초과하지 않도록 한다.
- ④ 지상 첫 번째 띠장은 2m 이하 그 밖에 1.5m 이내 마다의 위치에 설치한다.

111. 흙막이지보공을 설치한 때에 정기적으로 점검을 하고 이

상이 있을시 즉시 보수하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 부재의 손상, 변형, 부식, 변위 및 탈락의 유무
- ② 부재의 접속부, 부착부 및 교차부의 상태
- ③ 낙반에 대한 위험성
- ④ 침하의 정도

112. 그림과 같이 말뚝을 두 줄로 달아 들어 운반할 때 다음 중 말뚝 내에 발생하는 휨응력의 크기를 최소화 할 수 있는 x의 크기는 얼마인가?

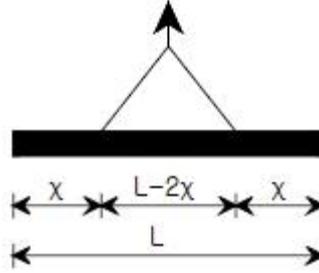

- ① 0.1L                        ② 0.2L
- ③ 0.3L                        ④ 0.4L

113. 가설구조물이 가지고 있는 구조상의 문제점이 아닌 것은?

- ① 연결 부재가 부족하다.
- ② 부재의 단면적이 커서 대체로 안정하다.
- ③ 부재의 결합이 간략하여 불완전하다.
- ④ 조립도의 정밀도가 낮다.

114. 다음 중 작업발판의 안전지침으로 옳지 않은 것은?

- ① 근로자가 작업 또는 이동하기에 충분한 넓이가 확보 되어야 한다.
- ② 발판의 폭은 30cm 이상이어야 한다.
- ③ 발판재료는 2개 이상의 지지물에 부착시켜야 한다.
- ④ 발판재료 간의 틈은 3cm 이하로 한다.

115. 터널 작업 중 강아치 지보공 조립시 안전조치 사항으로 틀린 것은?

- ① 연결 볼트 및 띠장 등을 사용하여 튼튼히 연결한다.
- ② 출입구 부분에는 받침대를 설치한다.
- ③ 아치작용이 충분히 되도록 뺨기를 막는다.
- ④ 조립간격은 암질에 따라 다르나 최대 3m 이하로 한다.

116. 건설공사에서 운반기계로 분류되지 않는 것은?

- ① 어스오거                    ② 포크리프트
- ③ 모터스크레이퍼          ④ 페이로더

117. 다음 중 사용을 금지해야 하는 부적격한 와이어로프가 아닌 것은?

- ① 이음매가 없는 것
- ② 와이어로프의 한 가닥에서 소선의 수가 10% 이상 절단된 것
- ③ 지름의 감소가 공칭지름의 7%로 초과하는 것
- ④ 꼬인 것

118. 지하 매설물의 인접작업에 대한 안전지침으로 옳지 않은 것은?

- ① 사전조사                    ② 매설물의 방호조치

③ 지하매설물의 파악 ④ 소규모 구조물의 방호

119. 콘크리트 타설시의 유의사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 슈트, 펌프배관, 버킷 등으로 타설시에는 배출구와 차기면까지의 가능한 높이를 2m 이하로 해야 한다.
- ② 비비기로부터 타설시까지 시간은 25℃ 이상에서는 1.5시간을 넘어서는 안된다.
- ③ 타설시 콘크리트의 재료분리는 가능한 적게 일어나도록 해야 한다.
- ④ 최상부의 슬래브는 이어붓기를 되도록 피하고, 일시에 전체를 타설한다.

120. 다음 공법 중 잠수병 및 연락시설(Interphone)과 관련 있는 굴착공법은?

- ① 아일랜드(Island) 공법
- ② 케이슨(Caisson) 공법
- ③ 플로팅(Floating) 공법
- ④ 트렌치 컷(Trench cut) 공법

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	③	③	③	②	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	④	③	③	①	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	③	②	②	③	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	②	④	②	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	④	①	④	①	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	④	④	④	②	①	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	②	②	④	①	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	①	②	①	①	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	③	②	②	③	④	②	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	③	②	④	③	④	④	④	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
①	④	④	②	③	③	②	③	③	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	②	②	②	④	①	①	④	①	②