

1과목 : 안전관리론

1. 인간의 행동에 관한 레윈(Lewin)의 식,  $B = f(P \cdot E)$ 에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인간의 개성(P)에는 연령과 지능이 포함되지 않는다.
- ② 인간의 행동(B)은 개인의 능력과 관련이 있으며, 환경과는 무관하다.
- ③ 인간의 행동(B)은 개인의 자질과 심리학적 환경과의 상호 함수관계에 있다.
- ④ B는 행동, P는 개성, E는 기술을 의미하며 행동은 능력을 기반으로 하는 개성에 따라 나타나는 함수 관계이다.

2. 다음 중 부주의의 현상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 의식의 단절                      ② 의식수준 지속
- ③ 의식의 과잉                      ④ 의식의 우회

3. 다음 중 통계에 의한 재해원인 분석방법으로 볼 수 없는 것은?

- ① 파레도도                          ② 위험분포도
- ③ 특성요인도                      ④ 크로스분석

4. A 사업장에서 58건의 경상해가 발생하였다면 하인리히의 재해구성비율을 적용할 때 이 사업장의 재해구성 비율을 올바르게 나열한 것은? (단, 구성은 중상해 : 경상해 : 무상해 순서이다.)

- ① 2 : 58 : 600                      ② 3 : 58 : 660
- ③ 6 : 58 : 330                      ④ 10 : 58 : 600

5. 안전조직 중 직계-참모(line-staff)형 조직에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 안전스텝은 안전에 관한 기획·입안·조사·검토 및 연구를 행한다.
- ② 500인 미만의 중규모 사업장에 적합하다.
- ③ 명령과 보고가 상하관계뿐이므로 간단명료하다.
- ④ 생산부문은 안전에 대한 책임과 권한이 없다.

6. 재해발생시 조치순서 중 재해조사 단계에서 실시하는 내용으로 옳은 것은?

- ① 현장보존                          ② 관계자에게 통보
- ③ 잠재위험요인의 색출            ④ 피해자의 응급조치

7. 다음 중 일반적인 기억의 과정으로 올바르게 나타낸 것은?

- ① 기명 → 파지 → 재생 → 재인
- ② 파지 → 기명 → 재생 → 재인
- ③ 재인 → 재생 → 기명 → 파지
- ④ 재인 → 기명 → 재생 → 파지

8. 산업안전보건법에 따라 안전관리자를 정수 이상으로 증원하거나 교체하여 임명할 것을 명할 수 있는 경우가 아닌 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 중대재해가 연간 5건 발생한 경우
- ② 안전관리자가 질병으로 인하여 3개월 동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우
- ③ 안전관리자가 질병 외의 사유로 인하여 6개월 동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우

① 해당 사업장의 연간재해율이 전체 평균재해율 이상인 경우

9. 다음 중 위험예지훈련에 있어 브레인스토밍법의 원칙으로 적절하지 않는 것은?

- ① 무엇이든 좋으니 많이 발언 한다.
- ② 지정된 사람에 한하여 발언의 기회가 부여된다.
- ③ 타인의 의견을 수정하거나 덧붙여서 말하여도 좋다.
- ④ 타인의 의견에 대하여 좋고 나쁨을 비평하지 않는다.

10. 다음 중 안전점검의 목적으로 볼 수 없는 것은?

- ① 사고원인을 찾아 재해를 미연에 방지하기 위함이다.
- ② 작업자의 잘못된 부분을 점검하여 책임을 부여하기 위함이다.
- ③ 재해의 재발을 방지하여 사전대책을 세우기 위함이다.
- ④ 현장의 불안전 요인을 찾아 계획에 적절히 반영시키기 위함이다.

11. 산업안전보건법상 사업 내 안전·보건교육 중 근로자 정기 안전·보건교육의 내용이 아닌 것은?

- ① 산업안전 및 사고예방에 관한 사항
- ② 산업보건 및 직업병예방에 관한 사항
- ③ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
- ④ 작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한사항

12. 참가자 다수인 경우에 전원을 토의에 참가시키기 위한 방법으로 소집단을 구성하여 회의를 진행 시키는데 일명 6-6회 의라고도 하는 것은?

- ① Symposium                      ② Buzz session
- ③ Forum                              ④ Panel discussion

13. 1000명의 근로자가 근무하는 금속제품 제조업체에서 연간 100건의 재해가 발생하였다. 이 가운데 근로자들이 질병, 기타 사유로 인하여 총근로시간 중 3%가 결근하였다면 이 업체의 도수율은 약 얼마인가? (단, 근로자는 주당 48시간, 연간 50주를 근무하였다)

- ① 31.67                              ② 32.96
- ③ 41.67                              ④ 42.96

14. 주로 관리감독자를 교육대상자로 하며 직무에 관한 지식, 작업을 가르치는 능력, 작업방법을 개선하는 기능 등을 교육 내용으로 하는 기업 내 정형교육의 종류는?

- ① TWI(Training Within Industry)
- ② MTP(Management Training Program)
- ③ ATT(American Telephone Telegram)
- ④ ATP(Administration Training Program)

15. 다음 중 무재해운동 추진의 3요소에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 모든 재해는 잠재요인을 사전에 발견·파악·해결함으로써 근원적으로 산업재해를 없애야 한다.
- ② 안전보건은 최고경영자의 무재해 및 무질병에 대한 확고한 경영자세로 시작된다.
- ③ 안전보건을 추진하는 데에는 관리감독자들의 생산 활동 속에 안전보건을 실천하는 것이 중요하다.
- ④ 안전보건은 각자 자신의 문제이며, 동시에 동료의 문제로서 직장의 팀 멤버와 협동 노력하여 자주적으로 추진

하는 것이 필요하다.

16. 다음 중 학습정도(Level of learning)의 4단계를 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ① 이해 - 적용 - 인지 - 지각
- ② 인지 - 지각 - 이해 - 적용
- ③ 지각 - 인지 - 적용 - 이해
- ④ 적용 - 인지 - 지각 - 이해

17. 다음 중 바이오리듬(생체리듬)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 안정기(+)와 불안정기(-)의 교차점을 위험일이라 한다.
- ② 육체적 리듬은 신체적 컨디션의 율동적 발현, 즉 식욕, 활동력 등과 밀접한 관계를 갖는다.
- ③ 지성적 리듬은 "I"로 표시하며 사고력과 관련이 있다.
- ④ 감성적 리듬을 33일을 주기로 반복하며, 주의력, 예감 등과 관련되어 있다.

18. 다음 중 착오 요인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 동기부여의 부족
- ② 정보 부족
- ③ 정서적 불안정
- ④ 자기합리화

19. AE형 또는 ABE형 안전모에 있어 내전압성이란 얼마 이하의 전압에 견디는 것을 말하는가?

- ① 750V
- ② 1000V
- ③ 3000V
- ④ 7000V

20. 다음 중 산업안전보건법상 안전·보건표지의 색채와 색도 기준이 잘못 연결된 것은?

- ① 빨간색 - 7.5R 4/14
- ② 노란색 - 5Y 8.5/12
- ③ 파란색 - 2.5PB 4/10
- ④ 흰색 - N0.5

2과목 : 인간공학 및 시스템안전공학

21. 다음 중 예비위험분석(PHA)의 목적으로 가장 적절한 것은?

- ① 시스템의 구상단계에서 시스템 고유의 위험상태를 식별하여 예상되는 위험수준을 결정하기 위한 것이다.
- ② 시스템에서 사고위험성이 정해진 수준이하에 있는 것을 확인하기 위한 것이다.
- ③ 시스템내의 사고의 발생을 허용레벨까지 줄이고 어떠한 안전상에 필요사항을 결정하기 위한 것이다.
- ④ 시스템의 모든 사용단계에서 모든 작업에 사용되는 인원 및 설비 등에 관한 위험을 분석하기 위한 것이다.

22. 결함수분석(FTA)에 의한 재해사례의 연구 순서가 다음과 같을 때 올바른 순서대로 나열한 것은?

- ① FT(Fault Tree)도 작성
- ② 개선안 실시계획
- ③ 톱 사상의 선정
- ④ 사상마다 재해원인 및 요인 규명
- ⑤ 개선계획 작성

- ① ④ → ⑤ → ③ → ① → ②
- ② ② → ④ → ③ → ⑤ → ①
- ③ ③ → ④ → ① → ⑤ → ②
- ④ ⑤ → ③ → ② → ① → ④

23. 다음 중 절대적 식별 능력이 가장 좋은 감각 기관은?

- ① 시각
- ② 청각
- ③ 촉각
- ④ 후각

24. 인력 물자 취급 작업 중 발생하는 재해비중은 요통이 가장 많다. 특히 인양 작업시 발생빈도가 높는데 이러한 인양 작업시 요통재해 예방을 위하여 고려할 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업대상물 하중의 수직 위치
- ② 작업대상물의 인양 높이
- ③ 인양 방법 및 빈도
- ④ 크기, 모양 등 작업대상물의 특성

25. 소음원으로 부터의 거리와 음압수준은 역비례한다. 동일한 소음원에서 거리가 2배 증가하면 음압수준은 몇 dB정도 감소하는가?

- ① 2dB
- ② 3dB
- ③ 6dB
- ④ 9dB


26. 다음 중 최소 컷셋(Minimal cut sets)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 컷셋 중에 타 컷셋을 포함하고 있는 것을 배제하고 남은 컷셋들을 의미한다.
- ② 어느 고장이나 에러를 일으키지 않으면 재해가 일어나지 않는 시스템의 신뢰성이다.
- ③ 기본사상이 일어났을 때 정상사상(Top event)을 일으키는 기본사상의 집합이다.
- ④ 기본사상이 일어나지 않을 때 정상사상(Top event)이 일어나지 않는 기본사상의 집합이다.

27. 다음 중 중작업의 경우 작업대의 높이로 가장 적합한 것은?

- ① 허리 높이보다 0 ~ 10cm 정도 낮게
- ② 팔꿈치 높이보다 10 ~ 20cm 정도 높게
- ③ 팔꿈치 높이보다 15 ~ 25cm 정도 낮게
- ④ 어깨 높이보다 30 ~ 40cm 정도 높게

28. FT도에 사용되는 다음 게이트의 명칭은?

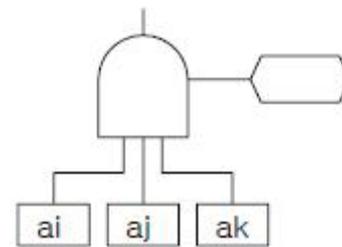

- ① 억제 게이트
- ② 부정 게이트
- ③ 배타적 OR 게이트
- ④ 우선적 AND 게이트

29. 인간공학 실험에서 측정변수가 다른 외적 변수에 영향을 받지 않도록 하는 요건을 의미하는 특성은?

- ① 적절성
- ② 무오염성
- ③ 민감도
- ④ 신뢰성

30. 다음 중 산업안전보건법상 유해·위험방지계획서를 제출하여야 하는 기계·기구 및 설비에 해당하지 않는 것은?

- ① 공기압축기
- ② 건조설비

- ③ 화학설비                      ④ 가스집합 용접장치

31. 다음 중 작업장 배치시 유의사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 작업의 흐름에 따라 기계를 배치한다.
- ② 비상시에 쉽게 대비할 수 있는 통로를 마련하고 사고 진압을 위한 활동통로가 반드시 마련되어야 한다.
- ③ 공장내외는 안전한 통로를 두어야 하며, 통로는 선을 그어 작업장과 명확히 구별하도록 한다.
- ④ 기계설비의 주위에 작업을 원활히 하기 위해 재료나 반제품을 충분히 놓아둔다.

32. 다음 중 반응시간이 제일 빠른 감각기능은?

- ① 청각                              ② 촉각
- ③ 시각                              ④ 미각

33. 다음 중 경고등의 설계 지침으로 가장 적절한 것은?

- ① 1초에 한 번씩 점멸시킨다.
- ② 일반 시야 범위 밖에 설치한다.
- ③ 배경보다 2배 이상의 밝기를 사용한다.
- ④ 일반적으로 2개 이상의 경고등을 사용한다.

34. 위험관리에서 위험의 분석 및 평가에 유의할 사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 발생의 빈도보다는 손실의 규모에 중점을 둔다.
- ② 한 가지의 사고가 여러 가지 손실을 수반하는지 확인한다.
- ③ 기업 간의 의존도는 어느 정도인지 점검한다.
- ④ 작업표준의 의미를 충분히 이해하고 있는지 점검한다.

35. 한 화학공장에는 24개의 공정제어회로가 있으며, 4000시간의 공정 가동 중 이 회로에는 14번의 고장이 발생하였고, 고장이 발생하였을 때마다 회로는 즉시 교체 되었다. 이 회로의 평균고장시간(MTTF)은 얼마인가?

- ① 6857시간                      ② 7571시간
- ③ 8240시간                      ④ 9800시간

36. A 공장의 한 설비는 평균수리율이 0.5/시간이고, 평균 고장율은 0.001/시간이다. 이 설비의 가동성은 얼마인가? (단, 평균수리율과 평균고장율은 지수분포를 따름)

- ① 0.698                              ② 0.798
- ③ 0.898                              ④ 0.998

37. 다음 중 인간이 과오를 범하기 쉬운 성격의 상황과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 단독작업                      ② 공동작업
- ③ 장시간 감시                      ④ 다경로 의사결정

38. 다음 중 인간공학적 설계 대상에 해당되지 않는 것은?

- ① 물건(Objects)                      ② 기계(Machinery)
- ③ 환경(Environment)                      ④ 보전(Maintenance)

39. 다음 중 Fitts의 법칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표적이 크고 이동거리가 길수록 이동시간이 증가한다.
- ② 표적이 작고 이동거리가 길수록 이동시간이 증가한다.
- ③ 표적이 크고 이동거리가 작을수록 이동시간이 증가한다.
- ④ 표적이 작고 이동거리가 작을수록 이동시간이 증가한다.

40. 열압박 지수 중 실효 온도(effective temperature) 지수 개발시 고려한 인체에 미치는 열효과의 조건에 해당하지 않은 것은?

- ① 온도                              ② 습도
- ③ 공기유동                      ④ 복사열

**3과목 : 기계위험방지기술**

41. 용접장치에 대한 설명 중 산업안전 기준에 맞는 것은?

- ① 아세틸렌 용접장치의 발생기실을 옥외에 설치한 때에는 그 개구부를 다른 건축물로부터 1m 이상 떨어지도록 하여야 한다.
- ② 가스집합장치로부터 3m 이내의 장소에서는 화기의 사용을 금지시킨다.
- ③ 아세틸렌 발생기에서 10m 이내 또는 발생기실 4m이내의 장소에서는 흡연행위를 금지시킨다.
- ④ 아세틸렌 용접장치를 사용하여 금속의 용접·용단 또는 가열작업을 하는 경우에는 게이지 압력이 127킬로 파스칼을 초과하는 압력의 아세틸렌을 발생시켜 사용해서는 아니 된다.

42. 동일한 재료를 사용하여 기계나 시설물을 설계할 때 하중의 종류에 따라 안전율의 선택값이 달라진다. 일반적으로 안전율의 선택값이 작은 것에서부터 큰 것의 순서로 옳게 된 것은?

- ① 정하중 <반복하중 <교번하중 <충격하중
- ② 정하중 <교번하중 <반복하중 <충격하중
- ③ 교번하중 <정하중 <충격하중 <반복하중
- ④ 충격하중 <반복하중 <교번하중 <정하중

43. 연삭기 작업 시 작업자가 안심하고 작업을 할 수 있는 상태는?

- ① 탁상용 연삭기에서 슷돌과 작업 받침대의 간격이 5mm이다.
- ② 덮개 재료의 인장강도는 224MPa이다.
- ③ 작업 시작 전 1분 정도 시운전을 실시하여 해당 기계의 이상 여부를 확인하였다.
- ④ 슷돌 교체 후 2분 정도 시운전을 실시하여 해당 기계의 이상 여부를 확인하였다.

44. 산업안전기준에 관한 규칙에서 컨베이어 작업의 작업 시작 전 점검 사항이 아닌 것은?

- ① 비상정지장치 기능의 이상 유무
- ② 원동기 및 풀리 기능의 이상 유무
- ③ 이탈방지장치 기능의 이상 유무
- ④ 원동기 급유의 이상 유무

45. 연삭작업에서 슷돌의 파괴원인이 아닌 것은?

- ① 슷돌의 회전속도가 너무 빠를 때
- ② 연삭작업 시 슷돌의 정면을 사용할 때
- ③ 슷돌의 내경의 크기가 적당하지 않을 때
- ④ 플랜지의 지름이 현저히 작을 때

46. 무부하 상태에서 지게차로 20km/h의 속도로 주행할 때, 좌우 안정도는 몇 % 이내이어야 하는가?

- ① 37%                              ② 39%

- ③ 41%                      ④ 43%
- 47. 철강업 등에서 10일 간격으로 10시간 정도의 정기 수리일을 마련하여 대대적인 수리, 수선을 하게 되는데 이와 같이 일 정기간마다 설비보전활동을 하는 것을 무엇이라 하는가?  
 ① 사후보전(Break down Maintenance(BM))  
**② 시간기준보전(Time Based Maintenance(TBM))**  
 ③ 개량보전(Concentration Maintenance(CM))  
 ④ 상태기준보전(Condition Based Maintenance(CBM))
- 48. 양중기에서 화물의 하중을 직접 지지하는 와이어로프의 안전율(계수)은 얼마 이상으로 하는가?  
 ① 3                              ② 5  
 ③ 7                              ④ 9
- 49. 롤러기에서 손으로 조작하는 급정지 장치의 설치거리는 일 면으로부터 몇 m 이내이어야 하는가?  
 ① 0.6                          ② 0.8  
 ③ 1.1                          ④ 1.8
- 50. 지게차에서 통상적으로 갖추고 있어야 하나, 마스트의 후방 에서 화물이 낙하함으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 없는 때에는 반드시 갖추지 않아도 되는 것은?  
 ① 전조등                      ② 헤드가드  
**③ 백레스트**                    ④ 포크
- 51. 셰이퍼(shaper) 작업에서 위험요인이 아닌 것은?  
 ① 가공칩(chip) 비산      ② 램(ram)말단부 충돌  
 ③ 바이트(bite)의 이탈    ④ 척-핸들(chuck-handle)이탈
- 52. 연삭기 슷들의 지름이 200mm이고, 전동기와 직결되어 회전 수가 3600rpm일 때 연삭 슷들의 원주 속도는 약 몇 m/min 인가?  
 ① 452                          ② 1258  
 ③ 1856                        ④ 2262
- 53. 다음 중 방호장치의 기본목적과 관계가 먼 것은?  
 ① 작업자의 보호            ② 기계기능의 향상  
 ③ 인적·물적손실의 방지    ④ 기계위험 부위의 접촉방지
- 54. 롤러의 가드 설치방법에서 안전한 작업공간에서 사고를 일으키는 공간함정(trap)을 막기 위해 신체부위와 최소틈새가 바르게 짝지어진 것은?  
 ① 다리 : 500mm            ② 발 : 300mm  
 ③ 손목 : 200mm            ④ 손가락 : 25mm
- 55. 공기압축기에서 공기탱크내의 압력이 최고사용압력에 달하면 압송을 정지하고, 소정의 압력까지 강하하면 다시 압송 작업을 하는 밸브는?  
 ① 감압 밸브                ② 언로드 밸브  
 ③ 릴리프 밸브              ④ 시퀀스 밸브
- 56. 완전 회전식 클러치 기구가 있는 프레스의 양수 기동식 방 호장치에서 SPM(Stroke Per Minute)이 150, 작동 클러치 봉합 개소 수 4개 인 경우 방호장치의 최소 안전거리는?  
 ① 48mm                      ② 250mm  
 ③ 360mm                    ④ 480mm

- 57. 사전에 회전축의 재질, 형상 등에 상응하는 종류의 비파괴 검사를 실시해야 하는 고속회전체는?  
 ① 회전축의 중량이 1톤을 초과하고, 원주속도가 100m/s 이상인 것  
**② 회전축의 중량이 1톤을 초과하고, 원주속도가 120m/s 이상인 것**  
 ③ 회전축의 중량이 0.5톤을 초과하고, 원주속도가 100m/s 이상인 것  
 ④ 회전축의 중량이 0.5톤을 초과하고, 원주속도가 120m/s 이상인 것
- 58. 초음파 탐상법의 종류에 해당하지 않는 것은?  
 ① 반사식                      ② 투과식  
 ③ 공진식                      ④ 침투식
- 59. 선반작업의 안전수칙이 아닌 것은?  
**① 주축변속은 저속회전에서 변속한다.**  
 ② 가공물의 길이가 지름의 12배 이상일 때는 방진구를 사용하여 선반작업을 한다.  
 ③ 바이트는 가급적 짧게 장착한다.  
 ④ 면장갑을 사용하지 않는다.
- 60. 산업안전 기준에 관한 규칙에서 정의하고 있는 동력을 사용하여 사람이나 화물을 운반하는 것을 목적으로 사용하는 리프트의 종류에 해당하지 않는 것은?  
 ① 승강용 리프트            ② 건설작업용 리프트  
 ③ 일반작업용 리프트      ④ 간이 리프트

**4과목 : 전기위험방지기술**

- 61. 1[C]을 갖는 2개의 전하가 공기 중에서 1[m]의 거리에 있을 때 이들 사이에 작용하는 정전력은?  
 ①  $8.854 \times 10^{-12}$ [N]      ② 1.0[N]  
 ③  $3 \times 10^3$ [N]              ④  $9 \times 10^9$ [N]
- 62. 대전이 큰 얇은 층상의 부도체를 박리할 때 또는 얇은 층상의 대전된 부도체의 뒷면에 밀접한 접지체가 있을 때 표면에 의한 수지상의 발광을 수반하여 발생하는 방전은?  
 ① 불꽃 방전                ② 스트리머 방전  
 ③ 코로나 방전            ④ 연면 방전
- 63. 정전기 재해의 방지대책에 대한 관리 시스템이 아닌 것은?  
 ① 발생 전하량 예측  
**② 정전기 축적 정전용량 증대**  
 ③ 대전 물체의 전하 축적 메커니즘 규명  
 ④ 위험성 방전을 발생하는 물리적 조건 파악
- 64. 전기기기, 설비 및 전선로 등의 충전 유무를 확인하기 위한 장비는 어느 것인가?  
 ① 위상 검출기              ② 디스크 스위치  
 ③ COS                      ④ 저압 및 고압용 검전기
- 65. 감전자에 대한 중요한 관찰 사항 중 옳지 않은 것은?  
**① 인체를 통과한 전류의 크기가 50mA를 넘었는지 알아본다.**  
 ② 골절된 곳이 있는지 살펴본다.

- ③ 출혈이 있는지 살펴본다.
  - ④ 입술과 피부의 색깔, 체온의 상태, 전기출입부의 상태 등을 알아본다.
66. 동판이나 접지봉을 땅속에 묻어 접지 저항값이 규정값에 도달하지 않을 때 이를 저하시키는 방법 중 잘못된 것은?
- ① 심다법                      ② 병렬법
  - ③ 약품법                      ④ 직렬법
67. 활선작업용 기구 중에서 충전중 고압 컷 아웃 등을 개폐할 때 아크에 의한 화상의 재해발생을 방지하기 위해 사용하는 것은?
- ① 검전기                      ② 활선장전기
  - ③ 배전선용 후크봉(C.O.S 조작봉) ④ 고압활선용 jumper
68. 공기의 파괴전계는 주어진 여건에 따라 정해지나 이상적인 경우로 가정할 경우 대기압 공기의 절연내력은 몇 [kV/cm] 정도인가?
- ① 평행판전극 30kV/cm      ② 평행판전극 3kV/cm
  - ③ 평행판전극 10kV/cm      ④ 평행판전극 5kV/cm
69. 인화성 가스 또는 인화성 액체의 용기류가 부식, 열화 등으로 파손되어 가스 또는 액체가 누출 할 염려가 있는 경우의 방폭지역은?
- ① 0종 장소                      ② 1종 장소
  - ③ 2종 장소                      ④ 비방폭지역
70. 전기설비를 방폭구조로 하는 이유 중 가장 타당한 것은?
- ① 노동 안전 위생법에 화재 폭발의 위험성이 있는 곳에는 전기설비를 방폭화 하도록 되어 있으므로
  - ② 사업장에서 발생하는 화재 폭발의 점화원으로서는 전기설비에 의한 것이 대단히 많으므로
  - ③ 전기설비는 방폭화하면 접지 설비를 생략해도 되므로
  - ④ 사업장에 있어서 자동화설비에 드는 비용이 가장 크므로 화재 폭발에 의한 어떤 사고에서도 전기 설비만은 보호하기 위해
71. 방폭지역 0종 장소로 결정해야 할 곳으로 틀린 것은?
- ① 인화성 또는 가연성 물질을 취급하는 설비의 내부
  - ② 인화성 또는 가연성 액체가 존재하는 피트 등의 내부
  - ③ 인화성 또는 가연성 가스가 장기간 체류하는 곳
  - ④ 인화성 또는 가연성 증기의 순환통로를 설치한 내부
72. 고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기에 접지공사를 할 때 접지저항은 몇 [Ω] 이하이어야 하는가?
- ① 150                          ② 100
  - ③ 20                            ④ 10
73. 인체에 전기 저항을 500Ω이라 한다면, 심실세동을 일으키는 위험 한계 에너지는 약 몇 [J] 인가? (단, 심실세동전류값 그림참조 [mA]의 Dalziel의 식을 이용하며, 통전시간은 1초로 한다.)
- ① 11.5                          ② 13.6
  - ③ 15.3                          ④ 16.2
74. 저압전로에 2000[A]의 전류가 흐를 때 누설전류는 몇 암페어[A]를 초과할 수 없는가?
- ① 2                              ② 1

- ③ 0.2                          ④ 0.1
75. 전기의 안전장구에 속하지 않는 것은?
- ① 활선장구                      ② 검출용구
  - ③ 접지용구                      ④ 전선접속용구
76. 피뢰침의 제한전압이 800kV, 충격절연강도가 1260kV라 할 때, 보호여유도는 몇 [%] 인가?
- ① 33.33                          ② 47.33
  - ③ 57.5                          ④ 63.5
77. 정전기의 발생원인 설명 중 맞는 것은?
- ① 정전기 발생은 처음 접촉, 분리시 최소가 된다.
  - ② 물질 표면이 오염된 표면일 경우 정전기 발생이 커진다.
  - ③ 접촉면적이 작고 압력이 감소할수록 정전기 발생량이 크다
  - ④ 분리속도가 빠르면 정전기 발생이 작아진다.
78. 불꽃이나 아크 등이 발생하지 않는 기기의 경우 기기의 표면온도를 낮게 유지하여 고온으로 인한 착화의 우려를 없애고 또 기계적, 전기적으로 안정성을 높게 한 방폭구조를 무엇이라고 하는가?
- ① 유입 방폭구조                      ② 압력 방폭구조
  - ③ 내압 방폭구조                      ④ 안전증 방폭구조
79. 전기화재 발생원인의 3요건으로 거리가 먼 것은?
- ① 발화원                          ② 내화물
  - ③ 착화물                          ④ 출화의 경과
80. 내압 방폭구조의 주요 시험항목이 아닌 것은?
- ① 폭발강도                          ② 인화온도
  - ③ 절연시험                          ④ 기계적 강도시험

**5과목 : 화학설비위험방지기술**

81. 다음 중 분진폭발의 특징을 가장 올바르게 설명한 것은?
- ① 연소속도가 가스폭발보다 크다.
  - ② 안전 연소로 가스중독의 위험은 적다.
  - ③ 가스 폭발보다 연소시간은 짧고, 발생에너지는 적다.
  - ④ 화염의 파급속도보다 압력의 파급속도가 크다.
82. 메탄(CH<sub>4</sub>) 70vol%, 부탄(C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) 30vol% 혼합가스의 25℃, 대기압에서의 공기 중 폭발하한계(vol%)는 약 얼마인가? (단, 각 물질의 폭발하한계는 다음 식을 이용하여 추정, 계산한다.)
- $$C_{st} = \frac{1}{1+4.77 \times O_2} \times 100, \quad L_{25} \approx 0.55C_{st}$$
- ① 1.2                              ② 3.2
  - ③ 5.7                              ④ 7.7
83. 산업안전보건법에 의한 공정안전보고서에 포함되어야 하는 내용 중 공정안전자료의 세부내용에 해당하지 않는 것은?
- ① 안전운전 지침서
  - ② 유해·위험설비의 목록 및 사양
  - ③ 각종 건물·설비의 배치도

④ 위험설비의 안전설계·제작 및 설치관련 지침서

84. 다음 중 산업안전보건법상 화학설비 및 그 부속설비에 안전 밸브를 설치하여야 하는 설비가 아닌 것은?

- ① 원심펌프
- ② 정변위압축기
- ③ 안지름이 150mm 이상인 압력용기
- ④ 대기에서 액체의 열팽창에 의하여 구조적으로 파열이 우려되는 배관

85. 소화방식의 종류 중 주된 작용이 질식소화에 해당되는 것은?

- ① 스프링클러
- ② 에어-폼
- ③ 강화액
- ④ 할로겐화합물

86. 다음 중 포소화약제 혼합장치로써 정하여진 농도로 물과 혼합하여 거품 수용액을 만드는 장치가 아닌 것은?

- ① 관로혼합장치
- ② 차압혼합장치
- ③ 펌프혼합장치
- ④ 낙하혼합장치

87. 산업안전보건법에서 정한 공정안전보고서의 제출대상 업종이 아닌 사업장으로서 유해·위험물질의 1일 취급량이 염소 10000kg, 수소 20000kg 인 경우 공정안전보고서 제출대상 여부를 판단하기 위한 R값은 얼마인가? (단, 유해·위험물질의 규정수량은 다음 [표]를 참고한다.)

[표]유해·위험물질의 규정수량

유해·위험물질명	규정수량(Kg)
인화성 가스	취급 : 5000
	저장 : 200000
염소	20000
수소	50000

- ① 0.9
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 1.8

88. 다음 정의에 해당하는 물질의 명칭으로 옳은 것은?

금속의 증기가 공기 중에서 응고되며, 화학변화를 일으켜 고체의 미립자로 되어 공기 중에 부유하는 것

- ① 흠(fume)
- ② 분진(dust)
- ③ 미스트(mist)
- ④ 스모크(smoke)

89. 다음 중 반응기를 조작방식에 따라 분류할 때 이에 해당하지 않는 것은?

- ① 회분식 반응기
- ② 반회분식 반응기
- ③ 연속식 반응기
- ④ 관형식 반응기

90. 다음 중 연소 후에 재가 거의 없는 화재로 인화성 액체 등에 발생하는 화재의 급수는?

- ① A급
- ② B급
- ③ C급
- ④ D급

91. 다음 중 방폭구조의 종류와 그 기호가 잘못 짝지어진 것은?

- ① 안전증방폭구조 : e
- ② 본질안전방폭구조 : ia
- ③ 몰드방폭구조 : m
- ④ 충전방폭구조 : n

92. 폭발(연소)범위에 영향을 미치는 요소에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폭발(연소)하한계는 온도 증가에 따라 감소한다.
- ② 폭발(연소)상한계는 온도 증가에 따라 증가한다.
- ③ 폭발(연소)하한계는 압력 증가에 따라 감소한다.
- ④ 폭발(연소)상한계는 압력 증가에 따라 증가한다.

93. 다음 중 자연발화를 방지하기 위한 일반적인 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 주위의 온도를 낮춘다.
- ② 공기의 출입을 방지하고 밀폐시킨다.
- ③ 습도가 높은 곳에는 저장하지 않는다.
- ④ 황린의 경우 산소와 접촉을 피한다.

94. 건조설비의 구조를 구조부분, 가열장치, 부속설비로 구분할 때 다음 중 "부속설비"에 속하는 것은?

- ① 보온판
- ② 열원장치
- ③ 소화장치
- ④ 철골부

95. 다음 중 송풍기의 상사법칙으로 옳은 것은? (단, 송풍기의 크기와 공기의 비중량은 일정하다.)

- ① 풍압은 회전수에 반비례한다.
- ② 풍량은 회전수의 제곱에 비례한다.
- ③ 소요동력은 회전수의 세제곱에 비례한다.
- ④ 풍압과 동력은 절대온도에 비례한다.

96. 다음 중 공업용 인화성 가스의 저장용기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아세틸렌가스는 적색으로 도색한 용기를 사용한다.
- ② 액화석유가스는 주황색으로 도색한 용기를 사용한다.
- ③ 액화암모니아가스는 황색으로 도색한 용기를 사용한다.
- ④ 질소가스는 회색으로 도색한 용기를 사용한다.

97. 다음 중 황산(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)에 관한 설명으로 틀린 것은?


- ① 무취이며, 순수한 황산은 무색 투명하다.
- ② 진한 황산은 유기물과 접촉할 경우 발열반응을 한다.
- ③ 묽은 황산은 수소보다 이온화 경향이 큰 금속과 반응하면 수소를 발생한다.
- ④ 자신은 인화성이며 강산화성 물질로서 진한 황산은 산화력이 강하다.

98. 다음 [보기]의 물질들이 가지고 있는 공통적인 특성은?

CuCl<sub>2</sub>, Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>

- ① 조해성
- ② 풍해성
- ③ 발화성
- ④ 산화성

99. 아세틸렌가스가 다음과 같은 반응식에 의하여 연소할때 연소열은 약 몇 kcal/mol 인가? (단, 다음의 열역학 표를 참조하여 계산한다.)



	ΔH(kcal/mol)
C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	54,194
CO <sub>2</sub>	-94,052
H <sub>2</sub> O(g)	-57,798

- ① -300.1                      ② -200.1
- ③ 200.1                        ④ 300.1

100. 산업보건법상 위험물의 종류 중 독성물질에 대한 정의로 틀린 것은?

- ① LD<sub>50</sub>(경구, 쥐)이 300mg(체중)/kg 이하인 화학물질
- ② LD<sub>50</sub>(경피, 토끼 또는 쥐)이 1000mg(체중)/kg 이하인 화학물질
- ③ LC<sub>50</sub>(쥐, 4시간 흡입)이 2500ppm 이하인 화학물질
- ④ 일시적 접촉 또는 장기간이나 반복적으로 접촉시 생물학적 조직을 파괴하는 화학물질

6과목 : 건설안전기술

101. 다음 중 철골작업을 중지하여야 하는 기준으로 옳은 것은?

- ① 풍속이 초당 1m 이상인 경우
- ② 강우량이 시간당 1cm 이상인 경우
- ③ 강설량이 시간당 1cm 이상인 경우
- ④ 10분간 평균풍속이 초당 5m 이상인 경우

102. 중량물 운반시 크레인에 매달아 올릴 수 있는 최대 하중으로부터 달아올리기 기구의 중량에 상당하는 하중을 제외한 하중은?

- ① 정격하중                      ② 적재하중
- ③ 임계하중                        ④ 작업하중

103. 그물코 크기가 가로, 세로 각각 10센티미터인 매듭방향 방향사의 신봉에 대해 등속인장강도 시험을 하였을 경우 그 강도가 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 150kg                            ② 200kg
- ③ 220kg                            ④ 240kg

104. 비계에서 벽 고정을 하고 기둥과 기둥을 수평재나 가새로 연결하는 가장 큰 이유는?

- ① 작업자의 추락재해를 방지하기 위해
- ② 인장파괴를 방지하기 위해
- ③ 좌굴을 방지하기 위해
- ④ 해체를 용이하게 하기 위해

105. 다음 중 토석붕괴의 원인이 아닌 것은?

- ① 사면 법면의 경사 및 기울기의 증가
- ② 절토 및 성토의 높이 증가
- ③ 토석의 강도 상승
- ④ 지표수·지하수의 침투에 의한 토사중량의 증가

106. 토류벽의 붕괴예방에 관한 조치 중 옳지 않은 것은?

- ① 웰 포인트(well point)공법 등에 의해 수위를 저하시킨다.

- ② 근입 깊이를 가급적 짧게 한다.
- ③ 어스앵커(earth anchor)시공을 한다.
- ④ 토류벽 인접지반에 중량물 적치를 피한다.

107. 다음은 산업안전기준에 관한 규칙의 콘크리트 타설 작업에 관한 사항이다. 괄호 안에 들어갈 적절한 용어는?

당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집 동바리 등의 ( ㉠ ), 변위 및 ( ㉡ ) 등을 점검하고 이상을 발견한 때에는 이를 보수할 것

- ① ㉠변형, ㉡지반의 침하유무
- ② ㉠변형, ㉡개구부 방호설비
- ③ ㉠균열, ㉡깔판
- ④ ㉠균열, ㉡지주의 침하

108. 다음 중 취급·운반의 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 연속 운반을 할 것
- ② 곡선 운반을 할 것
- ③ 운반 작업을 집중하여 시킬 것
- ④ 최대한 시간과 경비를 절약할 수 있는 운반방법을 고려할 것

109. 추락자를 보호할 수 있는 설비로서 작업대 설치가 어렵거나 개구부 주위로 난간 설치가 어려운 곳에 설치하는 재해 방지설비는 무엇인가?

- ① 작업발판                      ② 비계
- ③ 석면포                            ④ 안전망

110. 차량계 건설기계를 사용하여 작업시 기계의 전도, 전락 등에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 유의 하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 노건의 붕괴방지                ② 작업반경 유지
- ③ 지반의 침하방지                ④ 노폭의 유지

111. 다음 중 사면(slope)의 안정계산에 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 흙의 간극비                      ② 흙의 점착력
- ③ 흙의 내부마찰각                ④ 흙의 단위 중량

112. 다음 중 현장에서 거푸집동바리 등을 조립하는 때의 준수 하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 갈목의 사용, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것
- ② 개구부 상부에 동바리를 설치하는 때에는 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치할 것
- ③ 강재와 강재와의 접속부 및 교차부는 볼트·클램프 등의 철물사용을 금지할 것
- ④ 동바리의 이음은 맞댄이음 또는 장부이음으로 하고 같은 품질의 재료를 사용할 것

113. 사다리식 통로의 구조에 대한 아래의 설명 중 ( )에 알맞은 것은?

사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 (     )cm 이상 올라가도록 할 것

- ① 30                                    ② 40
- ③ 50                                    ④ 60

114. 강관을 사용하여 비계를 구성할 때의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 비계기둥의 간격은 띠장방향에서는 1.5m~1.8m 이하로 한다.
- ② 띠장간격은 1m 이하로 설치한다.
- ③ 비계기둥의 최고부로부터 31m되는 지점 일부분의 비계기둥은 2본의 강관으로 묶어 세운다.
- ④ 비계기둥간의 적재하중은 400kg을 초과하지 아니하도록 한다.

115. 다음 중 근로자의 추락위험을 방지하기 위한 안전난간의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 상부난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 90cm 이상 120cm 이하에 설치하고, 중간난간 대는 상부난간대와 바닥면 등의 중간에 설치할 것
- ② 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 20cm 이하의 높이를 유지할 것
- ③ 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제파이프나 그 이상의 강도를 가진 재료일 것
- ④ 안전난간은 임의의 점에서 임의의 방향으로 움직이는 100kg이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것

116. 사업주는 높이가 3m를 초과하는 계단에는 높이 3m 이내 마다 최소 얼마 이상의 너비를 가진 계단참을 설치하여야 하는가?

- ① 3.5m                      ② 2.5m
- ③ 1.2m                      ④ 1.0m

117. 다음 중 백호우(Backhoe)의 운행방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 경사로나 연약지반에서는 무한케도식 보다는 타이어식이 안전하다.
- ② 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 실시하여야 한다.
- ③ 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하고 운전자로 하여금 이를 준수하도록 하여야 한다.
- ④ 작업 중 승차석 외의 위치에 근로자를 탑승시켜서는 안 된다.

118. 다음 중 건물 해체용 기구가 아닌 것은?

- ① 압쇄기                      ② 스크레이퍼
- ③ 잭                            ④ 철해머

119. 다음 중 토사붕괴로 인한 재해를 방지하기 위한 흙막이 지 보강설비가 아닌 것은?

- ① 흙막이판                    ② 말뚝
- ③ 턴버클                      ④ 띠장

120. 황만 하역작업에서 선박승강설비의 설치기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 400톤급 이상의 선박에서 하역작업을 하는 때에는 근로자들이 안전하게 승강할 수 있는 현문사다리를 설치하여야 한다.
- ② 현문사다리는 견고한 재료로 제작된 것으로 너비는 55cm 이상이어야 한다.
- ③ 현문사다리의 양측에서 82cm 이상의 높이로 방책을 설치하여야 한다.
- ④ 현문사다리는 근로자의 통행에만 사용하여야 하며 화물

용 발판 또는 화물용 보판으로 사용하도록 하여서는 아니 된다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	①	①	③	①	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	①	①	②	④	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	①	③	①	③	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	④	①	④	①	④	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	④	②	①	②	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	④	②	④	②	④	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	④	①	④	③	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	②	④	③	②	④	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	①	①	②	④	①	①	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	②	③	③	④	④	①	①	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	①	②	③	③	②	①	②	④	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
①	③	④	②	②	③	①	②	③	①